


# CondenseSpot Plus

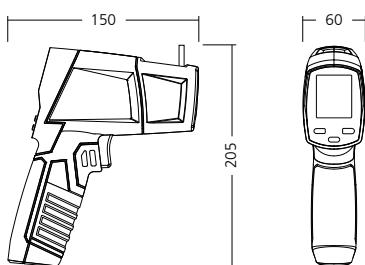

**Laserliner**

- (DE) 02
- (EN) 10
- (NL) 18
- (DA) 26
- (FR) 34
- (ES) 42
- (IT) 50
- (PL) 58
- (FI)
- (PT)
- (SV)
- (NO)
- (TR)
- (RU)
- (UK)
- (CS)

! Lugege käsitsusjuhend, kaasasolev vihik „Garantii- ja lisajuhised“ ja aktuaalne informatsioon ning juhised käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.

## Funktsoon / kasutamine


CondenseSpot Plus on integreeritud hügromeetriga infrapuna-temperatuurimõõtur, mis võimaldab mõõta puutevabalt pealispindade temperatuuri ja arvutada kastepunktitemperatuuri. Mõõtseade mõõtab kiiratava elektromagnetilise energia hulka infrapunakiirguse laine pikkuse vahemikus ja arvestab selle järgi pinna temperatuuri. Integreeritud sensoritega ühenduses detekteerib sensor soojussildu ja kondensatsiooni niiskust.

## Üldised ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Mõõtseadmete ja tarvikute puuhul pole tegemist lastele mõeldud mänguasjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
- Ümberehitused või muudatused pole seadmel lubatud, seejuures kaotavad luba ning ohutusspetsifikatsioon kehtivuse.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
- Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni on rivist välja langenud või patarei laeng on nõrk.
- Palun järgige kohalike ja riiklike ametite ohutusmeetmeid seadme asjatundliku kasutuse kohta.


## Ohutusjuhised

Ümberkäimine klassi 2 laseritega

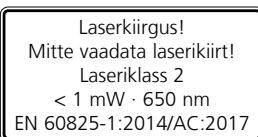

- Tähelepanu: Ärge vaadake otsesesse või peegelduvasse kiirde.
- Ärge suunake laserkiirt inimeste peale.
- Kui klassi 2 laserkiirgas satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea kohe kiire eest ära liigutada.
- Manipulatsioonid (muudatused) on laserseadisel keelatud.
- Ärge vaadelge laserkiirt ega refleksioone kunagi optiliste seadmetega (luup, mikroskoop, pikksilm, ...).


### Laseri väljumisava

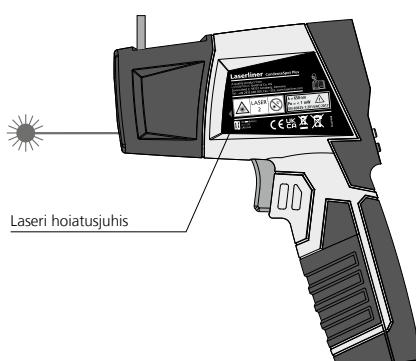


## Ohutusjuhised

Elektromagnetilise kiirgusega ümber käimine

- Mööteseade täidab elektromagnetiline ühilduvuse eeskirju ja piirväärtusi vastavalt EMC direktiivile 2014/30/EL.
- Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerüt-muritega inimeste läheduses. Valitseb ohtliku möjutamise või häirimise võimalus elektroniliste seadmete poolt ja kaudu.
- Möötetäpsust võivad möjutada kasutamine suure pinge või tugevate elektromagnetiliste vahelduvväljade läheduses.

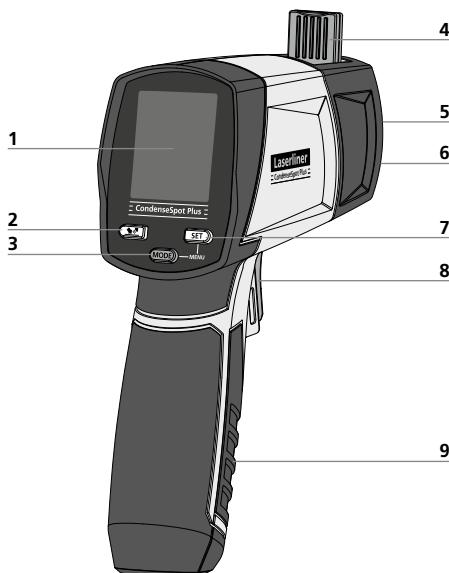


- 1 LC-displei
- 2 Emissioonimäära seadistamine
- 3 Mooduse seadistus: dp / HEAT
- 4 Õhuniiskuse / ümbrustemperatuuri sensor
- 5 Infrapunasensor
- 6 8-punktilise laserrindi väljund
- 7 SET-klahv / Ümberlülitus dp / rH / T-A
- 8 SISSE / Päästik
- 9 Patareilaegas

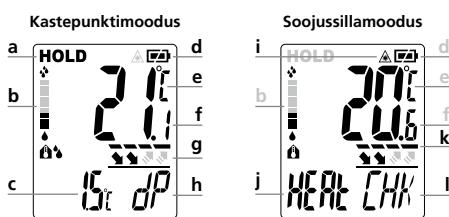


- a Hold-funksioon
- b Kondensatsiooni õhuniiskuse indikaatori tulpnäät
- c Kastepunktitemperatuur °C
- d Patarei laetus
- e Möötühik °C
- f Mööteväärtuse näidik
- g Emissioonimääär kiirnäät
- h Kastepunkti määramise režiim (dp) koos suhtelise õhuniiskuse (rh) ja ümbrustemperatuuri (T-A) näiduga
- i Laserkiir sisse lülitatud, temperatuuri möõtmine (infrapuna)
- j Soojussillamoodus (HEAT)
- k Aktiivse möõtmise indikaator
- l Näit LOW, CHK, HI soojussillamooduses

## 1 Patareide sisestamine

Avage patareide kast ja asetage patareid sisse nii, nagu sümbolil näidatud. Pöörake sealjuures tähelepanu öigele polaarsusele.

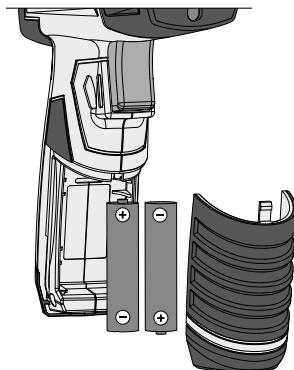

## 2 ON / OFF

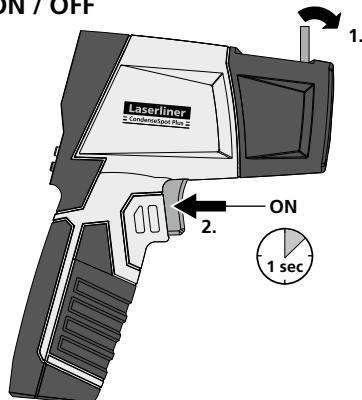


Auto-väljalülitus 30 sekundi möödudes.




Pidage silmas, et õhuniiskuse / ümbrustemperatuuri sensor (4) on transportimisel sisse klapitud.

## 3 Pidevmõõtmine / Hold

Aktiveerige kestvmõõtmise läbiviimiseks laser (vt joonist) ja hoidke klahvi vajutatult.

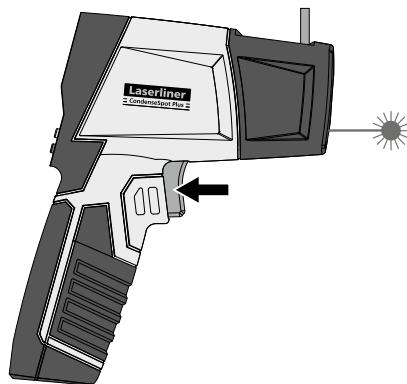

Kui sihtlaser tuvastab soovitud mõõtekoha, siis laske klahv kohe lahti. Hoitakse mõõdetud väärust.

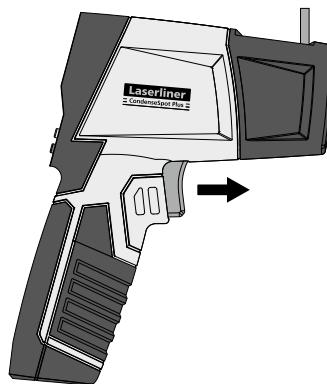

## 4 Emissioonimäära seadistamine


Integreeritud sensormõõtepea võtab vastu infrapunakiirgust, mida iga keha materjali/pealispinna spetsifikast olenevalt kiirgab. Kiirguse määr määratatakse kindlaks emissioonimäära (0,1 kuni 1,00) kaudu. Seade on esmakordsel sisselülitamisel eelseadistatud emissioonimääralle 0,95, mis kehtib enamikele orgaaniliste ainetele ning mittemetallidele (plastid, paber, keraamika, puit, kumm, värvid, lakk ja kivimid). Kõrvalekalduvate emissioonimääradega materjalid võtke tabelis punkti 9 alt.

Pindamata metallide ja metallioksiidide puhul, mis sobivad nende madala ja temperatuuri-ebastabiilse emissioonimäära töltu IP-mõõtmise jaoks ainult tinglikult, samuti tundmatu emissioonimääraga pealispindade puhul, tuleks need võimalusel korral emissioonimäära seadmiseks 0,95 peale värviga või mattmusta kleepsuga katta. Kui see pole võimalik, siis mõõtke kontakt-termomeetriga.


! Pärast sisselülitamist on seadistatud viimati valitud emissioonimääri. Kontrollige iga kord enne mõõtmist emissioonimäära seadistust.

Seade omab salvestatud emissioonimäärade kiirvalikut (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) ja täpset seadistust vahemikus 0,01 – 1,00.


### Emissioonimääri kiirvalik

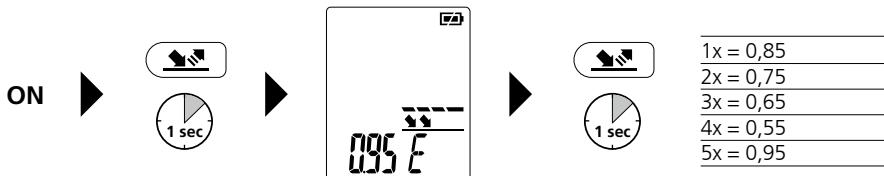

### Emissioonimäära täpne seadistamine

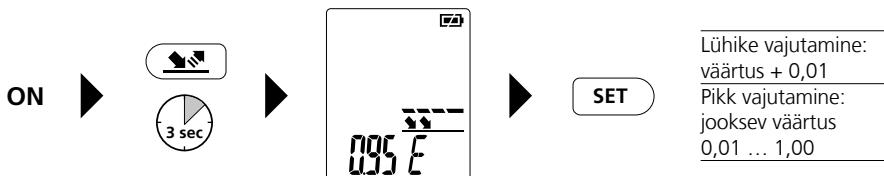

## 5 Mooduse valik

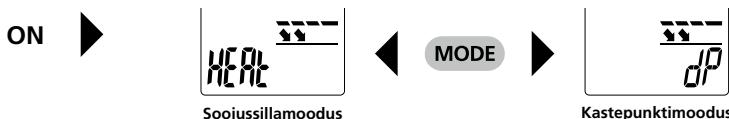

## 6 Kastepunktimooduse / kondensatsiooniiskuse indikaator




Kastepunktitemperatuur on temperatuur, millest allapoole langemisel saab õhus sisalduv veeaur tilkade, udu või kaste kujul eralduda. Kondensatsiooniiskus tekib seega nt siis, kui siseseina või aknapale temperatuur on madalam kui ruumi kastepunktitemperatuur. Need kohad on siis niisked ja moodustavad kasvukeskkonna hallitusele ning tekitavad materjalikahjustusi.


CondenseSpot Plus arvutab integreeritud ümbrustemperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse sensorite abil kastepunkti. Samaaegselt määratatakse objektide pealispinnatemperatuur infrapuna-temperatuurimõõtmise kaudu kindlaks. Nende temperatuuride võrdlemisega saab leida kohad, kus valitseb kondensatsiooniiskuse tekke oht. Tulemust näidatakse kondensatsiooniiskuse indikaatoril (b) tulpnäiduna ja seda toetatakse kondensatsiooniiskuse tekke töenäosuse korral optiliste ning akustiliste signaalidega.



Kondensatsiooniiskuse oht puudub

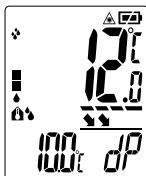


Kerge kondensatsiooniiskuse oht  
Sümbol „dP“ vilgub

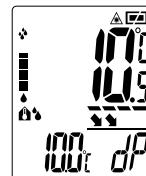


Kondensatsiooniiskuse oht  
Sümbol „dP“ vilgub ja kõlab signaal

Kondensatsiooniiskuse indikaatorit (b) näidatakse seadme igas mooduses.  
Seade annab seega pidevalt informatsiooni kondensatsiooniiskuse ohu kohta.

Suhtelise õhuniiskuse ja keskkonnatemperatuuri mõõteväärtsused saab kuvada:

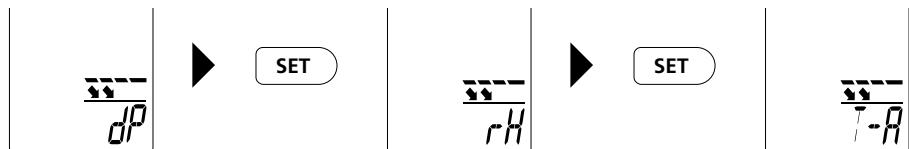

## 7 Soojussillamoodus

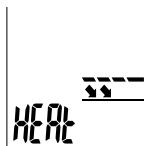

Soojussillaks nimetatakse hoonetes nt piirkonda siseseinal, kust transporditakse soojust kiiremini väljapoole kui ülejää nud siseseinast. Nende piirkondade temperatuur on siseruumist vaadates madalam ja väljastpoolt maja vaadates kõrgem kui ümbrissealsete piirkondade temperatuur. See viitab sageli puudulikule või ebapiisavale soojustusele.

CondenseSpot Plus võrdleb selleks ümbrustemperatuuri pealispinna temperatuuriga. Mõlema temperatuuri suuremate erinevuste korral väljastab seade hoiatused 2 astmes. Piirvahemikus juhisega „CHK“ või väga suure erinevuste korral displei valgustuse ümberlülitmisesega „sinisele“ või „punasele“.



Ümbrustemperatuur:  
20°C

Soojussild puudub



Ümbrustemperatuur:  
20°C

Võimalik soojussild,  
kontrollige piirkonda  
edasi



Ümbrustemperatuur:  
20°C

Soojussild,  
displei pöörleb siniselt  
ja kõlab signaal



Ümbrustemperatuur:  
12°C


Soojussild,  
displei pöörleb punaselt  
ja kõlab signaal

## 8 Menüü seaded



### Püsimoõtmine

Funktsiooni „Cont LOK“ sisselülitmisesga saab viia püsimoõtmisi läbi ilma vallandus-klahvi püsiva vajutamiseta.

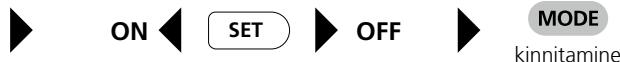

Püsimoõtmine käivitub vallandus-klahvi lühikesse vajutamisega. Displeile ilmub luku sümbol. Uuesti vajutamisel hoitakse väärustum (HOLD).

### Tehaseseadistus

Funktsiooniga „FAC“ lähtestatakse seade tehaseseadistusele.



## 9 Emissioonikraadide tabelid

Orienteeruvad väärtsused koos tolerantsidega

Metallid				
<b>Alloy A3003</b> oksüdeeritud karestatud	0,20 0,20	<b>Plii</b> kare	0,40	<b>Teras</b> galvaanitud oksüdeeritud
<b>Alumiinium</b> oksüdeeritud poleeritud	0,30 0,05	<b>Raud</b> oksüdeeritud roostega	0,75 0,60	tugevalt oksüdeeritud värskelt valtsitud
<b>Inconel</b> oksüdeeritud elektropoleeritud	0,83 0,15	<b>Raud, valu</b> oksüdeerimata sulatis	0,20 0,25	kare, tasane pind roostene, punane
<b>Kroomoksiid</b>	0,81	<b>Sepistatud raud</b> matt	0,90	plekk, nikliga kaetud plekk, valtsitud
<b>Messing</b> poleeritud oksüdeeritud	0,30 0,50	<b>Teras</b> külmvaltsitud lihvitud plaat	0,80 0,50	Teras, roostevaba
<b>Plaatina</b> must	0,90	poleeritud plaat sulam (8% niklit, 18% kroomi)	0,10 0,35	<b>Tsink</b> oksüdeeritud
				0,10
				<b>Vask</b> oksüdeeritud Vaskoksiid
				0,72 0,78

Mittemetallid				
<b>Asbest</b>	0,93	<b>Kummi</b> kövä pehme-hall	0,94 0,89	<b>Portselan</b> valge, läikiv lasuritud
<b>Astfalt</b>	0,95	<b>Kvartsklaas</b>	0,93	<b>Puit</b> töötlemata pöök, hõöveldatud
<b>Basalt</b>	0,70	<b>Lakk</b> matt, must kuumakindel	0,97 0,92	0,88 0,94
<b>Betoon, krohv, mört</b>	0,93	<b>valge</b>	0,90	<b>Puuvill</b>
<b>Grafiit</b>	0,75	<b>Laminaat</b>	0,90	0,77
<b>Inimnahk</b>	0,98	<b>Liiv</b>	0,95	<b>Pörandasegu</b>
<b>Jahuti</b> must, elokseeritud	0,98	<b>Lubi</b>	0,35	<b>Savi</b>
<b>Jää</b> sile tugevalt külmunud	0,97 0,98	<b>Lubjakivi</b>	0,98	<b>Sünteetiline aine</b> valgust läbilaskev
<b>Kangas</b>	0,95	<b>Lubjakivi</b>	0,95	PE, P, PVC
<b>Karborund</b>	0,90	<b>Lumi</b>	0,80	<b>Süsi</b> oksüdeerimata
<b>Keraamika</b>	0,95	<b>Madalkuumuskeraamika,</b> <b>matt</b>	0,93	0,85
<b>Killustik</b>	0,95	<b>Marmor</b> must, matistatud hallikalt poleeritud	0,94 0,93	<b>Tapeet (paber), hele</b>
<b>Kips</b>	0,88	<b>Muld</b>	0,94	0,89
<b>Kipskartongplaadid</b>	0,95	<b>Müüritis</b>	0,93	<b>Telliskivi, punane</b>
<b>Klaas</b>	0,90	<b>Paber</b> kõik värvid	0,96	<b>Trafo lakk</b>
<b>Klaavill</b>	0,95			0,94
<b>Kruus</b>	0,95			<b>Tsement</b>
				0,95
				<b>Törv</b>
				0,82
				<b>Törvapaber</b>
				0,92
				<b>Vesi</b>
				0,93

### Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage kõik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältige puhastus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist. Võtke patareid(d) enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhtas, kuivas kohas.

### Kalibreerimine

Mõõteseadet tuleks mõõtmistulemuste täpsuse tagamiseks regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kalibreerida iga ühe kuni kahe aasta tagant. Vajadusel võtke ühendust oma edasimüüjaga või pöörduge ettevõtte UMAREX-LASERLINER klienditeenindusosakonna poole.

## Tehnilised andmed (Õigus tehniliksteks muudatusteks. 21W28)

Mõõtesuurus	Infrapunatemperatuur Öhuniiskus Ümbrustemperatuur
Režiim	Kastepunkt Soojussillad
Mõõtevahemik ümbrustemperatuur	-20°C ... 65°C
Täpsus ümbrustemperatuur	0°C ... 50°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ) <0°C ja >50°C ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ )
Resolutsioon ümbrustemperatuur	0,1°C
Mõõtevahemik infrapunatemperatuur	-40°C ... 365°C
Täpsus infrapunatemperatuur	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ või $\pm 1\%$ , vastavalt suuremale väärtsusele) >30°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ või $\pm 2\%$ , vastavalt suuremale väärtsusele)
Resolutsioon infrapunatemperatuur	0,1°C
Mõõtevahemik öhuniiskus (suhteline)	1% ... 99%
Täpsus (absoluutne) öhuniiskus (suhteline)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ ) <20% ja >80% ( $\pm 5\%$ )
Öhuniiskuse (suhteline) resolutsioon	0,1%
Mõõtevahemik kastepunktile vastav temperatuur	-50°C ... 50°C
Täpsus kastepunktile vastav temperatuur	20% rH ... 30% rH ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ ) 31% rH ... 40% rH ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) 41% rH ... 95% rH ( $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ )
Resolutsioon kastepunktile vastav temperatuur	0,1°C
Laseri laine pikkus	650 nm
Joonlaseri laseriklass	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Automaatne väljalülitumine	pärast 30 sekundit
Emissioonikraad	seadistatav, 0,01 ... 1,00
Optika	12:1 (12 m mõõtekaugus : 1 m mõõtepunkt)
Voolutoide	2 x 1,5V LR6 (AA)
Tööiga	u 20 tundi
Töötungimused	0°C ... 50°C, öhuniiskus max 80% rH, mittekondenseeruv, töökõrgus max 2000 m üle NN (normaalnull)
Ladustamistingimused	-10°C ... 60°C, öhuniiskus max 80% rH, mittekondenseeruv
Mõõtmed (L x K x S)	60 x 205 x 150 mm
Kaal	384 g (koos patareid)

## ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektrija elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>



! Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare” precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capitolul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate și la predarea mai departe a dispozitivului laser.

## Funcție / Utilizare


CondenseSpot Plus este un aparat de măsură a temperaturii cu infraroșu cu higrometru integrat și permite măsurarea temperaturii suprafețelor fără atingere și calcularea temperaturii punctului de rouă. Aparatul de măsură măsoară cantitatea de energie electromagnetică radiată într-un domeniu de lungime a undelor infraroșii și calculează astfel temperatura rezultată a suprafețelor. În combinație cu senzorii integrați aparatul detectează punțile termice precum și umiditatea de condens.

## Indicații generale de siguranță

- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Aparatele de măsură și accesorioare nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizația și specificațiile de siguranță.
- Nu expuneți aparatul la solicitări mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibrații puternice.
- Aparatul nu trebuie să mai fie folosit atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia s-au defectat sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus.
- Țineți cont de prevederile de siguranță ale autorităților locale resp. naționale privind utilizarea corespunzătoare a aparatului.

## Indicații de siguranță


Manipularea cu lăser clasa a 2-a

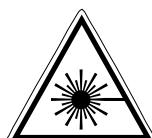

Raze laser!  
Nu se va privi în raza!  
Laser clasa 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014/AC:2017

- Atenție: Nu priviți direct sau în raza reflectată.
- Nu îndreptați raza laser spre persoane.
- Dacă raza laser clasa 2 intră în ochi, aceștia trebuie închiși conștient și capul trebuie îndepărtat imediat din dreptul razei.
- Manipularile (modificările) dispozitivelor laser sunt nepermise.
- Nu priviți niciodată în raza laser sau reflecția acesteia cu instrumente optice (lupă, microscop, binoclu, ...).

### Orificiu laser


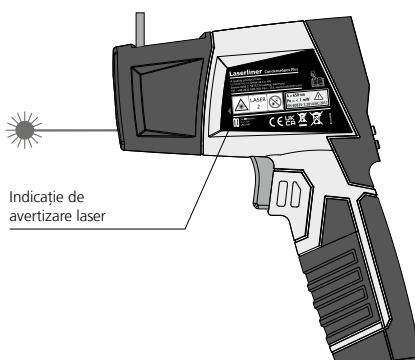


Indicație de avertizare laser

## Indicații de siguranță

Manipularea cu razele electromagnetice


- Aparatul de măsură respectă reglementările și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică conform directivei EMV 2014/30/UE.
- Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu stimulațoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
- La utilizarea în apropierea tensiunilor ridicate sau în zona câmpurilor electromagnetice variabile ridicate poate fi influențată exactitatea măsurării.

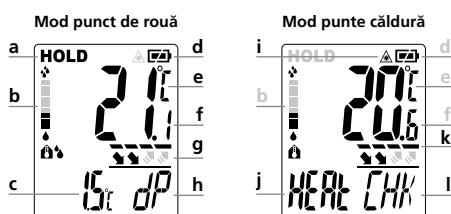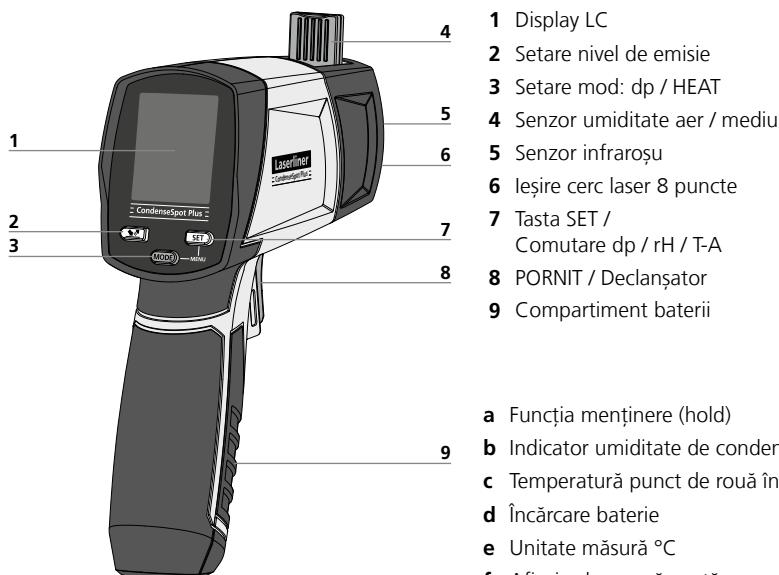


- a Funcția menținere (hold)
- b Indicator umiditate de condens cu grafic cu bare
- c Temperatură punct de rouă în °C
- d Încărcare baterie
- e Unitate măsură °C
- f Afisaj valoare măsurată
- g Indicator rapid grad emisie
- h Modul punct de rouă (dp) cu afișarea umidității relative a aerului (rh) și a temperaturii mediului (T-A)
- i Raza laser cuplată, măsurarea temperaturii (infraroșu)
- j Mod punte căldură (HEAT)
- k Indicator măsurare activă
- l Indicator LOW, CHK, HI  
în modul punte de căldură

## 1 Introducerea bateriilor

Se deschide compartimentul de baterii și se introduc bateriile conform simbolurilor de instalare. Se va respecta polaritatea corectă.

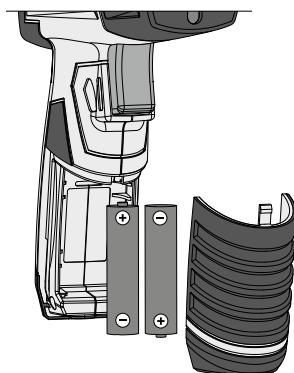

## 2 ON / OFF

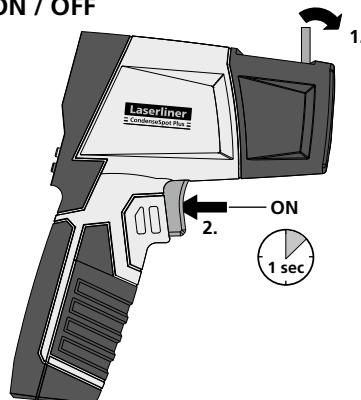


Orire automată după 30 secunde.




Acordați atenție faptului ca senzorul de umiditate a aerului/mediului (4) să fie pliat la transport

## 3 Măsurare continuă / Hold

Pentru executarea unei măsurări continue activați laserul (vezi imaginea) și mențineți tasta apăsată.

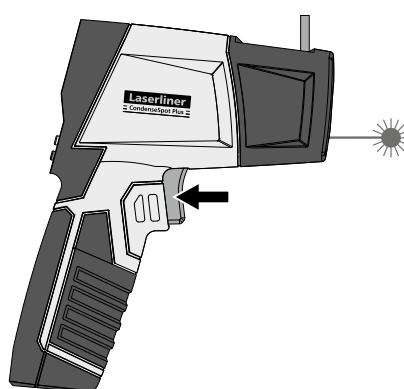

În momentul în care locul de măsurare este recepționat cu laserul țintă eliberați tasta. Valoarea măsurată este reținută.

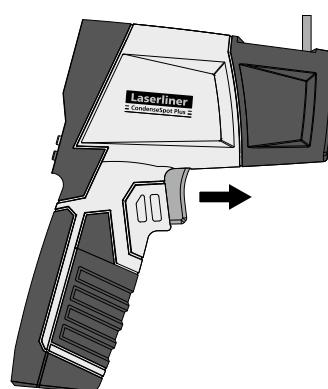

## 4 Setarea nivelului de emisie

Capul de măsurare cu senzor integrat recepționează raza infraroșie pe care orice obiect o emite în funcție de material/suprafață. Gradul acestei radiații se determină prin gradul de emisie (0,01 până la 1,00).


Aparatul este prerotat la un grad de emisie de 0,95 la prima pornire, care este valabil pentru majoritatea materialelor organice, precum neferoasele (plastic, hârtie, ceramică, lemn, cauciuc, vopsea, lac și piatră). Puteți selecta materiale cu grade de emisie divergente din tabelul de la punctul 9.

În cazul metalelor fără strat aplicat precum metaloxizi, care din motivul nivelului redus de emisie instabil de temperatură sunt adecvate numai limitat pentru măsurarea IR precum și la suprafetele cu un nivel de emisie necunoscut se aplică un strat de lac sau o etichetă neagră mată pentru a stabili nivelul de emisie la 0,95. Dacă acest lucru nu este posibil măsurăți cu un termometru de contact.


! După pornire este setat ultimul grad de emisie selectat Verificați înainte de fiecare măsurare setarea gradului de emisie.

Aparatul dispune de un selector rapid pentru gradele de emisie memorate (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) precum și o setare precisă cuprinsă între 0,01 – 1,00.

### Selectare rapidă grad emisie

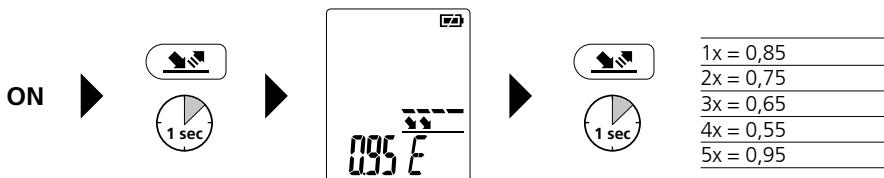

### Setare precisă grad emisie

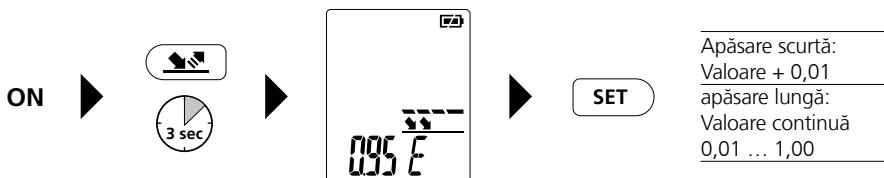

## 5 Selectare mod



## 6 Mod punct de rouă / indicator umiditate de condens



Temperatura punctului de rouă reprezintă temperatura care trebuie subdepășită pentru ca aerul să separe aburul conținut sub formă de picături, vaporii sau rouă. Umiditatea de condens se formează deci de ex. când un perete interior sau pervazul geamului prezintă o temperatură mai redusă decât temperatura punctului de rouă a încăperii. Aceste locuri sunt astfel umede și formează mediu nutritiv pentru mucegai precum și pentru pagube materiale.


CondenseSpot Plus calculează punctul de rouă cu ajutorul senzorilor integrați pentru temperatura mediului și umiditatea relativă a aerului. În același timp este determinată temperatura suprafeței obiectelor cu ajutorul măsurării temperaturii cu infraroșu. Prin compararea acestor temperaturi se pot găsi locurile care sunt supuse pericolului de umiditate de condens. Rezultatul este afișat prin intermediul indicatorului de umiditate de condens (b) sub forma unui grafic cu bare precum și la o probabilitate mare de apariție a umidității de condens prin semnale optice și acustice.



niciun pericol de umiditate de condens




pericol redus de umiditate de condens  
Simbolul „dP” pâlpâie

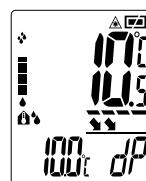


pericol de umiditate de condens  
Simbolul „dP” pâlpâie și se aude un ton acustic

Indicatorul de umiditate prin condensare (b) este afișat în orice mod al aparatului. Aparatul emite astfel permanent informația unui pericol de umiditate prin condensare.

Valorile de măsurare pentru umiditatea relativă a aerului și temperatura mediului se pot apela:

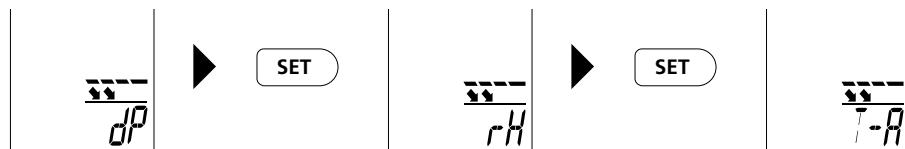

## 7 Mod punte căldură

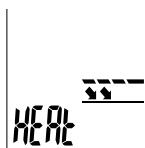

Ca punte termică este descrisă în clădiri o zonă de ex. la un perete interior la care este transportată căldura mai rapid în exterior decât restul peretelui interior. Temperatura acestor zone este când dinspre spațiul interior este mai rece și dinspre exterior este mai cald decât zonele învecinate. Acest lucru semnifică deseori că izolația este precară sau insuficientă.

CondenseSpot Plus compară pentru aceasta temperatura mediului cu temperatura suprafețelor. În cazul unor diferențe mai mari între cele două temperaturi aparatul emite avertizări în 2 trepte. În domeniul limită cu indicația „CHK” sau în cazul unor diferențe foarte mari prin iluminarea intermitentă a ecranului „albastru” resp. „roșie”.



Temperatura mediului  
înconjurător: 20°C  
fără punți termice



Temperatura mediului  
înconjurător: 20°C  
eventuale punți termice,  
Verificați zona în  
continuare




Temperatura mediului  
înconjurător: 20°C  
Punte termică,  
Ecranul se aprinde  
albastru și se declanșează  
un semnal acustic



Temperatura mediului  
înconjurător: 12°C  
Punte termică,  
Ecranul se aprinde  
roșu și se declanșează  
un semnal acustic

## 8 Setări meniu

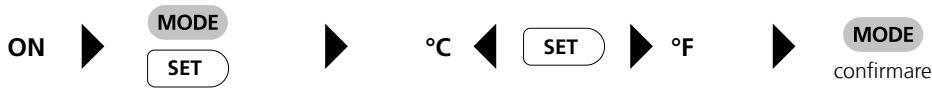

### Măsurare continuă

La pornirea funcției „Cont LOK” se pot executa măsurări continue fără o apăsare permanentă a tastei de declanșare.



Măsurarea continuă începe prin apăsarea scurtă a tastei de declanșare. Pe ecran apare un simbol de lacăt. La o reapăsare este menținută valoarea (HOLD).

### Setări din fabricație

Cu funcția „FAC” aparatul este resetat la setările din fabricație.



## 9 Tabele cu gradul de emisii Valori orientative cu toleranțe

Metale					
<b>Alamă</b> polișat oxidat	0,30 0,50	<b>Fier forjat</b> mată	0,90	<b>Otel</b> oxidat puternic oxidată laminat proaspăt suprafață aspiră, netedă ruginiu, roșu tablă, stratificată cu nichel tablă, laminată Otel inoxidabil	0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
<b>Aliaj A3003</b> oxidat grosier	0,20 0,20	<b>Fier, turnat</b> neoxidat topitură	0,20 0,25	<b>Platină</b> neagră	0,90
<b>Aluminiu</b> oxidat polișat	0,30 0,05	<b>Inconel</b> oxidat polișat electric	0,83 0,15	<b>Plumb</b> aspru	0,40
<b>Cupru</b> oxidat Oxid de cupru	0,72 0,78	<b>Oxid de crom</b>	0,81	<b>Zinc</b> oxidat	0,10
<b>Fier</b> oxidat cu rugină	0,75 0,60	<b>Otel</b> rulat la rece placă șlefuită placă polișată Aliaj (8% nichel, 18% crom) galvanizat	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28		

Neferoase					
<b>Apă</b>	0,93	<b>Gips</b>	0,88	<b>Piele umană</b>	0,98
<b>Asbest</b>	0,93	<b>Grafit</b>	0,75	<b>Pietriș</b>	0,95
<b>Afșalt</b>	0,95	<b>Gudron</b>	0,82	<b>Plăci de rigips</b>	0,95
<b>Bazalt</b>	0,70	<b>Hârtie</b> toate culorile	0,96	<b>Portelan</b> alb lăcios cu smalț	0,73 0,92
<b>Beton, tencuială, mortar</b>	0,93	<b>Hârtie pe bază de gudron</b>	0,92	<b>Şapă</b>	0,93
<b>Bumbac</b>	0,77	<b>Laminat</b>	0,90	<b>Stică</b>	0,90
<b>Calc</b>	0,35	<b>Lemn</b> netratat Fag rindeluit	0,88 0,94	<b>Stică de cuart</b>	0,93
<b>Carborund</b>	0,90	<b>Marmură</b> negru mătuit Polisat cenușiu	0,94 0,93	<b>Tapet (hârtie) culoare deschisă</b>	0,89
<b>Cauciuc</b> dur moale-gri	0,94 0,89	<b>Mase plastice</b> transparente PE, P, PVC	0,95 0,94	<b>Ton</b>	0,95
<b>Cărbune</b> neoxidat	0,85	<b>Material</b>	0,95	<b>Vată de stică</b>	0,95
<b>Căramidă roșie</b>	0,93	<b>Nisip</b>	0,95	<b>Vopsea</b> negru mat rezistență la căldură albă	0,97 0,92 0,90
<b>Ceramică</b>	0,95	<b>Pământ</b>	0,94	<b>Vopsea transformatoare</b>	0,94
<b>Ciment</b>	0,95	<b>Piatră calcaroasă</b>	0,95	<b>Zăpadă</b>	0,80
<b>Corp răcire</b> negru eloxat	0,98	<b>Piatră de var</b>	0,98	<b>Zidărie</b>	0,93
<b>Criblură</b>	0,95	<b>Piatră mată</b>	0,93		
<b>Gheată</b> neted cu grad ridicat de înghetare	0,97 0,98				

## Indicații privind întreținerea și îngrijirea

Curățați toate componentele cu o lăveta ușor umedă și evitați utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți bateria/lile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.

## Calibrare

Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat și verificat în mod regulat pentru a garanta exactitatea și funcționarea. Recomandăm intervale de calibrare de 1-2 ani. Contactați în acest sens comerciantul Dvs. sau adresați-vă departamentului service UMAREX-LASERLINER.

**Date tehnice** (Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 21W28)

Dimensiune de măsurare	Temperatură infraroşu Umiditate aer Temperatura mediului înconjurător
Mod	Punct de rouă Punte de căldură
Domeniu de măsurare temperatură mediului înconjurător	-20°C ... 65°C
Exactitate temperatură mediului înconjurător	0°C ... 50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C și >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )
Rezoluție temperatură mediului înconjurător	0,1°C
Domeniu de măsurare Temperatură infraroşu	-40°C ... 365°C
Exactitate temperatură infraroşu	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ sau $\pm 1\%$ , în funcție de valoarea mai mare) >30°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ sau $\pm 2\%$ , în funcție de valoarea mai mare)
Rezoluție temperatură infraroşu	0,1°C
Domeniu de măsurare umiditate aer (relativă)	1% ... 99%
Exactitate (absolută) Umiditate aer (relativă)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ ) <20% și >80% ( $\pm 5\%$ )
Rezoluție umiditate aer (relativă)	0,1%
Domeniu de măsurare temperatură punct de rouă	-50°C ... 50°C
Exactitate temperatură punct de rouă	20% rH ... 30% rH ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ ) 31% rH ... 40% rH ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 41% rH ... 95% rH ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ )
Rezoluție temperatură punct de rouă	0,1°C
Lungime undă laser	650 nm
Clasă laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Decuplare automată	după 30 secunde
Grad emisie	setabil, 0,01 ... 1,00
Optică	12:1 (12 m distanță de măsurare : 1 m pata măsurată)
Alimentare curent	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durată funcționare	cca. 20 ore
Condiții de lucru	0°C ... 50°C, umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens, înălțime de lucru max. 2000 m peste NN (nul normal)
Condiții de depozitare	-10°C ... 60°C, umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens
Dimensiuni (L x l x A)	60 x 205 x 150 mm
Greutate	384 g (incl. baterii)

**Prevederile UE și debarasarea**

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>



Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да се съхранява и да се предаде при предаване на лазерното устройство.

## Функция/Използване


CondenseSpot Plus представлява инфрачервен уред за измерване на температурата с интегриран хигрометър и позволява безконтактното измерване на температурата на повърхности и изчисление на температурата на точката на оросяване. Измервателният уред измерва количеството излъчена електромагнитна енергия в обхвата на дължина на вълната на инфрачервените лъчи и оттам изчислява получаващата се в резултат температура на повърхността. С помощта на вградените сензори уредът локализира топлинни мостове, както и кондензна влага.

## Общи инструкции за безопасност

- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко функции откажат или ако зарядът на батерийте е нисък.
- Моля придържайте се към мерките за безопасност на местни и национални органи за правилното използване на устройството.


## Инструкции за безопасност

Работа с лазери от клас 2

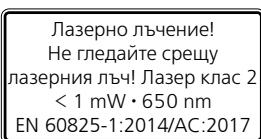

- Внимание: Не гледайте в директния или отражения лъч.
- Не насочвайте лазерния лъч към хора.
- Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, очите трябва съзнателно да се затворят и главата веднага да се премести настрани от лъча.
- Манипулации (промени) по лазерното устройство не са разрешени.
- Никога не гледайте лазерния лъч или неговото отражение с оптични прибори (луна, микроскоп, далекоглед, ...).

Изходен отвор лазер

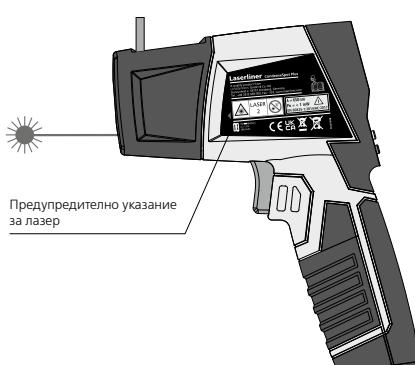


Предупредително указание  
за лазер


## Инструкции за безопасност

Работа с електромагнитно лъчение


- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2014/30/EC относно електромагнитната съвместимост.
- Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкери. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.
- При използване в близост до високи напрежения или под силни електромагнитни променливи полета може да бъде повлияна точността на измерване.

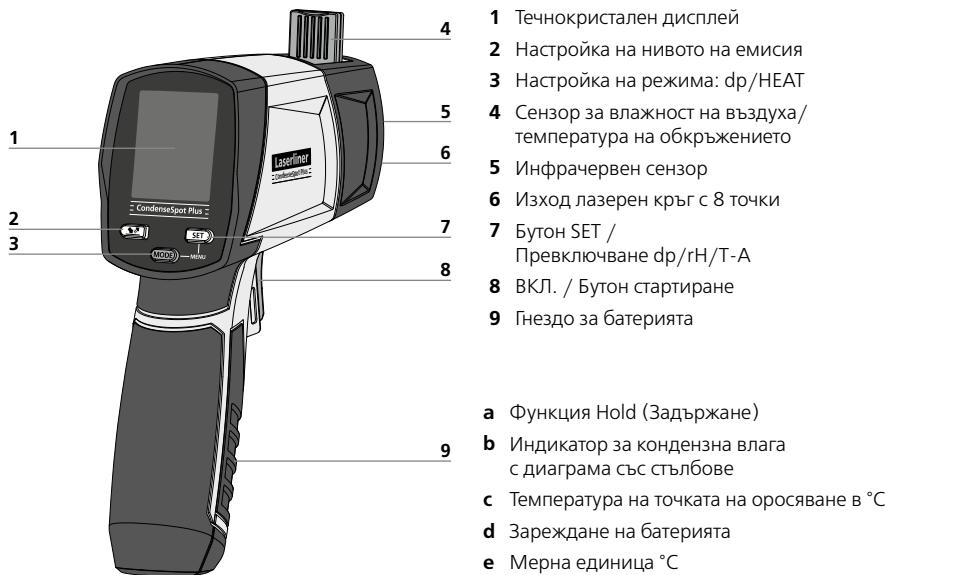

Режим Точка на оросяване

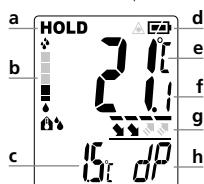


Режим Топлинен мост

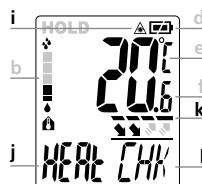


- a Функция Hold (Задържане)
- b Индикатор за кондензна влага с диаграма със стълбове
- c Температура на точката на оросяване в °C
- d Зареждане на батерията
- e Мерна единица °C
- f Показание на измерената стойност
- g Бързо показание на нивото на емисия
- h Режим Точка на оросяване (dp) с индикация на относителната влажност на въздуха (rh) и околната температура (T-A)
- i Лазерният лъч е включен, измерване на температура (инфрачервено)
- j Режим Топлинен мост (HEAT)
- k Индикатор за активното измерване
- l Показание LOW, CHK, HI в режим Топлинен мост

## 1 Поставяне на батерии

Отворете гнездото за батерии и поставете батериите според инсталационните символи. При това следете за правилна полярност.

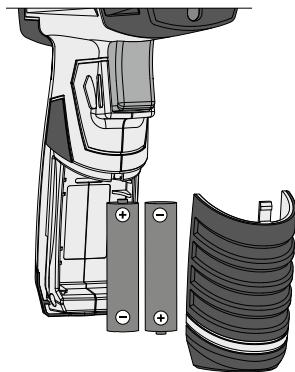

## 2 ON / OFF

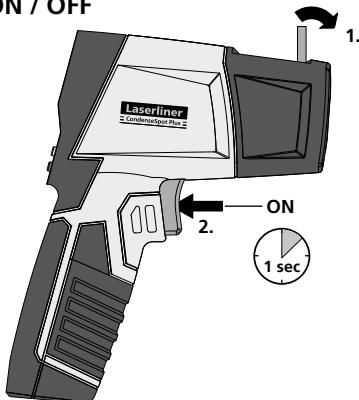


Автоматично изключване след 30 секунди.




Следете сензорът за влажност на въздуха/температурата на обкръжението (4) да е прибран по време на транспортиране

## 3 Непрекъснато измерване / Hold

За извършването на продължително измерване активирайте лазера (вижте фигурата) и задръжте натиснат бутона.

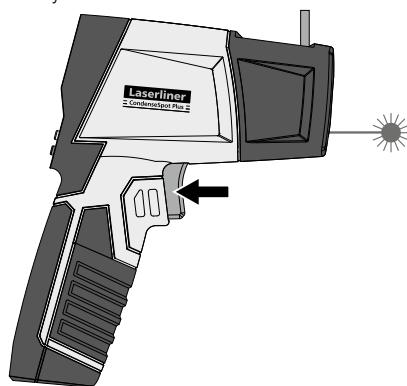

Щом желаното място за измерване бъде регистрирано с целевия лазер, отпуснете бутона. Измерената стойност се запазва.

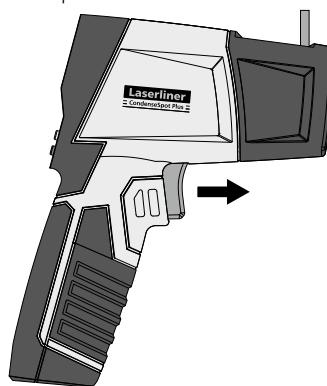

## 4 Настройване на коефициента на излъчване

Вградената сензорна измервателна глава приема инфрачервено лъчение, което всяко тяло излъчва специфично за материала и повърхността си. Степента на излъчването се определя чрез коефициента на излъчване (0,01 до 1,00). При първото включване в уреда е зададен предварително коефициент на излъчване 0,95, който е подходящ за основните органични материали, както и неметали (пластмаса, хартия, керамика, дърво, гума, бои, лакове и камък). Материали с отклоняващи се коефициенти на излъчване можете да видите в таблицата в точка 9.

При метали без покритие, както и метални оксиди, които поради своя нисък и температурно нестабилен коефициент на излъчване са само условно подходящи за инфрачервено измерване, както и при повърхности с непознат коефициент на излъчване, могат, доколкото е възможно, да се нанасят лакове или матово черни стикери, за да се постигне коефициент на излъчване 0,95. Ако това не е възможно, измервайте с контактен термометър.




След включване е настроен последният избран коефициент на излъчване.


Преди всяко измерване проверявайте настройката на коефициента на излъчване.

Уредът разполага с бърз избор на запаметени нива на емисии (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55), както и прецизна настройка между 0,01 – 1,00.


### Бърз избор на ниво на емисия

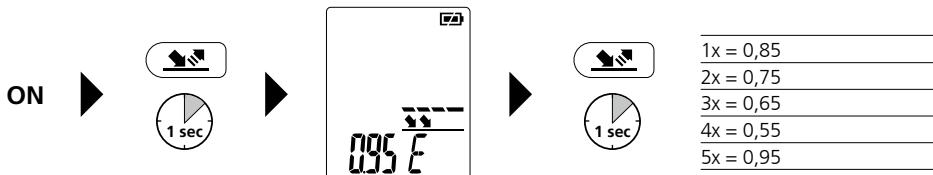

### Прецизна настройка ниво на емисия

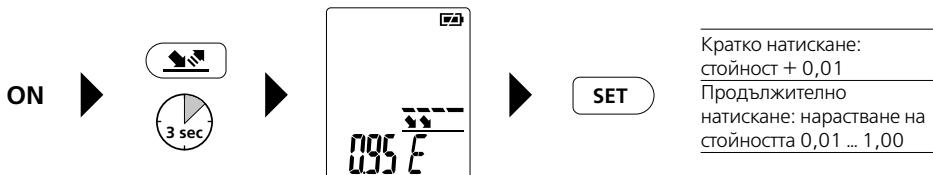

## 5 Избор на режим

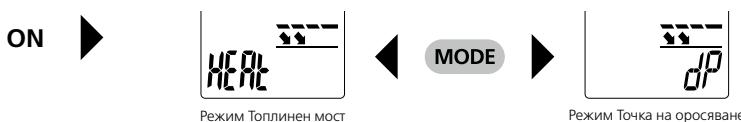

## 6 Режим Точка на оросяване/индикатор за кондензна влага



Температурата на точката на оросяване е температурата, под която трябва да спадне стойността, за да може въздухът да отдели съдържащата се в него водна пара под формата на капки, мъгла или роса. Кондензна влага възниква също например когато вътрешна стена или софит на прозорец е с по-ниска температура от тази на точката на оросяване на помещението. Тогава тези места са влажни и създават благоприятни условия за развитие на плесен, както и предизвикват материали щети.


CondenseSpot Plus изчислява точката на оросяване с помощта на вградените сензори за температура на откръжението и относителната влажност на въздуха. Едновременно с това се определя повърхностната температура на обектите с помощта на инфрачервено измерване на температурата. Чрез сравнение на тези температури е възможно откриването на точки, които са изложени на опасност от кондензна влага. Резултатът се показва с помощта индикатора за кондензна влага (b) под формата на диаграма със стълбове, а при висока вероятност за възникване на кондензна влага с допълнителни оптични и акустични сигнали.



няма опасност  
от кондензна влага




лека опасност от  
кондензна влага  
символът „dP“ мига

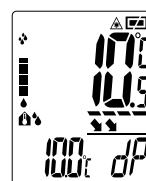


опасност от кондензна влага  
символът „dP“ мига и  
се подава звуков сигнал

Индикаторът за кондензна влага (b) се показва във всеки режим на уреда.  
По този начин уредът подава постоянно информация за опасност от кондензна влага.

Измерените стойности на относителната влажност на въздуха и околната температура могат да бъдат извикани:

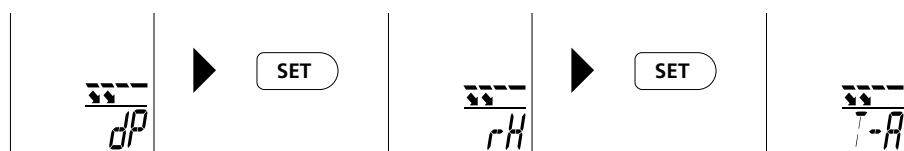

## 7 Режим Топлинен мост

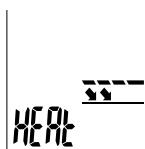

Топлинен мост в сградите се нарича дадена зона, напр. вътрешна стена, при която топлината се транспортира по-бързо навън в сравнение с останалата част на вътрешната стена. Температурата на тези зони е по-ниска от гледна точка на вътрешността на помещението и по-висока от гледна точка на пространството извън сградата в сравнение с околните зони. Това обикновено говори за липса на или недостатъчна изолация.


За целта CondenseSpot Plus сравнява температурата на обкръжението с повърхностната температура. При по-големи разлики между двете температури уредът подава предупреждения на 2 стъпки. В граничната зона чрез указание „CHK“ или при много големи разлики чрез промяна на осветлението на дисплея на „синьо“, сътъв. „червено“.



Температура на обкръжението: 20°C  
без топлинен мост



Температура на обкръжението: 20°C  
евентуално наличие на топлинен мост,  
Допълнителна проверка на зоната

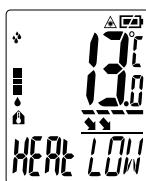


Температура на обкръжението: 20°C  
Топлинен мост,  
Дисплей светва в синьо и се подава звуков сигнал



Температура на обкръжението: 12°C  
Топлинен мост,  
Дисплей светва в червено и се подава звуков сигнал

## 8 Настройки на менюто

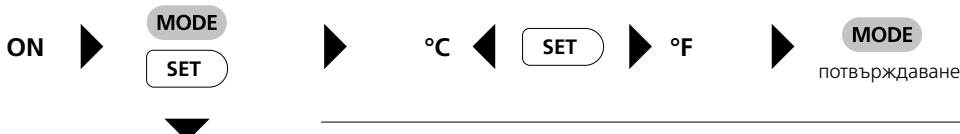

### Непрекъснато измерване

Чрез включване на функцията „Cont LOK“ е възможно извършване на продължителни измервания без постоянно натискане на бутона за активиране.



Продължителното измерване се стартира чрез кратко натискане на бутона за активиране. На дисплея се показва символ на катинар. С повторно натискане се извършва задържане на стойността (HOLD).



### Фабрична настройка

С функцията „FAC“ уредът се нулира до фабричната настройка.



## 9 Таблици за степен на излъчване Ориентировъчни стойности с допуски

Метали	
<b>Inconel</b> оксидиран електрополиран	0,83 0,15
<b>Алуминий</b> оксидиран полиран	0,30 0,05
<b>Желязо</b> оксидиран с ръжда	0,75 0,60
<b>Желязо ковано</b> матов	0,90
<b>Желязо, Чугун</b> неоксидиран Стопилка	0,20 0,25
<b>Мед</b> оксидиран меден окис	0,72 0,78
<b>Месинг</b> полиран оксидиран	0,30 0,50
<b>Олово</b> грапав	0,40
<b>Платина</b> черен	0,90
<b>Сплав А3003</b> оксидиран набразден	0,20 0,20
<b>Стомана</b> студено валцована шлифована плоча	0,80 0,50
<b>Хромов оксид</b>	0,81
<b>Цинк</b> оксидиран	0,10

Неметали	
<b>АЗБЕСТ</b>	0,93
<b>Асфалт</b>	0,95
<b>Базалт</b>	0,70
<b>Вар</b>	0,35
<b>Варовити пясъчник</b>	0,95
<b>Безшевно покритие</b>	0,93
<b>Бетон, Мазилка, Хоросан</b>	0,93
<b>Вещество</b>	0,95
<b>Битумна хартия</b>	0,92
<b>Варовик</b>	0,98
<b>Вода</b>	0,93
<b>Въглища</b> неоксидиран	0,85
<b>Гипс</b>	0,88
<b>Глина</b>	0,95
<b>Графит</b>	0,75
<b>Гума</b> твърд мек-сив	0,94 0,89
<b>Дърво</b> необработен Бук, рендосан	0,88 0,94
<b>Зидария</b>	0,93
<b>Карбонруд</b>	0,90
<b>Катран (смола)</b>	0,82
<b>Кварцов стъкло</b>	0,93
<b>Керамика</b>	0,95
<b>Керемида червена</b>	0,93
<b>Лак</b> матов черен топлоустойчив бял	0,97 0,92 0,90
<b>Ламинат</b>	0,90
<b>Лед</b> гладък с тежка слана	0,97 0,98
<b>Мрамор</b> черен матов сивково полиран	0,94 0,93
<b>Охлаждащ радиатор</b> черен анодиран	0,98
<b>Памук</b>	0,77
<b>Пластмаса</b> прозрачен PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Пластигипс</b>	0,95
<b>Порцелан</b> бял гланцов с лазур	0,73 0,92
<b>Пръст</b>	0,94
<b>Пясък</b>	0,95
<b>Сняг</b>	0,80
<b>Стъклена вата</b>	0,95
<b>Стъкло</b>	0,90
<b>Тапет (хартия) светъл</b>	0,89
<b>Трансформаторен лак</b>	0,94
<b>Троша</b>	0,95
<b>Фаянс матов</b>	0,93
<b>Хартия</b> всички цветове	0,96
<b>Цимент</b>	0,95
<b>Чакъл</b>	0,95
<b>Човешка кожа</b>	0,98

### Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батерииите преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

### Калибриране

Измервателният уред трябва редовно да се калибра и изпитва, за да се гарантира точността и функционирането. Ние препоръчваме интервали на калибриране от 1 – 2 години. При необходимост се свържете с Вашия дилър или се обрънете към сервизния отдел на UMAREX-LASERLINER.

**Технически характеристики** (Запазва се правото за технически изменения. 21W28)

Измервана величина	Инфрачервена температура Влажност на въздуха Температура на околната среда
режим	Точка на оросяване Термичен мост
Диапазон на измерване температура на околната среда	-20°C ... 65°C
Точност температура на околната среда	0°C ... 50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C и >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )
Разрешаваща способност температура на околната среда	0,1°C
Диапазон на измерване инфрачервена температура	-40°C ... 365°C
Точност инфрачервена температура	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$ , според по-голямата стойност) >30°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$ , според по-голямата стойност)
Разрешаваща способност инфрачервена температура	0,1°C
Диапазон на измерване влажност на въздуха (относителна)	1% ... 99%
Точност (абсолютна) влажност на въздуха (относителна)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ ) <20% и >80% ( $\pm 5\%$ )
Резолюция влажност на въздуха (относителна)	0,1%
Диапазон на измерване температура на точката на оросяване	-50°C ... 50°C
Точност температура на точката на оросяване	20% ... 30% относителна влажност на въздуха ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ ) 31% ... 40% относителна влажност на въздуха ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 41% ... 95% относителна влажност на въздуха ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ )
Разрешаваща способност температура на точката на оросяване	0,1°C
Дължина на вълната на лазера	650 nm
Клас на лазера	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Автоматично изключване	след 30 секунди
Степен на излъчване	регулируем, 0,01 ... 1,00
Оптика	12:1 (12 m отдалеченост на измерването : 1 m измерително петно)
Електрозахранване	2 x 1,5V LR6 (AA)
Продължителност на работа	около 20 часа
Условия на работа	0°C ... 50°C, относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, работна височина макс. 2000 m над морското равнище
Условия за съхранение	-10°C ... 60°C, относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз
Размери (Ш x В x Д)	60 x 205 x 150 mm
Тегло	384 g (вкл. батерии)

**ЕС-разпоредби и изхвърляне**

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>



! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος „Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις“ καθώς και τις τρέχουσες πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή λέιζερ στον επόμενο χρήστη.

## Λειτουργία / Χρήση


To CondenseSpot Plus είναι μία συσκευή υπερύθρων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, που διαθέτει ενσωματωμένο υγρόμετρο και επιτρέπει την χωρίς επαφή μέτρηση της θερμοκρασίας σε επιφάνειες και τον υπολογισμό της θερμοκρασίας σημείου δρόσου. Η συσκευή μέτρησης μετρά την ποσότητα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στην περιοχή του υπέρυθρου φάσματος συχνοτήτων και υπολογίζει από την μέτρηση αυτή την επιφανειακή θερμοκρασία. Σε συνδυασμό με τους ενσωματωμένους αισθητήρες η συσκευή ανιχνεύει θερμογέφυρες καθώς και υγρασία συμπύκνωσης.

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν επιτρέπονται. Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι άδεια και οι προδιαγραφές ασφαλείας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή έντονους κραδασμούς.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρχει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες ή εξασθενήσει η μπαταρία.
- Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας τοπικών και εθνικών αρχών για την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής.

## Υποδείξεις ασφαλείας


Χρήση λέιζερ της κλάσης 2

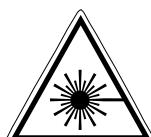

Ακτινοβολία λέιζερ!  
Μην κοιτάτε απευθείας στην ακτίνα!  
Κατηγορία λέιζερ 2  
< 1 mW · 650 nm  
EN 60825-1:2014/AC:2017

- Προσοχή: Μην κοιτάτε κατευθείαν στην ακτίνα ή στην αντανακλάση της.
- Μην στρέφετε την ακτίνα του λέιζερ σε άτομα.
- Σε περίπτωση πρόσπτωσης ακτίνας λέιζερ κατηγορίας 2 στο μάτι, κλείστε τα μάτια σας και μετακινήστε το κεφάλι αμέσως μακριά από την ακτίνα.
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις (αλλαγές) της διάταξης του λέιζερ.
- Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ ή τις αντανακλάσεις με οπτικές συσκευές (φακός, μικροσκόπιο, κιάλια, ...).


Άνοιγμα εξόδου λέιζερ

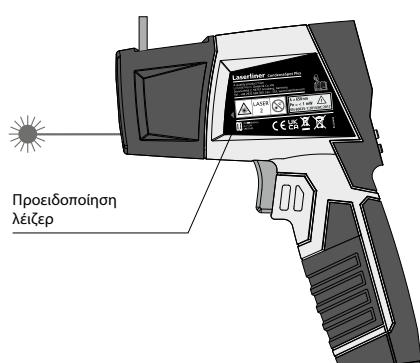

## Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ.
- Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα., σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επίδρασης από και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.
- Αν υπάρχουν κοντά υψηλές τάσεις ή υψηλά ηλεκτρομαγνητικά εναλλασσόμενα πεδία μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια μέτρησης.

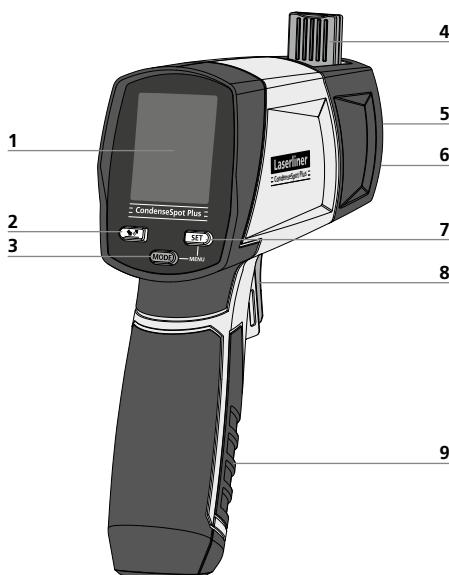


- 1 Οθόνη LC
- 2 Ρύθμιση βαθμού εκπομπής
- 3 Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας: dp / HEAT
- 4 Αισθητήρας υγρασίας αέρα / Θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- 5 Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας
- 6 Έξοδος στόχαστρου λέιζερ 8 σημείων
- 7 Πλήκτρο SET / Μεταγωγή dp / rH / T-A
- 8 ΟΝ / Σκανδάλη
- 9 Θήκη μπαταριών

- a Λειτουργία Hold
- b Γράφημα μπάρας δείκτη υγρασίας συμπύκνωσης
- c Θερμοκρασία σημείου δρόσου σε °C
- d Φόρτιση μπαταρίας
- e Μονάδα μέτρησης σε °C
- f Ένδειξη τιμών μέτρησης
- g Γρήγορη ένδειξη βαθμού εκπομπής
- h Λειτουργία σημείου δρόσου (dp) με ένδειξη της σχετικής υγρασίας αέρα (rh) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (T-A)
- i Η ακτίνα λέιζερ είναι ενεργοποιημένη, μέτρηση θερμοκρασίας (υπέρυθρες)
- j Λειτουργία θερμογέφυρας (HEAT)
- k Δείκτης ενεργής μέτρησης
- l Ένδειξη LOW, CHK, HI στη λειτουργία θερμογέφυρας

Λειτουργία σημείου δρόσου




Λειτουργία θερμογέφυρας

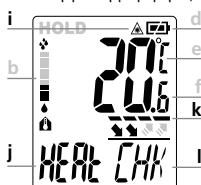


## 1 Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα σγκατάστασης. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.

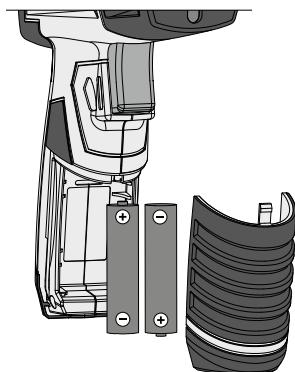

## 2 ON / OFF

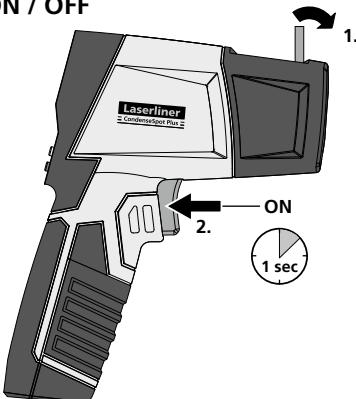


Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 δευτερόλεπτα.




Προσέξτε, ο αισθητήρας υγρασίας αέρα/θερμοκρασίας περιβάλλοντος (4) να είναι διπλωμένος κατά τη μεταφορά

## 3 Διαρκής μέτρηση / Hold

Για τη διενέργεια μίας μέτρησης-διαρκείας ενεργοποιήστε το λέιζερ (βλέπε εικόνα) και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

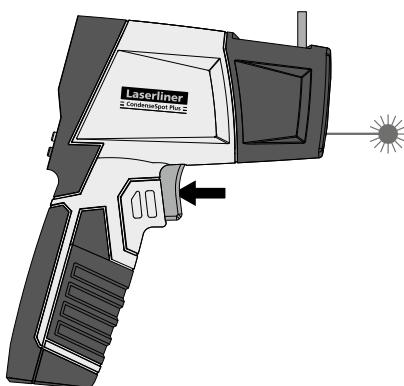

Μόλις αναγνωριστεί η επιθυμητή περιοχή μέτρησης με το στόχαστρο λέιζερ, αφήστε το πλήκτρο. Η μετρηθείσα τιμή διατηρείται.

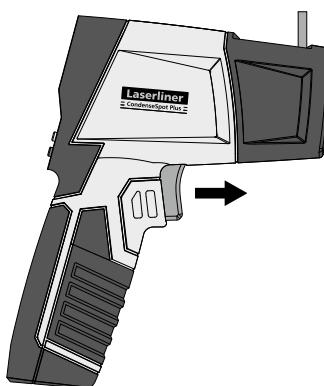

## 4 Ρύθμιση του βαθμού εκπομπής


Η ενσωματωμένη κεφαλή μέτρησης με αισθητήρα λαμβάνει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε σώμα αναλόγως του υλικού του/της επιφάνειάς του. Ο βαθμός της ακτινοβολίας καθορίζεται από το βαθμό εκπομπής (0,01 έως 1,00). Η συσκευή κατά την πρώτη ενεργοποίηση είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά σε βαθμό εκπομπής 0,95, κάτι που ισχύει για τις περισσότερες οργανικές ύλες καθώς και τα μη μέταλλα (πλαστικά, χαρτί, κεραμικά, ξύλο, ελαστικά, χρώματα, βερνίκια και πετρώδη υλικά). Υλικά με παρεκκλίνοντες βαθμούς εκπομπής βρίσκονται στον πίνακα, στο σημείο 9.

Σε μέταλλα χωρίς επίστρωση, όπως επίσης μεταλλικά οξείδια, που λόγω του χαμηλού και θερμοκρασιακά ασταθούς βαθμού εκπομπής τους είναι δύναται μόνο υπό προϋποθέσεις η μέτρηση με υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως επίσης σε επιφάνειες με όγκωστο βαθμό εκπομπής μπορούν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επιστραθούν βερνίκια ή μαύρα ματ αυτοκόλλητα για τον καθορισμό του βαθμού εκπομπής στο 0,95. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, μετρήστε με ένα θερμόμετρο επαφής.


**!** Μετά την ενεργοποίηση έχει ρυθμιστεί ο τελευταίος επιλεγμένος βαθμός εκπομπής. Ελέγχετε πριν από κάθε μέτρηση τη ρύθμιση του βαθμού εκπομπής.

Η συσκευή διαθέτει μία ταχυεπιλογή αποθηκευμένων συντελεστών εκπομπής (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) καθώς και μία ρύθμιση ακριβείας μεταξύ 0,01 – 1,00.


### Γρήγορη επιλογή βαθμού εκπομπής

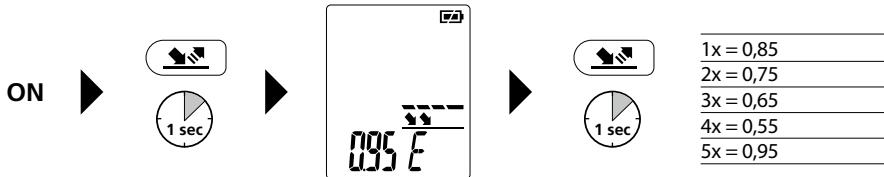

### Ρύθμιση ακριβείας βαθμού εκπομπής

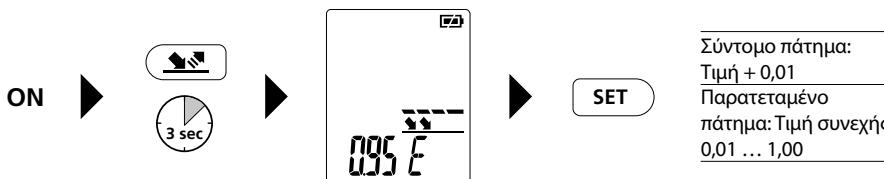

## 5 Επιλογή τρόπου λειτουργίας

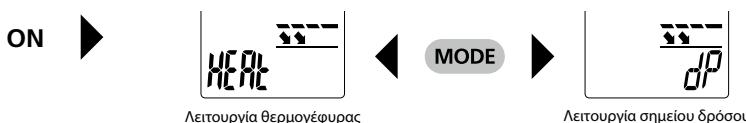

## 6 Λειτουργία σημείου δρόσου / δείκτης υγρασίας συμπύκνωσης



Η θερμοκρασία σημείου δρόσου είναι η θερμοκρασία, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται, ώστε ο αέρας να μπορεί να διαχωρίζει τους περιεχόμενους υδρατμούς με τη μορφή σταγόνων, νέφους ή δρόσου. Η υγρασία συμπύκνωσης προκύπτει συνεπώς π.χ. όταν ένας εσωτερικός τοίχος ή ένας λαμπάς παραθύρου έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία σημείου δρόσου του χώρου. Αυτά τα σημεία εμφανίζονται στη συνέχεια υγρασία και σχηματίζονται περιβάλλον καλλιέργειας για μούχλα καθώς και για ζημιές στο υλικό.


To CondenseSpot Plus υπολογίζει το σημείο δρόσου με τη βοήθεια των ενσωματωμένων αισθητήρων για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη σχετική υγρασία αέρα. Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται η θερμοκρασία επιφάνειας αντικειμένων με τη βοήθεια της μέτρησης θερμοκρασίας με υπέρυθρες. Με σύγκριση αυτών των θερμοκρασιών μπορούν έτσι να βρεθούν σημεία, τα οποία είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο υγρασίας συμπύκνωσης. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται μέσω του δείκτη υγρασίας συμπύκνωσης (b) ως γράφημα μπάρας, ενώ σε υψηλή πιθανότητα εμφάνισης υγρασίας συμπύκνωσης υποστηρίζεται με οπτικά και ηχητικά σήματα.



Κανένας κίνδυνος υγρασίας συμπύκνωσης




Μικρός κίνδυνος υγρασίας συμπύκνωσης  
Το σύμβολο "dP" αναβοσβήνει

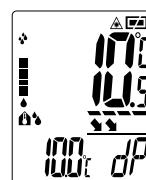


Κίνδυνος υγρασίας συμπύκνωσης  
Το σύμβολο "dP" αναβοσβήνει  
και ακούγεται ένα σήμα

Ο δείκτης υγρασίας συμπύκνωσης (b) εμφανίζεται σε κάθε λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή παρέχει με τον τρόπο αυτό διαρκώς την πληροφορία για τον κίνδυνο υγρασίας συμπύκνωσης.

Οι τιμές μέτρησης για τη σχετική υγρασία αέρα και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορούν να κληθούν:

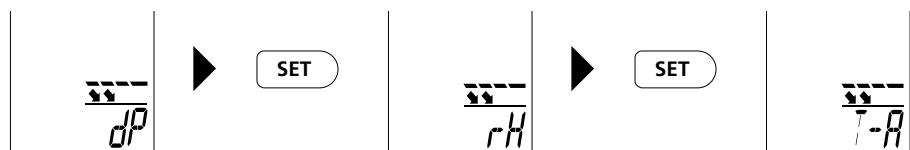


## 7 Λειτουργία θερμογέφυρας

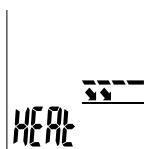


Ως θερμογέφυρα χαρακτηρίζεται σε κτήρια μια περιοχή π.χ. ενός εσωτερικού τοίχου, στην οποία η θερμότητα μεταφέρεται ταχύτερα προς τα έξω από ότι στον υπόλοιπο εσωτερικό τοίχο. Η θερμοκρασία αυτών των περιοχών είναι χαμηλότερη, όταν μετριέται μέσα από τον εσωτερικό χώρο και υψηλότερη, όταν μετριέται από έξω, σε σχέση με τις κοντινές περιοχές του τοίχου. Αυτό συχνά υποδεικνύει ελαττωματική ή ανεπαρκή μόνωση.

To CondenseSpot Plus συγκρίνει για αυτό τη θερμοκρασία περιβάλλοντος με τη θερμοκρασία επιφάνειας. Σε μεγάλες διαφορές των δύο θερμοκρασιών, η συσκευή εκδίδει προειδοποήσεις σε 2 βαθμίδες. Στην οριακή περιοχή με την υπόδειξη "CHK" ή σε πολύ μεγάλες διαφορές καθώς ο φωτισμός της οθόνης αλλάζει σε "μπλε" ή "κόκκινο".

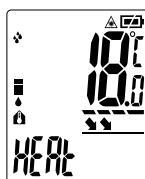


Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C

Καμία θερμογέφυρα

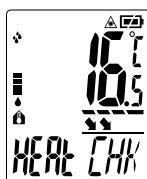

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C

Ενδεχόμενη θερμογέφυρα, Ελέγχετε περαιτέρω την περιοχή

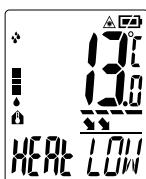

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C


Θερμογέφυρα, Η οθόνη ανάβει σε μπλε χρώμα και ακούγεται ένα σήμα



Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 12°C

Θερμογέφυρα, Η οθόνη ανάβει σε κόκκινο χρώμα και ακούγεται ένα σήμα

## 8 Ρυθμίσεις μενού

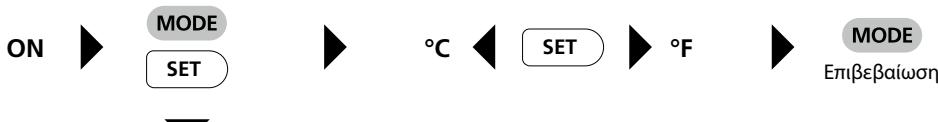

### Διαρκής μέτρηση


Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας "Cont LOK" μπορούν να πραγματοποιούνται διαρκείς μετρήσεις χωρίς να χρειάζεται να πιέζεται διαρκώς το πλήκτρο της σκανδάλης.



Η διαρκής μέτρηση ξεκινά με σύντομη πίεση του πλήκτρου της σκανδάλης. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο λουκέτου. Με νέα πίεση, η τιμή διατηρείται (HOLD).

### Εργοστασιακή ρύθμιση

Με τη λειτουργία "FAC", η συσκευή επαναφέρεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

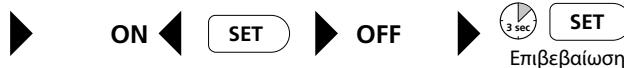

## 9 Πίνακες βαθμού εκπομπής Ενδεικτικές τιμές με ανοχές

**Μέταλλα**

Alloy A3003 οξειδωμένο αδρό	0,20 0,20	Πλατίνια μαύρο χρώμα	0,90	Χάλυβας γαλβανιζέ οξειδωμένος έντονη οξειδωση πρόσφατης έλασης τραχιά, επίπεδη επιφάνεια ερυθρά σκουριά έλασμα, με επιστρωση νικελίου	0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69
Αλουμίνιο οξειδωμένο στιλβωμένο	0,30 0,05	Σίδηρος οξειδωμένος με σκουριά	0,75 0,60		
Inconel οξειδωμένο ηλεκτροστιλβωσης	0,83 0,15	Σίδηρος, χυτευτός όχι οξειδωμένος τήγμα	0,20 0,25		
Μόλυβδος τραχιά επιφάνεια	0,40	Σφυρήλατος σίδηρος ματ	0,90		
Οξείδιο χρωμίου	0,81	Χάλυβας ψυχρής έλασης λειασμένη πλάκα	0,80 0,50		
Ορείχαλκος στιλβωμένος οξειδωμένος	0,30 0,50	στιλβωμένη πλάκα κράμα (8% νικελίο, 18% χρώμιο)	0,10 0,35	Χαλκός οξειδωμένος Οξείδιο του χαλκού	0,11 0,56 0,45
				Ψευδάργυρος οξειδωμένος	0,10

**Μη μέταλλα**

Άμμος	0,95	Γυαλί	0,90	Πλαστικό διαφανές PE, P, PVC	0,95 0,94
Άνθρακας όχι οξειδωμένος	0,85	Γυψοσανίδες	0,95		
Άργιλος	0,95	Γύψος	0,88		
Άσβεστος	0,35	Ελαστικό σκληρό	0,94		
Άσφαλτος	0,95	μαλακό - γκρι	0,89		
Ύφασμα	0,95	Κέραμικό	0,95		
Αμίαντος	0,93	Kovia	0,93		
Αμμοχάλικο	0,95	Laminate	0,90		
Ανθρακοπυρίτιο	0,90	Μάρμαρο μαύρο ματ	0,94		
Ανθρώπινο δέρμα	0,98	γκρι στιλβωμένο	0,93		
Ασβεστοπυριτικοί πλίνθοι	0,95	Νερό	0,93		
Ασβεστοτόλιθος	0,98	Ξύλο ακατέργαστο Οξιά πλανισμένη	0,88 0,94		
Βαμβάκι	0,77	Οπτόπλινθος ερυθρός	0,93		
Βασαλτης	0,70	Πάγος λεία επιφάνεια παγωμένη	0,97 0,98		
Βαρίτη μετασχηματιστή	0,94	Πίσα	0,82		
Βερνίκι ματ μαύρο ανθεκτικό στη θερμότητα λευκό χρώμα	0,97 0,92 0,90	Πισόχαρτο	0,92	Ψυκτικό σώμα μαύρο ανοδιωμένο	0,98
Γραφίτης	0,75				

## Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων. Αφαιρείτε την/τις μπαταρία/ες πριν από μία αποθήκευση μεγάλης διαρκείας.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.

## Βαθμονόμηση

Η συσκευή μέτρησης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται τακτικά, για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η λειτουργία μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης 1-2 ετών. Επικοινωνήστε με το τοπικό ειδικό κατάστημα ή απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της UMAREX-LASERLINER.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά** (Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 21W28)

Μέγεθος μέτρησης	Θερμοκρασία υπερύθρων Υγρασία αέρα Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Λειτουργία	Σημείο δρόσου Θερμογέφυρα
Περιοχή μέτρησης θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20°C ... 65°C
Ακρίβεια θερμοκρασία περιβάλλοντος	0°C ... 50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C και >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )
Ανάλυση θερμοκρασία περιβάλλοντος	0,1°C
Περιοχή μέτρησης θερμοκρασία υπερύθρων	-40°C ... 365°C
Ακρίβεια θερμοκρασία υπερύθρων	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ή $\pm 1\%$ , ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή) >30°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ή $\pm 2\%$ , ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)
Ανάλυση θερμοκρασία υπερύθρων	0,1°C
Περιοχή μέτρησης Υγρασία αέρα (σχετική)	1% ... 99%
Ακρίβεια (απόλυτη) Υγρασία αέρα (σχετική)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ ) <20% και >80% ( $\pm 5\%$ )
Ανάλυση υγρασία αέρα (σχετική)	0,1%
Ακρίβεια θερμοκρασία σημείου δρόσου	-50°C ... 50°C
Ακρίβεια θερμοκρασία σημείου δρόσου	20% rH ... 30% rH ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ ) 31% rH ... 40% rH ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 41% rH ... 95% rH ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ )
Ανάλυση θερμοκρασία σημείου δρόσου	0,1°C
Μήκος κύματος λέιζερ	650 nm
Κατηγορία λέιζερ	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Αυτόματη απενεργοποίηση	μετά από 30 δευτερόλεπτα
Βαθμός εκπομπών	0,01 ... 1,00 με δυνατότητα ρύθμισης
Οπτικά	12:1 (12 m Απόσταση μέτρησης : 1 m σημείο μέτρησης)
Τροφοδοσία ρεύματος	2 x 1,5V LR6 (AA)
διάρκεια λειτουργίας	περ. 20 ώρες
Συνθήκες εργασίας	0°C ... 50°C, υγρασία αέρα μέγ. 80% rH, χωρίς συμπύκνωση, ύψος εργασίας μέγ. 2000 m πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας
Συνθήκες αποθήκευσης	-10°C ... 60°C, υγρασία αέρα μέγ. 80% rH, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	60 x 205 x 150 mm
Βάρος	384 g (με μπαταρίες)

**Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη**

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>



! V celoti preberite navodila za uporabo, priloženo knjižico „Garancijski in dodatni napotki“ ter aktualne informacije in napotke na spletni povezavi na koncu teh navodil. Upoštevajte vsebovana navodila. Ta dokument je treba shraniti in ga izročiti novemu lastniku ob predaji laserske naprave.

## Funkcija / Uporaba


CondenseSpot Plus je infrardeči merilnik temperature z vgrajenim higrometrom in omogoča brezdotično merjenje temperature površin ter izračun temperature rosišča. Merilnik meri količino elektromagnetne energije, ki se oddaja na območju infrardeče valovne dolžine ter iz tega izračuna temperaturo površine. V povezavi z integriranimi tipali naprava zaznava toplotne mostove ter kondenzacijsko vlogo.

## Spološni varnostni napotki

- Napravo uporabljajte izključno v skladu z njenim namenom in tehničnimi specifikacijami.
- Merilne naprave in dodatki niso otroška igrača. Hranite jih nedostopno otrokom.
- Preureditve ali spremembe na napravi niso dovoljene; v tem primeru uporabno dovoljenje in varnostne specifikacije prenehajo veljati.
- Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, visokim temperaturam, vlagi ali močnim vibracijam.
- Naprave ni več dovoljeno uporabljati, če se pokvari ena ali več funkcij ali je baterija prešibka.
- Upoštevajte varnostne ukrepe lokalnih oz. nacionalnih oblasti za pravilno ravnanje naprave.


## Varnostni napotki

Ravnanje z laserji razreda 2

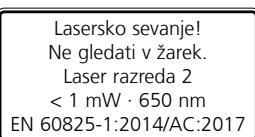

- Pozor: Ne glejte v neposredni ali odsevni žarek.
- Laserskega žarka ne usmerjati v osebe.
- Če vam lasersko sevanje 2. razreda pride v oči, je treba oči zapreti in glavo takoj umakniti iz žarka.
- Manipulacije (spremembe) na laserski napravi niso dovoljene.
- Laserskega žarka ali odsevov nikoli ne opazujte z optičnimi napravami (povečevalno steklo, mikroskop, daljnogled, ...).


## Izstopna odprtina laserja

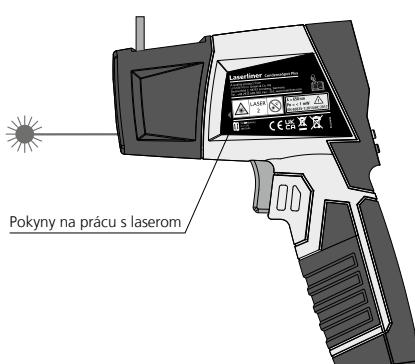

## Varnostni napotki

Ravnanje z elektromagnetnim sevanjem

- Merilnik je v skladu s predpisi in mejnimi vrednostmi za elektromagnetno združljivost v skladu z Direktivo o EMZ 2014/30/EU.
- Upoštevati je treba lokalne obratovalne omejitve npr. v bolnišnicah, na letalih, bencinskih črpalkah ali v bližini oseb s srčnim spodbujevalnikom. Obstaja možnost nevarnega vplivanja ali motenj elektronskih naprav in zaradi njih.
- Uporaba v bližini visokih napetosti ali visokih elektromagnetnih izmeničnih polj lahko vpliva na natančnost meritev.

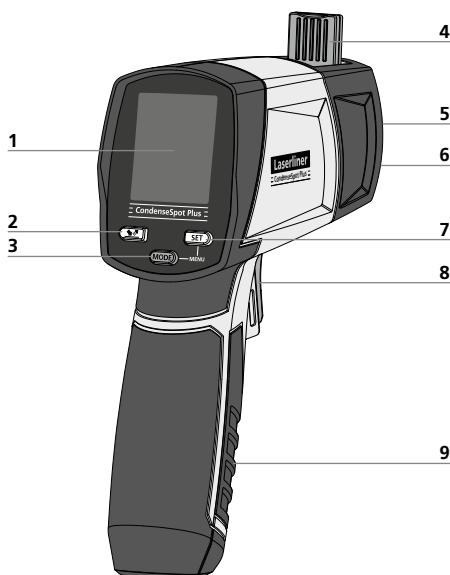


- 1 LCD-zaslon
- 2 Nastavitev stopnje emisij
- 3 Nastavitev načina: dp / HEAT
- 4 Tipalo za merjenje zračne vlage / temperature okolice
- 5 Infrardeče tipalo
- 6 Izstopni 8-točkovni laserski krog
- 7 Tipka SET / Preklop dp / rH / T-A
- 8 VKLOP / Sprožilnik
- 9 Prostor za baterijo

- a Funkcia Hold
- b Stolpični graf pokazatelja kondenzacijske vlage
- c Temperatura rosišča v °C
- d Stanje napolnjenosti baterije
- e Merska enota °C
- f Prikaz merilne vrednosti
- g Hitri prikaz stopnje emisij
- h Način tališča (dp) s prikazom relativne zračne vlage (rh) in okoljske temperature (T-A)
- i Laserski žarek je vključen, Merjenje temperature (infrardeče)
- j Način za topotni most (HEAT)
- k Indikator aktivne meritve
- l Prikaz LOW, CHK, HI v načinu topotnega mostu




## 1 Vstaviti baterije

Odprite predal za baterije in baterije vstavite skladno s simboli za namestitev. Pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost.

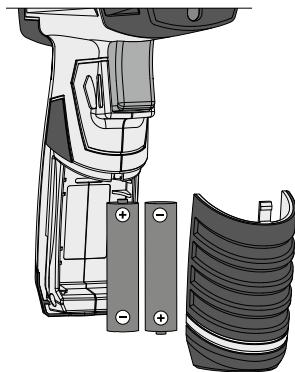

## 2 ON / OFF

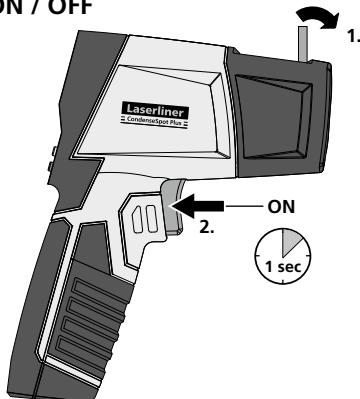


Samodejni izklop po 30 sekundah




Pazite, da bo tipalo za zračno vlažnost/temperaturo okolice (4) med transportom sklopljeno.

## 3 Trajna meritev / Hold

Na permanentné meranie aktivujte laser (pozri obrázok) a tlačidlo podržte stlačené.

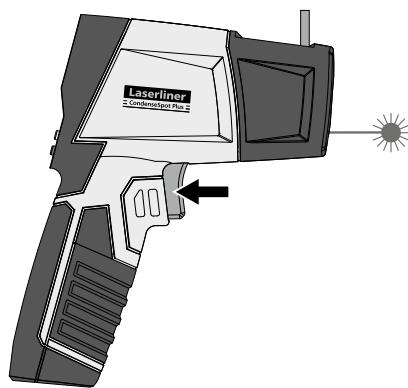

Hned' po označení miesta merania pomocou zameriacacieho lasera tlačidlo pustite. Nameraná hodnota ostane zachovaná.

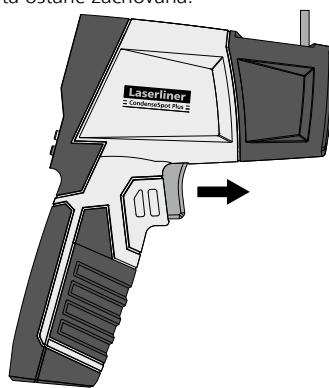

## 4 Nastavitev stopnje emisij


Vgrajena merilna glava s tipalom sprejema infrardeče žarke, ki jih glede na material/površino oddaja vsako telo. Stopnja sevanja je določena s stopnjo emisij (0,01 do 1,00). Naprava je ob prvem vklopu prednastavljena na stopnjo emisij 0,95, kar je ustrezno za večino organskih snovi in nekovin (umetna masa, papir, keramika, les, guma, barve, laki in kamen). Materiale z drugačnimi stopnjami emisij najdete v tabeli pod 9. točko.

Pri nepremazanih kovinah ter kovinskih oksidih, ki so zaradi svoje nizke ter temperaturno neobstojne stopnje emisij le pogojno primerni za IR-meritev ter pri površinah z neznano stopnjo emisij, lahko, v kolikor je to mogoče, nanesete lake ali mat črne nalepke, da stopnjo emisij spravite na 0,95. Če to ni mogoče, merite s kontaktnim termometrom.


**!** Po vklopu je nastavljena na zadnje izbrana stopnja emisij. Pred vsako meritvijo preverite nastavitev stopnje emisij.

Naprava omogoča hiter izbor shranjenih stopenj emisij (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) ter natančno nastavitev med 0,01 – 1,00.

### Hitri izbor stopnje emisij

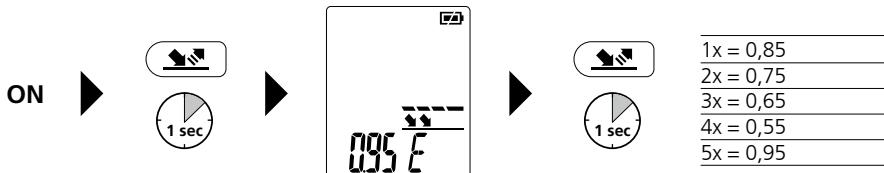

### Natančna nastavitev stopnje emisij

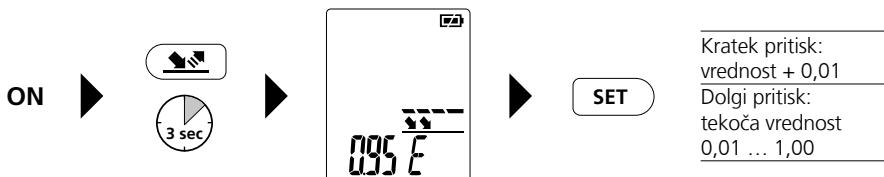

## 5 Izbor načina



## 6 Način za določitev rosišča/indikator kondenzacijske vlage



Rosišče je temperatura, ki se ne sme doseči, da se lahko vodna para v zraku izloči v obliki kapljic, meglice ali rose. Kondenzacijska vlaga torej nastane npr. tedaj, če ima notranja stena ali okenska špaleta nižjo temperaturo od rosišča prostora. Ta mesta so nato vlažna in tvorijo hranljivo podlagu za plesni ter povzročajo škodo na materialu.

CondenseSpot Plus izračuna tališče s pomočjo vgrajenih tipal za temperaturo okolice in relativne zračne vlažnosti. Istočasno se s pomočjo infrardečega merjenja temperature izmeri temperatura površine predmetov. S primerjavo teh temperatur je tako mogoče najti mesta, ki so izpostavljena nevarnosti kondenzacijske vlage. Indikator kondenzacijske vlage (b) prikaže rezultat v obliki stolpičnega grafa, pri večji verjetnosti pojava kondenzacijske vlage pa še dodatno z optičnimi in zvočnimi signali.



Ni nevarnosti kondenzacijske vlage




Majhna nevarnost kondenzacijske vlage  
Utripa simbol "dP"




Nevarnost kondenzacijske vlage  
Utripa simbol "dP2" in oglaša se signal

Indikator kondenzacijske vlage (b) je prikazan v vsakem načinu naprave.  
Naprava tako stalno prikazuje informacije o morebitni nevarnosti kondenzacijske vlage.

Priklicati je mogoče merske vrednosti za relativno zračno vlago in okoljsko temperaturo:

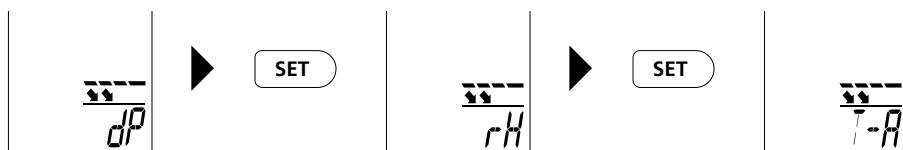


## 7 Način za topotni most

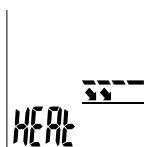


Kot topotni most v zgradbah pravimo območju, npr. notranjemu zidu, na katerem se toplota hitreje prenaša navzven kot na preostalem delu notranjega zidu. Gledano iz notranjosti je temperatura na tem območju hladnejša, gledano z zunanjé strani zgradbe pa toplejša od okoljskega območja. To je pogosto znak pomajkljive ali nezadostne izolacije.

CondenseSpot Plus pri tem primerja temperaturo okolice s temperaturo površine. Pri večjih razlikah oben temperatur naprava izda opozorilo v 2 stopnjah. Na mejnem območju z opozorilom "CHK", pri zelo velikih razlikah pa osvetljava zaslona preklopi na "modro" oz. "rdečo".

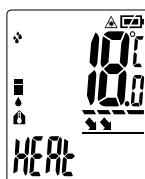

Temperatura okolice:  
20°C

Ni topotnega mostu

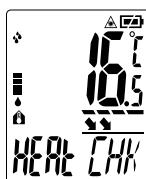

Temperatura okolice:  
20°C

Morebitni topotni most,  
Dodatno preverite  
območje



Temperatura okolice:  
20°C

Topotni most,  
Zaslonski svet modro  
in oglasi se signal



Temperatura okolice:  
12°C

Topotni most,  
Zaslonski svet rdeče  
in oglasi se signal

## 8 Nastavitve menija



### Trajna meritev


Z vklopom funkcije "Cont LOK" je mogoče izvajati trajne meritve brez nenehnega pritiskanja sprožilne tipke.



Trajno meritev prekinete s kratkim pritiskom sprožilne tipke. Na zaslolu se prikaže simbol ključavnice. S ponovnim pritiskom zadržite vrednost (HOLD).

### Tovarniške nastavitev

S funkcijo „FAC“ napravo ponastavite na tovarniške nastavitev.

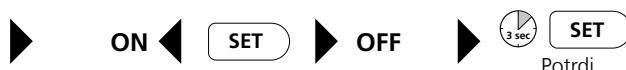

## 9 Tabela s stopnjami emisij

Orientacijske vrednosti s tolerancami

Kovine	
aluminij oksidirano poliran	0,30 0,05
baker oksidirano bakrov oksid	0,72 0,78
cink oksidirano	0,10
inconel oksidirano elektropoliran	0,83 0,15
jecko hladno valjano brušena plošča polirana plošča zlitina (8 % nikelj, 18 % krom)	0,80 0,50 0,10 0,35
galvanizirano oksidirano močno oksidirano sveže valjano hrapava, ravna površina zarjavelo, rdeče pločevina, premazana z nikljem pločevina, valjana legirano jecko, nerjaveče	0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
kovano železo mat	0,90
kromov oksid	0,81
litina A3003 oksidirano hrapava	0,20 0,20
medenina polirana oksidirano	0,30 0,50
platina črna	0,90
svinec hrapav	0,40
železo oksidirano z rjo	0,75 0,60
železo, litina neoksidirana talina	0,20 0,25

Nekovine	
apnenec	0,98
apneni peščenec	0,95
apno	0,35
asfalt	0,95
azbest	0,93
bazalt	0,70
beton, omet, malta	0,93
bombaž	0,77
cement	0,95
človeška koža	0,98
drobir	0,95
estrih	0,93
glina	0,95
grafit	0,75
guma trda mehko-siva	0,94 0,89
hladiľno telo črno eloksirano	0,98
kamnine, mat	0,93
karborundum	0,90
katran	0,82
katraniziran papir	0,92
keramika	0,95
kremenovo steklo	0,93
lak mat črn odporen proti svetlobi bel	0,97 0,92 0,90
laminat	0,90
led gladek z močno zmrzaljo	0,97 0,98
les neobdelan skobiljana bukev	0,88 0,94
marmor črno matiran sivkasto poliran	0,94 0,93
mavec	0,88
mvčne plošče	0,95
papir vse barve	0,96
pesek	0,95
porcelan bel sijaj z lazuro	0,73 0,92
premog neoksidirana	0,85
prod	0,95
rdeča opeka	0,93
sneg	0,80
steklena volna	0,95
steklo	0,90
tapeta (papirnata) svetla	0,89
tkanina	0,95
transformacijski lak	0,94
umetna masa propustna za svetlobo PE, P, PVC	0,95 0,94
voda	0,93
zemlja	0,94
zid	0,93

### Napotki za vzdrževanje in nego

Vse komponente čistite z rahlo navlaženo krpo in ne uporabljajte čistil, grobih čistil in topil. Pred daljšim skladiščenjem izvzemite baterijo/e. Napravo hranite na čistem in suhem mestu.

### Kalibrácia

Merilno napravo je treba redno umerjati in preverjati, da zagotovite natančnost in delovanje. Priporočamo 1-2 letne intervale za umerjanje. Pri tem po potrebi stopite v stik s prodajalcem ali pa se obrnite na servisni oddelek podjetja UMAREX-LASERLINER.

## Tehnični podatki (Tehnične spremembe pridržane 21W28)

Merilne velikosti	Infrardeča temperatura Zračna vлага Okoljska temperatura
Način	Tališče Toplotni most
Merilno območje okoljske temperature	-20°C ... 65°C
Natančnost okoljske temperature	0°C ... 50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C in >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )
Ločljivost okoljske temperature	0,1°C
Merilno območje infrardeče temperature	-40°C ... 365°C
Natančnost infrardeče temperature	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ali $\pm 1\%$ , glede na največjo vrednost) >30°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ali $\pm 2\%$ , glede na največjo vrednost)
Ločljivost infrardeča temperatura	0,1°C
Merilno območje zračne vlažnosti	1% ... 99%
Natančnost (absolutna) Zračna vлага (relativna)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ ) <20% in >80% ( $\pm 5\%$ )
Ločljivost zračne vlažnosti (relativne)	0,1%
Merilno območje temperature tališča	-50°C ... 50°C
Natančnost temperature tališča	20% RV ... 30% RV ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ ) 31% RV ... 40% RV ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 41% RV ... 95% RV ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ )
Ločljivost temperature tališče	0,1°C
Valovna dolžina laserja	650 nm
Razred laserja	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Samodejni izklop	po 30 sekund
Emisivita	nastavljivo, 0,01 ... 1,00
Optika	12:1 (12 m merilna razdalja: 1 m merilna površina)
Električno napajanje	2 x 1,5V LR6 (AA)
Čas delovanja	pribl. 20 ur
Delovni pogoji	0°C ... 50°C, zračna vlažnost najv. 80% RV, ne kondenzira, delovna višina najv. 2000 m nadmorske višine
Pogoji skladiščenja	-10°C ... 60°C, zračna vlažnost najv. 80% RV, ne kondenzira
Dimenziije (Š x V x G)	60 x 205 x 150 mm
Teža (vklj. z baterijami)	384 g (vklj. baterije)

## EU-določila in odstranjevanje med odpadke

Naprava ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU.

Ta izdelek je elektronska naprava in jo je treba zbirati in odstraniti ločeno v skladu z evropsko Direktivo za odpadno elektronsko in električno opremo.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>



! Olvassa el a kezelési útmutatót, a mellékelt „Garanciára vonatkozó és kiegészítő útmutatások” füzetet, valamint a jelen útmutató végén található internetes link alatti aktuális információkat és útmutatásokat. Kövesse az abban foglalt utasításokat. A jelen dokumentációt meg kell őrizni, és a lézeres készülék továbbadásakor mellékelni kell az eszközhöz.

## Funkció / Használat


A CondenseSpot Plus egy beépített higrométerrel rendelkező infravörös hőmérséklemérő készülék, mely lehetővé teszi felületek hőmérsékletének érintés nélküli mérést és a harmatponti hőmérséklet kiszámítását. A mérőműszer a visszavert elektromágneses energia mennyiségeit méri az infravörös hullámtartományban, és ebből számítja ki az eredő felületi hőmérsékletet. Az integrált érzékelőkkel a készülék érzékeli a hőhidakat, valamint a lecsapódó párát.

## Általános biztonsági útmutatások

- A készüléket kizárálag a rendeltetési célnak megfelelően, a specifikációkon belül használja.
- A mérőkészülékek és tartozékok nem gyermeknek való játékok. Gyermekek által el nem érhető helyen tárolandó.
- A készüléket tilos átalakítani vagy módosítani. Ilyen esetben érvényét veszti az engedély és a biztonsági specifikáció.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikus terhelésnek, szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnak vagy erős rázkódásnak.
- Nem szabad használni a műszert, ha egy vagy több funkciója nem működik, vagy ha az elem gyenge.
- Kérjük, hogy a készülék szakszerű használata érdekében vegye figyelembe a helyi, ill. nemzeti hatóságok által hozott biztonsági óvintézkedéseket.


## Biztonsági utasítások

2-es osztályú lézerek használata

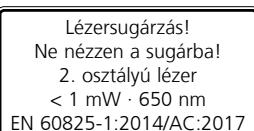

- Figyelem: Ne nézzen a közvetlen vagy a visszaverődő sugárba.
- Ne irányítsa a lézersugarat személyekre.
- Ha 2. osztályú lézer éri a szemet, tudatosan be kell csukni és azonnal el kell mozdítani a fejet a sugár útjából.
- A lézer berendezést tilos manipulálni (módsításokat végezni rajta).
- Soha ne nézzen a lézersugárba vagy a visszavert sugarakba optikai eszközökkel (nagyító, mikroszkóp, távcső stb.).

### Lézer kilépő nyílás

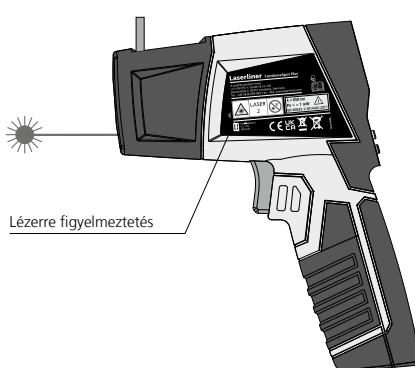

## Biztonsági utasítások


Tudnivalók az elektromágneses sugárzásról

- A mérőműszer megfelel a 2014/30/EU sz. EMC-irányelv elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó előírásainak és határtételeinek.
- A pl. kórházakban, repülőgépeken, benzinkutakon vagy szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek közelében történő használatra vonatkozó helyi korlátozásokat be kell tartani. Fennáll a lehetőség, hogy a sugárzás az elektronikus készülékeket veszélyesen befolyásolja vagy zavarja, ill. a készülékek vannak hasonló hatással a lézerre.
- Magasfeszültség közelében, vagy erős váltakozó mágneses térben történő használatnál a mérési pontosság változhat.




## 1 Elemek behelyezése

Nyissa fel az elemtártó rekesz fedelét, és helyezze be az elemeket a telepítési jelölések szerint. Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra.

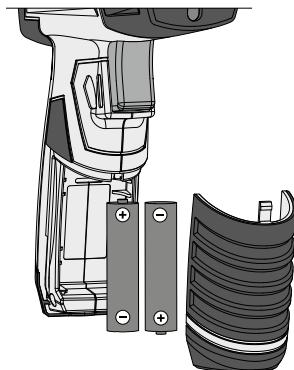

## 2 ON / OFF

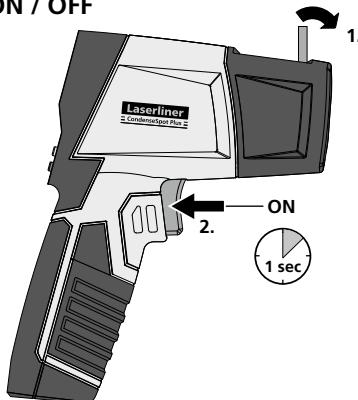


Automatikus lekapsolás 30 másodperc után.




Ügyeljen arra, hogy a (4) légpára-/környezeti hőmérőklet érzékelő a szállításnál be legyen hajtva

## 3 Folyamatos mérés / Hold

Folyamatos mérés végzésére aktiválja a lézert (lásd az ábrát) és tartsa nyomva a gombot.

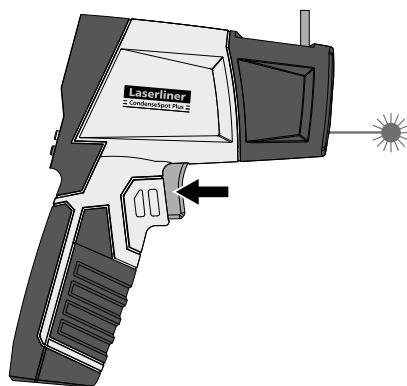

Amint eléri a lézerkör a kívánt mérőhelyet, engedje el a gombot. A mért értéket megtartja.

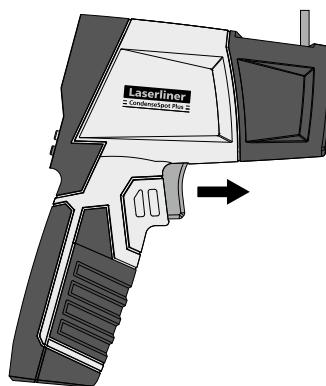

## 4 A kibocsátási fok beállítása


A beépített érzékelő mérőfej veszi az infravörös sugárzást, amelyet a testek anyag-/felület-specifikusan bocsátanak ki. A kisugárzás fokát a kibocsátási fok határozza meg (0,01 - 1,00). A műszer első bekapcsoláskor 0,95 kibocsátási fokra van előre beállítva, ami megfelel a legtöbb szerves anyagnak, valamint nemfém anyagnak (műanyagnak, papírnak, kerámiának, fának, guminak, festéknek, lakkoknak és kőzetnek). Eltéror kibocsátási fokú anyagok a 9. pont alatti táblázatban találhatók.

Bevonat nélküli anyagoknál, valamint fém-oxidoknál, melyek alacsony, ill. hőmérsékletinstabil kibocsátási fokuk alapján csak korlátozottan alkalmasak infra mérésre, valamint ismeretlen kibocsátási fokú felületek esetén – amennyiben lehetséges – lakkot kell felvinni vagy mattfekete matricákat felhelyezni a kibocsátási fok 0,95-re állításához. Ha ez nem lehetséges, akkor a mérést kontakt hőmérővel kell végezni.


**!** Bekapcsolás után az utoljára választott kibocsátási fok van beállítva. minden mérés előtt ellenőrizze a kibocsátási fok beállítását.

A készülék gyors kiválasztást tesz lehetővé a tárolt emissziós tényezőkkel (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55), valamint precíz beállítással rendelkezik 0,01 és 1,00 érték között.

### Kibocsátási fok gyors kiválasztás

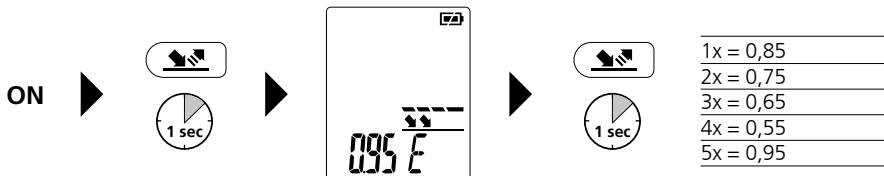

### Kibocsátási fok precíz beállítás

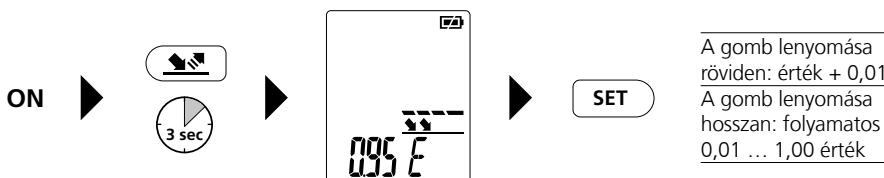

## 5 Üzemmódot kiválasztás



## 6 Harmatpont üzemmód / lecsapódó pára indikátor



A harmatponti hőmérséklet az az érték, amely alá kell süllyednie a hőmérsékletnek ahhoz, hogy a levegő a benne lévő vízgőzt cseppek, kőd vagy harmat formájában ki tudja választani. Páralecsapódás jön létre tehát pl. akkor, ha egy belső fal vagy egy ablak bélésfal alacsonyabb hőmérsékletű, mint a helyiségi harmatponti hőmérséklete. Ezek a helyek aztán nedvessé válnak és táptalajt jelentenek a penész számára, és anyagkárok alakulhatnak ki.


A CondenseSpot Plus kiszámítja a harmatpontot az integrált környezeti hőmérséklet érzékelők és a relatív páratartalom segítségével. Ezzel egy időben megméri tárgyak felületi hőmérsékletét az infravörös hőmérsékletmérő segítségével. E hőmérsékletek összehasonlításával így meg lehet találni azokat a helyeket, amelyek ki vannak téve a lecsapódó pára jelentette veszélynek. Az eredményt a lecsapódó pára indikátor (b) oszlopdiagramként mutatja, amelyet a lecsapódó pára megjelenésének nagy valószínűsége mellett fény- és hangjelzés kísér.



Nincs lecsapódó pára veszély




Enyhe lecsapódó pára veszély  
A „dP” szimbólum villog

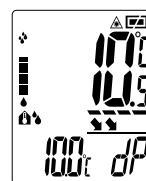


Lecsapódó pára veszély  
A „dP” szimbólum villog és  
hangjelzés hallható

A lecsapódó pára indikátor (b) a készülék minden üzemmódjában látható. A készülék így folyamatosan tájékoztatást ad a lecsapódó pára kialakulásának veszélyéről.

A relatív páratartalom és a környezeti hőmérséklet mért értékeit le lehet hívni:

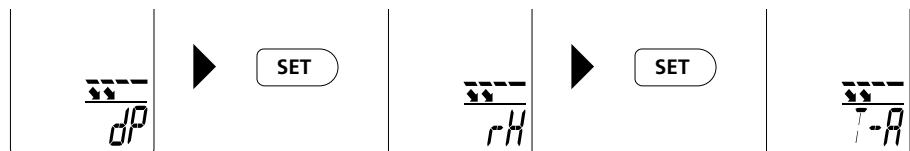

## 7 Hőhíd üzemmód

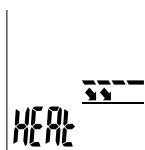

Hőhídnak nevezik az épületeknél pl. egy belső fal azon részét, amely gyorsabban szállítja a hőt kifelé, mint a belső fal többi része. E területek hőmérséklete bentről nézve hűvösebb, kintről nézve melegebb, mint a környező területeké. Ez gyakran a hiányos vagy elégletes szigetelésre utal.

A CondenseSpot Plus ezért összehasonlíta a környezeti hőmérsékletet a felületi hőmérséklettel. A két hőmérséklet nagyobb eltérése esetén a készülék figyelmeztető jelzést ad két fokozatban. A határérték környékén „CHK” jelzéssel, illetve nagyon nagy különbségeknél oly módon, hogy a kijelző megvilágítása „kékre”, ill. „pirosra” vált.



környezeti hőmérséklet:  
20°C

nincs hőhíd



környezeti hőmérséklet:  
20°C

esetleges hőhíd,  
terület további  
vizsgálata



környezeti hőmérséklet:  
20°C


hőhíd,  
a kijelző kéken világít és  
hangjelzés hallható



környezeti hőmérséklet:  
12°C


hőhíd,  
a kijelző pirosan világít  
és hangjelzés hallható

## 8 menübeállítások

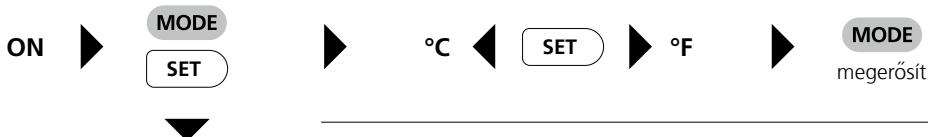

### Folyamatos mérés

A „Cont LOK” funkció bekapcsolásával folyamatos mérés végezhető anélkül, hogy a kioldó gombot lenyomva kellene tartani.

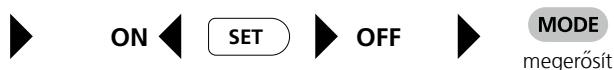

A folyamatos mérés a kioldó gomb rövid megnagyomásával kezdődik. A kijelzőn egy lakat szimbólum jelenik meg. A gomb ismételt lenyomásával a kijelző megtartja az értéket (HOLD).

### Gyári beállítás

A „FAC” funkcióval a készülék visszaállítható a gyári beállításokra.



## 9 Emissziós tényezők táblázata Irányértékek tűréssel

Fémek					
<b>A3003 sz. ötvözeti oxidált érdesített</b>	0,20 0,20	<b>Acél</b> lemez, nikkelezett lemez, hengerelt nemesacél, rozsdamentes	0,11 0,56 0,45	<b>Ólom</b> érdes	0,40
<b>Acél</b> hidegen hengerelt csiszolt lemez polírozott lemez ötvözeti (8% nikkel, 18% króm) galvanizált oxidált erősen oxidált frissen hengerelt érdes, sűk felület rozsdás, vörös	0,80 0,50 0,10  0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69	<b>Alumínium</b> oxidált polírozott	0,30 0,05	<b>Platina</b> fekete	0,90
		<b>Cink</b> oxidált	0,10	<b>Sárgaréz</b> polírozott oxidált	0,30 0,50
		<b>Inconel</b> oxidált elektropolírozott	0,83 0,15	<b>Vas</b> oxidált rozsdával	0,75 0,60
		<b>Kovácsolt vas</b> matt	0,90	<b>Vas, öntvény</b> nem oxidált olvadék	0,20 0,25
		<b>Króm-oxid</b>	0,81	<b>Vörösréz</b> oxidált réz-oxid	0,72 0,78

Nemfémek					
<b>Agyag</b>	0,95	<b>Hó</b>	0,80	<b>Mészhomokkő</b>	0,95
<b>Aszfalt</b>	0,95	<b>Hűtőtest</b> fekete elozált	0,98	<b>Mészkő</b>	0,98
<b>Azbeszt</b>	0,93	<b>Jég</b> simá erős faggyal	0,97 0,98	<b>Műanyag</b> fényáteresztő PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Bazalt</b>	0,70	<b>Karbonandum</b>	0,90	<b>Pamut</b>	0,77
<b>Beton, vakolat, habarcs</b>	0,93	<b>Kavics</b>	0,95	<b>Papír</b> minden szín	0,96
<b>Cement</b>	0,95	<b>Keménycserép, matt</b>	0,93	<b>Porcelán</b> fehér fénylő mázzal	0,73 0,92
<b>Emberi bőr</b>	0,98	<b>Kerámia</b>	0,95	<b>Szén</b> nem oxidált	0,85
<b>Esztrich</b>	0,93	<b>Kvarcüveg</b>	0,93	<b>Szövet</b>	0,95
<b>Fa</b> kezeletlen gyalult bükk	0,88 0,94	<b>Kátrány</b>	0,82	<b>Tapéta (papír) világos</b>	0,89
<b>Falazat</b>	0,93	<b>Kátránypapír</b>	0,92	<b>Transzformátorlakk</b>	0,94
<b>Föld</b>	0,94	<b>Lakk</b> matt fekete hőálló fehér	0,97 0,92 0,90	<b>Tégla, vörös</b>	0,93
<b>Gipsz</b>	0,88	<b>Laminátum</b>	0,90	<b>Üveg</b>	0,90
<b>Gipszkarton tábla</b>	0,95	<b>Márvány</b> fekete mattított szürkés polírozott	0,94 0,93	<b>Üveggypapot</b>	0,95
<b>Grafit</b>	0,75	<b>Mész</b>	0,35	<b>Víz</b>	0,93
<b>Gumi</b> kemény lágy-szürke	0,94 0,89			<b>Zúzalék</b>	0,95
<b>Homok</b>	0,95				

## Karbantartási és ápolási útmutató

Tisztítson meg minden komponenst enyhén nedves kendővel, és kerülje a tisztító-, súroló- és oldószerek használatát. Hosszabb tárolás előtt távolítsa el az elemet/elemeket. A készüléket tiszta, száraz helyen tárolja.

## Kalibrálás

A mérőműszert ajánlott rendszeresen kalibrálni és ellenőrizni a működés és a pontosság biztosítására. 1-2 éves kalibrálási időközöket javasolunk. Ehhez szükség esetén vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével, vagy forduljon az UMAREX-LASERLINER szervizrészlegéhez.

## Műszaki adatok (A műszaki módosítások jogában fenntartva. 21W28)

Mérési mennyiségek	Infravörös hőmérséklet Levegő páratartalom Környezeti hőmérséklet
Üzemmód	Harmatpont Hőhíd
Környezeti hőmérséklet mérési tartomány	-20°C ... 65°C
Környezeti hőmérséklet pontosság	0°C ... 50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C és >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )
Környezeti hőmérséklet felbontása	0,1°C
Infravörös hőmérséklet mérési tartomány	-40°C ... 365°C
Infravörös hőmérséklet pontosság	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ vagy $\pm 1\%$ , a nagyobb értéktől függően) >30°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ vagy $\pm 2\%$ , a nagyobb értéktől függően)
Infrahőmérséklet felbontása	0,1°C
Páratartalom méréstartomány	1% ... 99%
Pontosság (abszolút)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ )
Páratartalom (relatív)	<20% és >80% ( $\pm 5\%$ )
Páratartalom (relatív) felbontása	0,1%
Harmatponti hőmérséklet méréstartomány	-50°C ... 50°C
Harmatponti hőmérséklet pontosság	20% rH ... 30% rH ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ ) 31% rH ... 40% rH ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 41% rH ... 95% rH ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ )
Harmatponti hőmérséklet felbontás	0,1°C
Lézer hullámhossz	650 nm
Lézer osztály	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Automatikus lekapcsolás	30 másodperc elteltével
Kibocsátási fok	beállítható, 0,01 ... 1,00
Optika	12:1 (12 m mérőtávolság: (1 m mérési felület)
Áramellátás	2 x 1,5V LR6 (AA)
Működési idő	kb. 20 óra
Működési feltételek	0°C ... 50°C, levegő páratartalom max. 80% rH, nem kondenzálódó, munkavégzési magasság max. 2000 m középtengerszint felett
Tárolási feltételek	-10°C ... 60°C, levegő páratartalom max. 80% rH, nem kondenzálódó
Méretek (Sz x Ma x Mé)	60 x 205 x 150 mm
Súly	384 g (elemekkel együtt)

## EU-rendeletek és ártalmatlanítás

A készülék megfelel az EU-n belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.

Ez a termék egy elektromos készülék és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv szerint szelektíven kell gyűjteni és ártalmatlanítani.

További biztonsági és kiegészítő útmutatások:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>



! Kompletne si prečítajte návod na použitie, priložený zošit „Záruka a dodatočné upozornenia“, ako aj aktuálne informácie a upozornenia na internetovom odkaze na konci tohto návodu.  
Dodržiavajte pokyny uvedené v týchto podkladoch. Tieto podklady si uschovajte a pri postúpení laserového zariadenia ďalším osobám ich odovzdajte spolu so zariadením.

## Funkcia / Použitie


CondenseSpot Plus je infračervený teplomer s integrovaným vlhkomerom, ktorý umožňuje bezkontaktné meranie teploty povrchov a výpočet teploty rosného bodu. Merací prístroj meria množstvo vyžiarenej elektromagnetickej energie v oblasti infračervených vlnových dĺžok a z toho vypočítava výslednú povrchovú teplotu. V spojení s integrovanými senzormi prístroj deteguje tepelné mosty, ako aj kondenzačnú vlhkosť.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prístroj používajte výlučne v súlade s účelom použitia v rámci špecifikácií.
- Meracie prístroje a ich príslušenstvo nie sú hračky. Uschovajte mimo dosahu detí.
- Na prístroji nie je povolené vykonávať žiadne úpravy alebo zmeny, tieto by znamenali zánik osvedčenia vydaného pre tento prístroj a zánik bezpečnostnej špecifikácie.
- Prístroj nevystavujte mechanickému zataženiu, enormným teplotám, vlhkosti alebo silným vibráciám.
- Prístroj nesmiet používať, ak vypadne jedna alebo viaceré funkcie alebo je slabé nabítie batérie.
- Zohľadnite bezpečnostné opatrenia lokálnych, resp. národných úradov pre odborne správne používanie prístroja.


## Bezpečnostné upozornenia

Zaobchádzanie s lasermi triedy 2

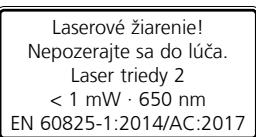

- Pozor: Nepozerajte sa do priameho alebo odrazeného lúča.
- Laserový lúč nesmerujte na osoby.
- Ak laserové žiarenie triedy 2 zasiahne oči, oči vedome zatvorte a hlavu okamžite odkloňte zo smeru lúča.
- Manipulácie (zmeny) na laserovom zariadení sú neprípustné.
- Laserový lúč alebo odrazy nikdy nepozorujte pomocou optických prístrojov (lupa, mikroskop, ďalekohľad, ...).

## Výstupný otvor lasera

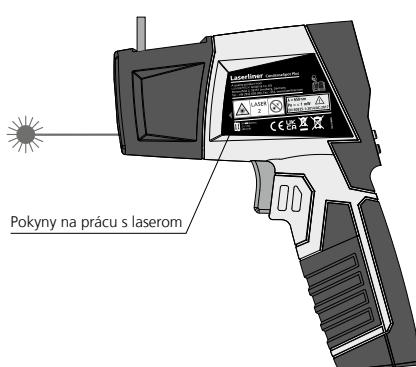

## Bezpečnostné upozornenia


Zaobchádzanie s elektromagnetickým žiareniom

- Merací prístroj dodržiava predpisy a medzné hodnoty pre elektromagnetickú kompatibilitu v súlade so smernicou EMC 2014/30/EÚ.
- Miestne prevádzkové obmedzenia, napr. v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach alebo v blízkosti osôb s kardiostimulátorm sa musia dodržiavať. Existuje tu možnosť nebezpečného vplyvu alebo rušenia elektronických prístrojov a elektronickými prístrojmi.
- Presnosť merania môže byť ovplyvnené pri použíti prístroja v blízkosti vysokého napäťia alebo striedavých elektromagnetických polí.




## 1 Vloženie batérií

Otvorte priečinok na batérie a podľa inštalačných symbolov vložte batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu.

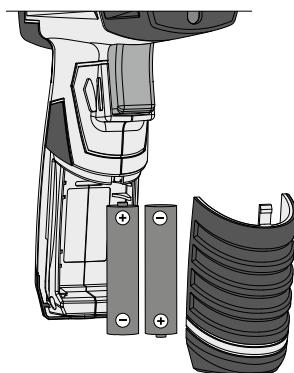

## 2 ON / OFF

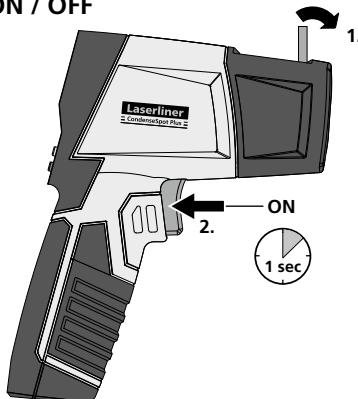


Automatické vypnutie po 30 sekundách.




Skontrolujte, či je snímač vlhkosti vzduchu/teploty okolia (4) počas prepravy zaklopený

## 3 Trvalé meranie / Hold

Na permanentné meranie aktivujte laser (pozri obrázok) a tlačidlo podržte stlačené.

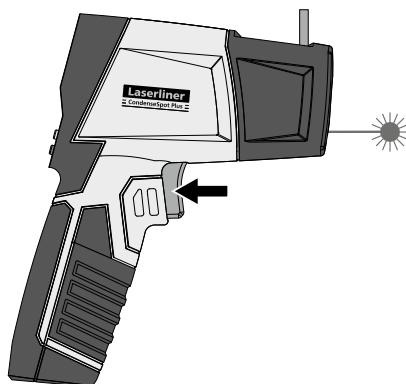

Hned' po označení miesta merania pomocou zameriavacieho lasera tlačidlo pustite. Nameraná hodnota ostane zachovaná.

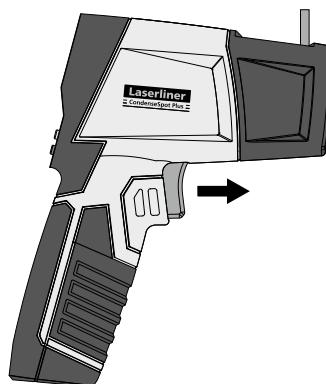

## 4 Nastavenie emisivity


Integrovaná snímacia meracia hlava prijíma infračervené žiarene, ktoré vyžaruje každé teleso v závislosti od materiálu/povrchu. Úroveň žiarenia sa určuje prostredníctvom emisivity (0,01 do 1,00). Prístroj je pri prvom zapnutí prednastavený na emisivitu 0,95, ktorá je výšťažná pre väčšinu organických látok ako aj nekovov (plasty, papier, keramika, drevo, guma, farby, laky a kameň). Materiály s odlišnými emisivitami sú uvedené v tabuľke v bode 9.

Pri kovoch bez povrchovej úpravy ako aj pri oxidoch kovov, ktoré sú vzhľadom na ich nízku ako aj tepelne stabilné emisivitu vhodné len podmienene na infračervené meranie, ako aj pri povrchoch s neznámou emisivitou sa môžu, pokiaľ je to možné, naniesť laky alebo matné čierne nálepky, aby sa emisivita dostala na hodnotu 0,95. Ak to nie je možné, merajte pomocou kontaktného teplomera.


**!** Po zapnutí je nastavená naposledy zvolená emisivita. Pred každým meraním skontrolujte nastavenie emisivity.

Prístroj disponuje rýchlym výberom uloženého stupňa emisivity (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) ako aj presným nastavením medzi 0,01 – 1,00.


### Rýchly výber emisivity

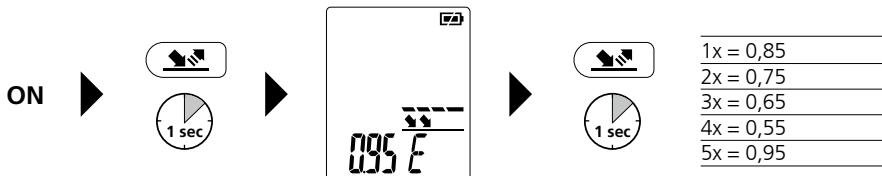

### Presné nastavenie emisivity

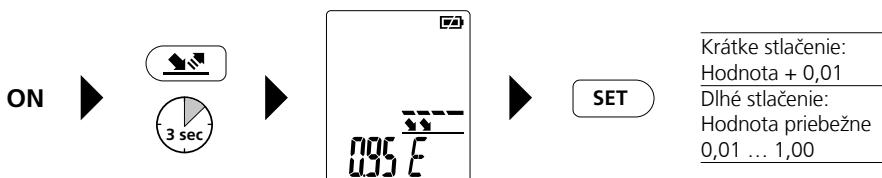

## 5 Volba režimu

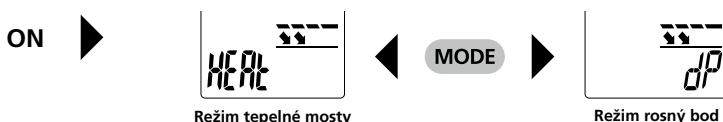

## 6 Režim rosného bodu/indikátor kondenzačnej vlhkosti




Teplota rosného bodu je teplota, ktorej hodnota nesmie byť dosiahnutá, aby vzduch mohol odlúčiť obsiahnutú vodnú paru vo forme kvapiek, hmly alebo rosy. Kondenzačná vlhkosť vzniká napr. vtedy, ak má vnútorná stena alebo okenné ostenie nižšiu teplotu, než je teplota rosného bodu v miestnosti. Tieto miesta sú potom vlhké, sú živou pôdou pre plesne a poškodzujú aj materiály.


CondenseSpot Plus vypočíta rosný bod pomocou integrovaných senzorov pre teplotu okolia a relatívnu vlhkosť vzduchu. Zároveň sa určí teplota povrchu predmetov za pomocí infračerveného teplomeru. Porovnaním týchto teplôt môžu byť zistené miesta, ktoré sú vystavené riziku vzniku kondenzačnej vlhkosti. Výsledok je zobrazovaný indikátorom kondenzačnej vlhkosti (b) v stĺpcovom grafe a pri vysokej pravdepodobnosti výskytu kondenzačnej vlhkosti je tiež podporovaný optickými a akustickými signálmi.



Žiadne riziko kondenzačnej vlhkosti

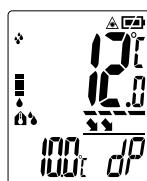


Mierne riziko kondenzačnej vlhkosti  
Bliká symbol „dP“

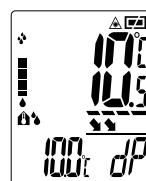


Riziko kondenzačnej vlhkosti  
Bliká symbol „dP“ a zaznie  
zvukový signál

Indikátor kondenzačnej vlhkosti (b) sa indikuje v každom režime prístroja.  
Prístroj teda vždy udáva informáciu o nebezpečenstve kondenzačnej vlhkosti.

Môžu sa vyvolať namerané hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu a okolitej teploty:

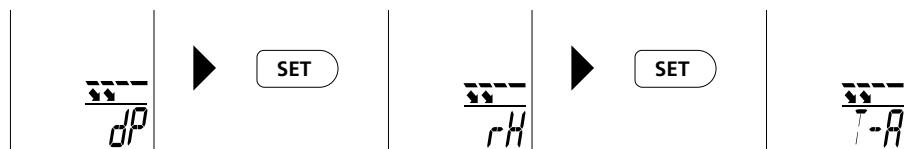


## 7 Režim tepelné mosty

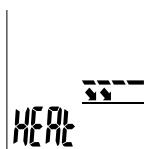

Ako tepelný most sa v budovách označuje oblasť napr. vnútornej steny, na ktorej je teplo rýchlejšie transportované smerom von ako na zvyšku vnútornej steny. Teplota týchto oblastí je pri pohľade zvnútra chladnejšia a zvonka domu zas teplejšia ako okolité oblasti. To často poukazuje na zlú alebo nedostatočnú izoláciu.

CondenseSpot Plus porovnáva okolitú teplotu s teplotou povrchu. Pri väčších rozdieloch medzi týmito dvoma teplotami vydá prístroj varovanie v dvoch úrovniach. V hraničnom rozsahu sa zjaví upozornenie „CHK“, pri veľmi veľkých rozdieloch sa zmení podsvietenie displeja na „modrú“, príp. na „červenú“.

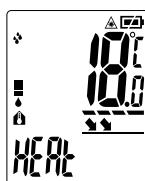

teplota okolia: 20°C  
žiadny tepelný most



teplota okolia: 20°C  
možný tepelný most,  
oblasť ešte  
prekontrolovať



teplota okolia: 20°C  
tepelný most,  
Displej svieti na modro  
a zaznie tón



teplota okolia: 12°C  
tepelný most,  
Displej svieti na  
červeno a zaznie tón

## 8 Nastavenia menu

ON ➤ MODE  
SET ➤ °C ➤ SET ➤ °F ➤ MODE  
potvrdiť



**Trvalé meranie**  
Zapnutím funkcie „Cont LOK“ môžu byť vykonané trvalé merania bez permanentného stlačenia tlačidla spúšťača.

Cont LOK

➤ ON ➤ SET ➤ OFF ➤ MODE  
potvrdiť



Trvalé meranie sa spustí krátkym stlačením tlačidla spúšťača. Na displeji sa zobrazí symbol zámku. Hodnota sa udrží opäťovným stlačením tlačidla (HOLD).

FAC

**Nastavenie z výroby**  
Funkciou „FAC“ sa nastavenia prístroja vrátia na nastavenie z výroby.

➤ ON ➤ SET ➤ OFF ➤ MODE  
potvrdiť

## 9 Tabuľka stupňov emisivity

Orientečné hodnoty s toleranciami

Kovy	
<b>hliník</b> oxidovaný leštený	0,30 0,05
<b>Inconel</b> oxidovaný elektrolyticky leštené	0,83 0,15
<b>kované železo</b> matné	0,90
<b>med'</b> oxidovaný kysličník meďnatý	0,72 0,78
<b>mosadz</b> leštený oxidovaný	0,30 0,50
<b>oceľ'</b> valcovaná za studena obrúsená doska leštená doska zlatina (8 % nikel, 18 % chróm) galvanizovaná oxidovaná silne oxidovaná čerstvo valcovaná drsná, rovná plocha hrdzavá, červená plech, s vrstvou niklu plech, valcovaný nehrdzavejúca ušľachtilá ocel	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
<b>olovo</b> drsné	0,40
<b>oxid chrómu</b>	0,81
<b>platína</b> čierna	0,90
<b>železo</b> oxidovaný s hrdzou	0,75 0,60
<b>železo, liatina</b> neoxidované tavenina	0,20 0,25
<b>zinok</b> oxidovaný	0,10
<b>zlatina A3003</b> oxidovaný zdrsnená	0,20 0,20

Nekovy	
<b>asfalt</b>	0,95
<b>azbest</b>	0,93
<b>bavlna</b>	0,77
<b>betón, omietka, malta</b>	0,93
<b>čadič</b>	0,70
<b>cement</b>	0,95
<b>chladiace teleso</b> čierne eloxované	0,98
<b>decht</b>	0,82
<b>dechtový papier</b>	0,92
<b>drevo</b> neupravené buk ohloblovaný	0,88 0,94
<b>drvina</b>	0,95
<b>grafit</b>	0,75
<b>guma</b> tvrdá mäkká-sivá	0,94 0,89
<b>hlina</b>	0,95
<b>kamenina, matná</b>	0,93
<b>karborundum</b>	0,90
<b>keramika</b>	0,95
<b>kremičité sklo</b>	0,93
<b>lak</b> matný černy teplozdorný biely	0,97 0,92 0,90
<b>laminát</b>	0,90
<b>látka</b>	0,95
<b>ľad</b> hladký so silným mrazom	0,97 0,98
<b>ľudská pokožka</b>	0,98
<b>mramor</b> čierny matný sivastý leštený	0,94 0,93
<b>mrúivo</b>	0,93
<b>papier</b> všetky farby	0,96
<b>piesok</b>	0,95
<b>plast</b> prievitný PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>porcelán</b> biele lesklý s lazúrou	0,73 0,92
<b>poter</b>	0,93
<b>sadra</b>	0,88
<b>sadrokartónové dosky</b>	0,95
<b>sklená vlna</b>	0,95
<b>sklo</b>	0,90
<b>sneh</b>	0,80
<b>štŕk</b>	0,95
<b>tapeta (papier) svetlá</b>	0,89
<b>tehlovo červená</b>	0,93
<b>transformátorový lak</b>	0,94
<b>uhlie</b> neoxidované	0,85
<b>voda</b>	0,93
<b>vápencový pieskovec</b>	0,95
<b>vápenec</b>	0,98
<b>vápno</b>	0,35
<b>zemina</b>	0,94

## Pokyny pre údržbu a starostlivosť

Vycistite všetky súčasti mierne navlhčenou handrou a vyhnite sa použitiu čistiacich, abrazívnych prostriedkov a rozpúšťadiel. Pred dlhším uskladnením vyberte von batériu/batéria. Prístroj skladujte na čistom, suchom mieste.

## Kalibrácia

Na zaručenie presnosti a funkčnosti meracieho prístroja je potrebné ho pravidelne kalibrovať a kontrolovať. Výrobca odporúča kalibračné intervaly v trvaní 1-2 rokov. V prípade potreby sa obráťte na vášho predajcu alebo priamo na servisné oddelenie spoločnosti UMAREX-LASERLINER.

## Technické údaje (Technické zmeny vyhradené. 21W28)

Merané veličiny	Infračervené teplota Vlhkosť vzduchu Teplota okolia
Režimu	Rosný bod Tepelný most
Rozsah merania teploty okolia	-20°C ... 65°C
Presnosť teploty okolia	0°C ... 50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C a >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )
Rozlíšenie teploty prostredia	0,1°C
Rozsah merania infračervená teplota	-40°C ... 365°C
Presnosť infračervené teploty	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ alebo $\pm 1\%$ , vždy podľa väčšej hodnoty) >30°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ alebo $\pm 2\%$ , vždy podľa väčšej hodnoty)
Rozlíšenie infračervená teplota	0,1°C
Rozsah merania vlhkosti vzduchu	1% ... 99%
Presnosť (absolútnej) Vlhkosť vzduchu (relatívnej)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ ) <20% a >80% ( $\pm 5\%$ )
Rozlíšenie vlhkosti vzduchu (relatívna)	0,1%
Rozsah merania teploty rosného bodu	-50°C ... 50°C
Presnosť merania teploty rosného bodu	20% rH ... 30% rH ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ ) 31% rH ... 40% rH ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 41% rH ... 95% rH ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ )
Rozlíšenie teploty rosného bodu	0,1°C
Vlnová dĺžka lasera	650 nm
Trieda lasera	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Automatické vypnutie	po 30 sekúnd
Emisivita	nastaviteľné, 0,01 ... 1,00
Optika	12:1 (meracia vzdialenosť 12 m: meracia plocha 1 m)
Napájanie prúdom	2 x 1,5V LR6 (AA)
Doba chodu	cca 20 hod.
Pracovné podmienky	0°C ... 50°C, vlhkosť vzduchu max. 80% rH, bez kondenzácie, pracovná výška max. 2000 m nad morom (m n. m.)
Podmienky skladovania	-10°C ... 60°C, vlhkosť vzduchu max. 80% rH, bez kondenzácie
Rozmery (Š x V x H)	60 x 205 x 150 mm
Hmotnosť	384 g (vrátane batérie)


## Ustanovenie EÚ a likvidácia

Priestroj spĺňa všetky potrebné normy pre voľný pohyb tovaru v rámci EÚ.

Tento výrobok je elektrické zariadenie a musí byť separátne zhromažďovaný a likvidovaný v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Ďalšie pokyny k bezpečnosti a doplnkové pokyny nájdete na:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>

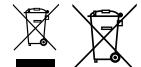

! U potpunosti pročitajte upute za uporabu i priloženu brošuru „Jamstvo i dodatne napomene“ kao i najnovije informacije na internetskoj poveznici navedenoj na kraju ovih uputa. Slijedite upute koje se u njima nalaze. Ovaj dokument se mora čuvati na sigurnom mjestu i proslijediti dalje zajedno s laserskim uređajem.

## Funkcija / Primjena


CondenseSpot Plus je infracrveni termometar s ugrađenim higrometrom koji omogućuje mjerenje temperature bez kontakta s površinom i izračun temperature rosišta. Instrument mjeri koliko se elektromagnetske energije emitira u infracrvenom rasponu valnih duljina i koristi oву informaciju za izračun površinske temperature. Zahvaljujući ugrađenim senzorima, uređaj otkriva toplinske mostove kao i kondenzaciju vlage.

## Opće sigurnosne upute

- Uređaj se smije koristiti samo u skladu s namjenom i unutar opsega specifikacija.
- Mjerni alati i pribor nisu igracke. Držati ih podalje od dohvata djece.
- Preinake ili izmjene na uređaju nisu dopuštene jer će se time poništiti odobrenje i sigurnosne specifikacije.
- Ne izlagati uređaj mehaničkim naprezanjima, ekstremnim temperaturama, vlazi ili snažnim vibracijama.
- Uređaj se mora prestati koristiti ako jedna ili više njegovih funkcija otkaže ili ako je baterija slaba.
- Obvezno poštivati sigurnosne propise koje su odredile lokalne i nacionalne vlasti s obzirom na ispravno i pravilno korištenje uređaja.


## Sigurnosne upute

Korištenje lasera klase 2

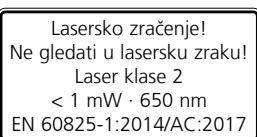

- Pozor: Ne gledati izravnu ili reflektiranu zraku.
- Ne usmjeravati laserski snop prema osobama.
- Ako su oči osobe izložene laserskom zračenju klase 2, treba odmah zatvoriti oči i odmaknuti se od snopa.
- Zabranjene su preinake (promjene) laserskog uređaja.
- Ni pod kojim uvjetima se optički instrumenti (povećalo, mikroskop, dalekozor) ne smiju koristiti za gledanje u lasersku zraku ili njezin odraz.


## Laserski izlaz

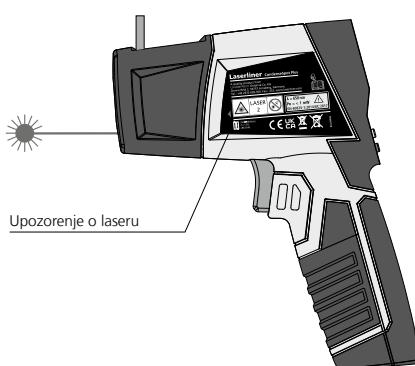


## Sigurnosne upute

Suočavanje s elektromagnetskim zračenjem

- Mjerni uređaj ispunjava propise o elektromagnetskoj kompatibilnosti i ograničenja sukladno EMC direktivi 2014/30/EU.
- Mogu se primijeniti lokalna ograničenja pri radu – npr. u bolnicama, zrakoplovima, benzinskim crpkama ili u blizini ljudi s elektrostimulatorom srca. Elektronički uređaji mogu potencijalno uzrokovati opasnost ili smetnje ili biti izloženi opasnostima ili smetnjama
- Rad u blizini visokog napona ili jakih elektromagnetskih izmjeničnih polja može negativno utjecati na točnost mjerena.

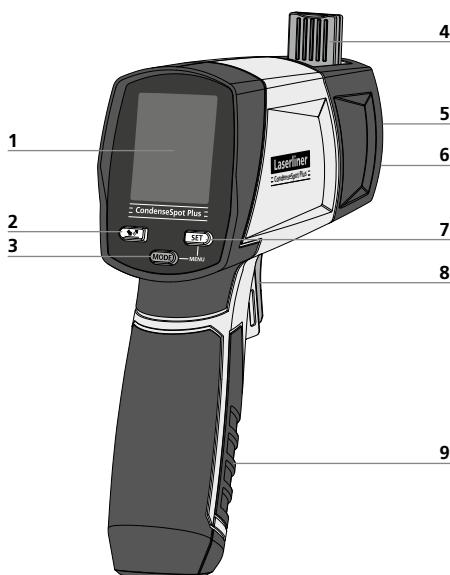


- 1 LC zaslon
- 2 Postavka za faktor emisivnosti
- 3 Postavka moda: dp / HEAT
- 4 Senzor vlage / ambijentalne temperature
- 5 Infracrveni senzor
- 6 Izlaz laserskog kruga s 8-točaka
- 7 SET tipka / odabir dp / rH / T-A
- 8 ON / okidač
- 9 Pretinac za bateriju

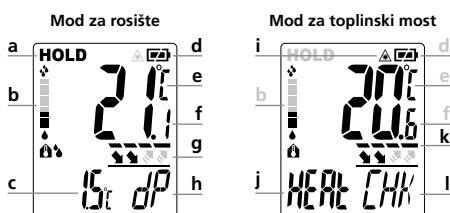


- a Funkcija HOLD
- b Dijagram sa stupićima, indikator kondenzacije vlage
- c Temperatura rosišta u °C
- d Napunjenošć baterije
- e Mjerenje °C
- f Prikaz izmjerene vrijednosti
- g Brz prikaz emisivnosti
- h TMod za rosište (dp) s prikazom relativne vlage (rH) i ambijentalne temperature (T-A)
- i Laserski snop uključen, mjerenje temperature (infracrveno)
- j Mod za toplinski most (HEAT)
- k Indikator aktivnog mjerena
- l LOW, CHK, HI prikaz u modu za toplinski most

## 1 Umetanje baterija

Otvoriti pretinac za bateriju i umetnuti baterije sukladno simbolima. Paziti na ispravan polaritet.

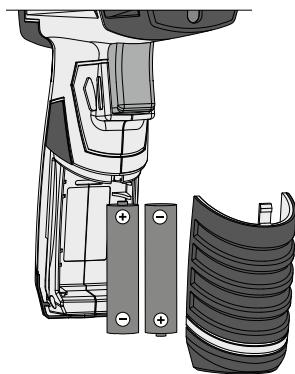

## 2 UKLJUČENO/ISKLJUČENO

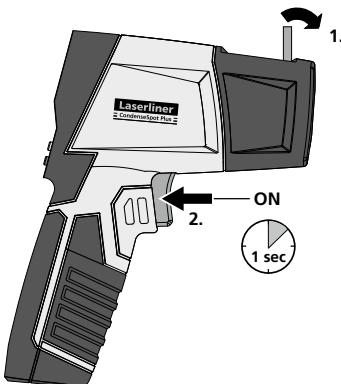


Automatsko isključivanje nakon 30 sekundi.




Provjeriti da je temperaturni senzor za vlagu/ambijentalnu temperaturu (4) sklopljen tijekom transporta.

## 3 Kontinuirano mjerjenje / Hold

Za kontinuirano mjerjenje aktivirati laser (vidi sliku) i držati pritisnut gumb.

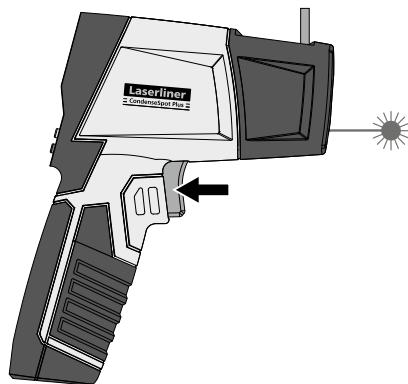

Optputiti gumb čim ciljnik lasera pronađe mjerne mjesto. Izmjerena vrijednost se zadržava.

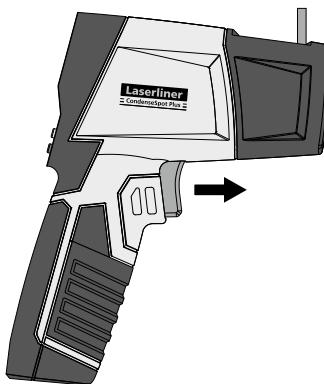

## 4

## 4 Postavka emisivnosti


Ugrađena senzorska glava detektira infracrveno zračenje koje je specifično za materijal/podlogu a koje emitiraju svi objekti. Razina ovih emisija određuje se specifičnom emisivnosti materijala (0,01 do 1,00). Nakon prvog uključivanja, uređaj je početno postavljen na faktor emisivnosti od 0,95, što je pogodno za većinu organskih materijala i nemetalna (plastika, keramika, drvo, guma, boje, lakovi i kamen). Za materijale s drugačijim faktorima emisivnosti, vidi tablicu pod točkom 9.

Kad god je moguće, bojane ili matirane crne naljepnice se mogu staviti na metale bez premaza i metalne okside, koji su zbog svoje niske, temperaturno nestabilne emisivnosti, pogodni za IC mjerjenja samo u ograničenom opsegu, kao i na površine nepoznate emisivnosti da bi se postavio faktor emisivnosti na 0,95. Ako to nije moguće, koristiti kontaktni termometar.


**!** Zadnja odabrana emisivnost ostaje kao postavka nakon uključivanja uređaja. Provjeriti postavku emisivnosti prije svakog mjerjenja.

Uredaj je opremljen funkcijom brzog odabira za pohranjene faktore emisivnosti (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) i postavkama za točan faktor u rasponu od 0,01 – 1,00.

### Brzi odabir faktora emisivnosti

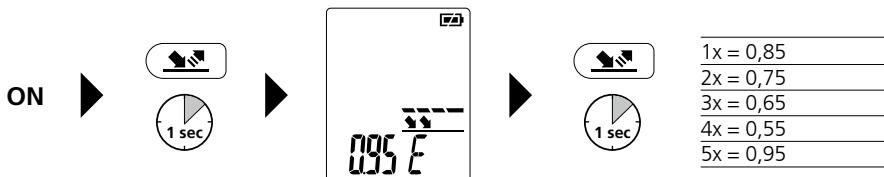

### Postavka za točan faktor emisivnosti

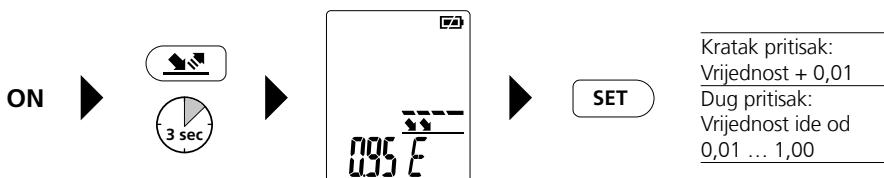

## 5 Odabir moda



## 6 Mod za rosište/indikator kondenzacije vlage




Temperatura rosišta je točka u kojoj temperatura do koje se vlažan zrak mora hladiti da započne kondenzacija vode, odnosno nastanak kapljica vode, magle ili rose. Kondenzacija vode se prema tome javlja npr. kada se utvrdi da je temperatura unutarnjeg zida ili prozora niža od temperature rosišta prostorije. U takvim se područjima nakuplja vlaga i čine plodno tlo za razvoj pljesni uz moguću materijalnu štetu.

CondenseSpot Plus pomoću ugrađenih senzora izračunava rosište za ambijentalnu temperaturu i relativnu vlagu. Istodobno, površina temperaturna objekata se određuje pomoću infracrvenih mjerjenja temperature. Usporedbom ovih temperatura moguće je prepoznati područja koja su izložena riziku od kondenzacije vlage. Indikator kondenzacije vlage (b) prikazuje rezultat u obliku dijagrama sa stupićima, podržano vizualnim i zvučnim signalima koji ukazuju na visoku vjerojatnost pojave kondenzacije vlage.



Nema rizika od kondenzacije vlage

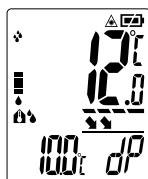


Malen rizik od kondenzacije vlage  
Bljeska signal „dP“



Rizik od kondenzacije vlage  
Simbol „dP“ bljesak uz oglašavanje zvučnog signala

Indikator kondenzacije vlage (b) je prikazan za sve modove (načine rada). Dakle, uređaj konstantno pokazuje razinu rizika od kondenzacije vlage.


Mogu se pozvati izmjerene vrijednosti za relativnu vlagu i ambijentalnu temperaturu:

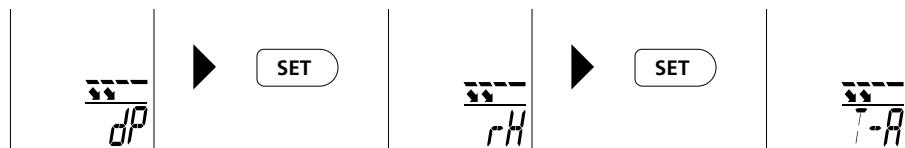


## 7 Mod za toplinski most

Kad se radi o zgradama, pojam toplinski most se odnosi na područje, npr. unutar zida, u kojem se toplina prenosi van brže nego u ostalim dijelovima unutarnjeg dijela zida. Kada se gleda iznutra, temperatura ovog područja je niža od temperature okolnih područja, a kada se gleda izvana, viša je od okolnih područja. To je često pokazatelj loše ili neodgovarajuće izolacije.


U tu svrhu CondenseSpot Plus uspoređuje ambijentalnu temperaturu s površinskom temperaturom. Ako postoje velike razlike između ovih dvaju temperatura, uređaj će aktivirati upozorenja u 2 faze: „CHK“ se prikaže u graničnim slučajevima ili se svjetla na zaslonu mijenjaju u „plavo“ ili „crveno“ kao pokazatelj da su razlike vrlo velike.

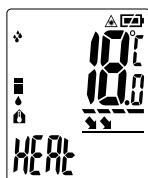

Ambijentalna  
temperatura: 20 °C  
Nema toplinskog mosta

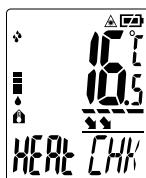

Ambijentalna  
temperatura: 20 °C  
Moguć toplinski most,  
nastaviti s provjerom  
područje

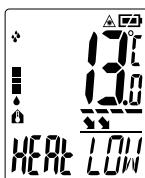

Ambijentalna t  
emperatura: 20 °C  
Toplinski most, na  
zaslonu su plava svjetla  
uz zvučni signal





Ambijentalna t  
emperatura: 12 °C  
Toplinski most, na  
zaslonu su crvena svjetla  
uz zvučni signal

## 8 Postavke izbornika



### Kontinuirano mjerjenje

Odabirom funkcije „Cont LOK“ mogu se provesti kontinuirana mjerena bez potrebe za stalnim pritiskanjem gumba okidača.

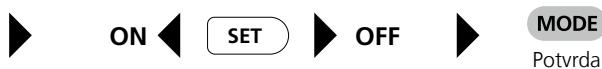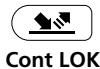

Potvrda kontinuiranog mjerjenja započinje kratkim pritiskom na gumb okidača. Na displeju se pojavi simbol brave. Vrijednost se zadržava (HOLD) ponovnim pritiskom na isti gumb.

### Tvornička postavka

Funkcija „FAC“ resetira uređaj na tvorničke postavke.



## 9 Tablice koeficijenata emisije Referentne vrijednosti s tolerancijama

Metali	
<b>Legura A3003</b> Oksidirano Neobradeno	0,20 0,20
<b>Aluminij</b> Oksidirano Polirano^	0,30 0,05
<b>Olovo</b> Neobradeno	0,40
<b>Krom oksid</b>	0,81
<b>Željezo</b> Oksidirano Sa hrđom	0,75 0,60
<b>Željezo, kovanio</b> Matirano	0,90
<b>Željezo, lijevano</b> Neoksidirano Rastaljena masa	0,20 0,25
<b>Inconel legura</b> Oksidirano Elektro-polirano	0,83 0,15
<b>Bakar</b> Oksidirano Bakreni oksid	0,72 0,78
<b>Mjed</b> Polirano Oksidirano	0,30 0,50
<b>Platina</b> Crno	0,90
<b>Čelik</b> Hladno valjano Brušena ploča Polirana ploča Legura (8% nikla, 18% kroma)	0,80 0,50 0,10 0,35
<b>Čelik</b> Galvanizirano Oksidirano Ozbiljno oksidirano Sveže valjano Neobradeno, ravna površina Hrdavo, crveno Lim, niklovano Lim, valjano Nehrdajući čelik	0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
<b>Cink</b> Oksidirano	0,10

Nemetali	
<b>Azbest</b>	0,93
<b>Asfalt</b>	0,95
<b>Bazalt</b>	0,70
<b>Pamuk</b>	0,77
<b>Beton, žbuka, mort</b>	0,93
<b>Led</b> Čistti S puno injia	0,97 0,98
<b>Tlo</b>	0,94
<b>Estrih</b>	0,93
<b>Gips</b>	0,88
<b>Gipsane ploče</b>	0,95
<b>Staklo</b>	0,90
<b>Staklena vuna</b>	0,95
<b>Grafit</b>	0,75
<b>Guma</b> Tvrda Meka, siva	0,94 0,89
<b>Drvò</b> Neobradeno Bukva, blanjano	0,88 0,94
<b>Vapno</b>	0,35
<b>Opeka, meki vapnenac</b>	0,95
<b>Vapnenac</b>	0,98
<b>Silikon karbid</b>	0,90
<b>Keramika</b>	0,95
<b>Tkanina</b>	0,95
<b>Ugljen</b> Neoksidirani	0,85
<b>Plastika</b> Prozirna PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Heatsink</b> Crni, eloksiran	0,98
<b>Boja</b> Crna, mat Toplinski otporna Bijela	0,97 0,92 0,90
<b>Laminat</b>	0,90
<b>Mramor</b> Crni, nepolirani Sivi, polirani	0,94 0,93
<b>Kvarcno staklo</b>	0,93
<b>Ljudska koža</b>	0,98
<b>Papir</b> Sve boje	0,96
<b>Porculan</b> Blistavo bijeli S caklinom	0,73 0,92
<b>Keramika, matirana</b>	0,93
<b>Pjesak</b>	0,95
<b>Snijeg</b>	0,80
<b>Tkanina</b>	0,95
<b>Opeka, crvena</b>	0,93
<b>Krupni pjesak</b>	0,95
<b>Tapete, svjetlih boja</b>	0,89
<b>Katran</b>	0,82
<b>Katran papir</b>	0,92
<b>Gлина</b>	0,95
<b>Boja za transformatore</b>	0,94
<b>Voda</b>	0,93
<b>Šljunak</b>	0,95
<b>Zidane konstrukcije</b>	0,93

### Informacije o čišćenju i održavanju

Sve komponente čistiti vlažnom krpom i ne koristiti nikakva sredstva za čišćenje, abrazivna sredstva ni otapala. Prije duljeg skladištenja izvaditi bateriju (baterije). Skladištitи uređaj na čistom i suhom mjestu.

### Kalibracija

Mjerni uređaj potrebno je redovito kalibrirati i provjeravati kako bi se zajamčila njegova točnost i funkcija. Preporučujemo intervale kalibriranja od 1 do 2 godine. Molimo Vas da se u vezi toga po potrebi obratite svojem trgovcu ili Servisnom odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER.

## Tehnički podaci (Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. 21W28)

Mjerna veličina	Infracrvena temperatura Vage Ambijentalne temperature
Moda	Rosište Toplinski most
Razlučivost okolne temperature	-20°C ... 65°C
Točnost okolne temperature	0°C ... 50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C i >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )
Razlučivost okolne temperature	0,1°C
Mjerno područje infracrvene temperature	-40°C ... 365°C
Točnost infracrvene temperature	-40°C ... 0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C}/1^\circ\text{C})$ ) 0°C ... 30°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ili $\pm 1\%$ , ovisno koja je vrijednost veća) >30°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ili $\pm 2\%$ , ovisno koja je vrijednost veća)
Razlučivost infracrvene temperature	0,1°C
Mjerno područje vlažnosti zraka	1% ... 99%
Preciznost (apsolutna) Vlažnost zraka (relativna)	20% ... 80% ( $\pm 3\%$ ) <20% i >80% ( $\pm 5\%$ )
Razlučivost vlažnosti zraka (relativno)	0,1%
Mjerno područje temperature rosišta	-50°C ... 50°C
Točnost temperature rosišta	20% rH ... 30% rH ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ ) 31% rH ... 40% rH ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 41% rH ... 95% rH ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ )
Razlučivost temperature rosišta	0,1°C
Valna duljina lasera	650 nm
Vrsta lasera	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Automatsko isključivanje	nakon 30 sekundi
Koefficijent emisije	podesivo, 0,01 ... 1,00
Optika	12:1 (udaljenost mjerena 12 m : 1 m mjerne površine)
Napajanje	2 x 1,5V LR6 (AA)
Trajanje rada	oko 20 sati
Radni uvjeti	0°C ... 50°C, maks. vlaga 80% rH, bez kondenzacije, radna visina maks. 2000 m nadmorske visine (normalna nula)
Uvjeti skladištenja	-10°C ... 60°C, maks. vlaga 80% rH, bez kondenzacije
Dimenzije (Š x V x D)	60 x 205 x 150 mm
Masa	384 g (uklj. baterije)

## EU smjernice i zbrinjavanje otpada

Uredaj ispunjava sve potrebne standarde za slobodno kretanje robe unutar EU.

Ovaj proizvod je električni uređaj i mora se prikupiti odvojeno za zbrinjavanje prema Europskoj direktivi o otpadu iz električne i elektroničke opreme.

Daljnje sigurnosne i dodatne napomene nalaze se na:

<http://laserliner.com/info?an=AFV>



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

# CondenseSpot Plus

# CondenseSpot Plus

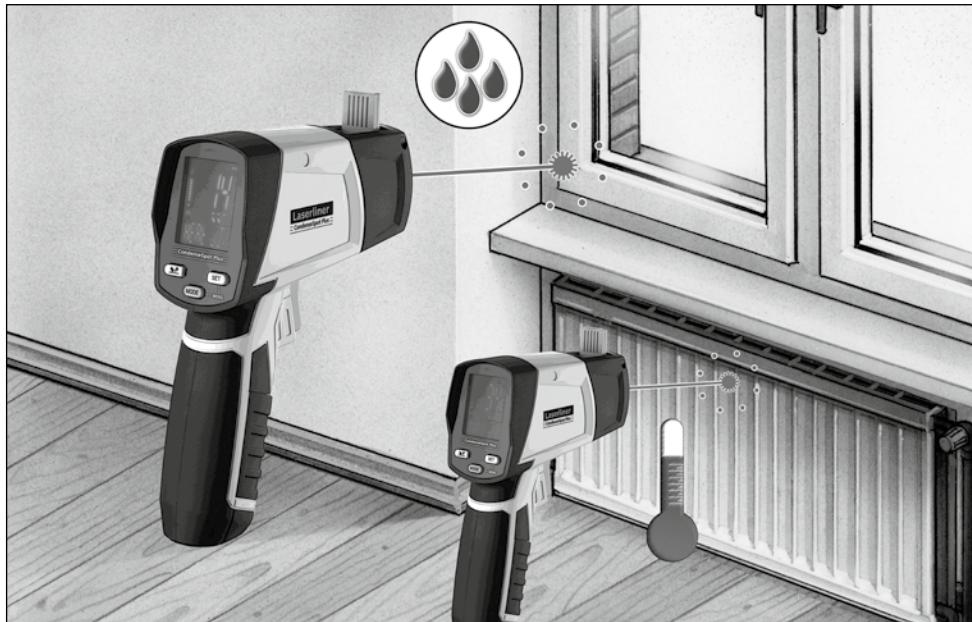

## SERVICE



### Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[info@laserliner.com](mailto:info@laserliner.com)

Rev21W28

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner**