


CondenseSpot XP

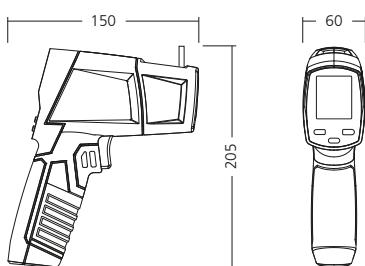

| | |
|----|----|
| DE | |
| EN | |
| NL | |
| DA | |
| FR | |
| ES | |
| IT | |
| PL | 02 |
| FI | 14 |
| PT | 26 |
| SV | 38 |
| NO | 50 |
| TR | 62 |
| RU | 74 |
| UK | |
| CS | |
| ET | |
| RO | |
| BG | |
| EL | |

Laserliner

! Należy przeczytać w całości instrukcję obsługi, dołączoną broszurę „Zasady gwarancyjne i dodatkowe” oraz aktualne informacje i wskazówki dostępne przez łącze internetowe na końcu niniejszej instrukcji. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejszą instrukcję należy zachować, a w przypadku przekazania produktu, wrzucić kolejnemu posiadaczowi.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

CondenseSpot XP to termometr kontaktowy i na podczerwień z wbudowanym higrometrem, funkcją pamięci oraz złączem Digital Connection do przesyłania danych pomiarowych. Pomiar i analiza ilości energii elektromagnetycznej w zakresie długości promieniowania podczerwonego umożliwiają bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni. Urządzenie pozwala dodatkowo na pomiar wszystkich istotnych danych klimatycznych i obliczanie punktu rosy. Na podstawie wyników pomiarów można dokonać oceny mostków cieplnych i wilgoti kondensacyjnej. Do kontaktowego pomiaru temperatury przewidziano złącze do czujnika temperatury (typ K).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Wykorzystywać urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym w specyfikacji.
- Przyrządy pomiarowe oraz akcesoria nie są zabawkami dla dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przebudowa lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone i prowadzą do wygaśnięcia atestu oraz specyfikacji bezpieczeństwa.
- Nie należy narażać urządzenia na wpływ obciążen mechanicznych, ekstremalnej temperatury, wilgoti ani silnych wstrząsów.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nastąpi awaria jednej lub kilku funkcji lub gdy baterie są zbyt słabe.
- Czujnik temperatury (typu K) nie może być zasilany napięciem zewnętrznym.
- Proszę przestrzegać środków bezpieczeństwa lokalnych lub krajowych organów w celu prawidłowego stosowania urządzenia.
- Przy zastosowaniu na zewnątrz należy zwracać uwagę na to, aby urządzenie było stosowane tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych bądź z zastosowaniem odpowiednich środków ochronnych.

Zasady bezpieczeństwa

Stosowanie laserów klasy 2




Promieniowanie laserowe!
Nie kierować lasera w oczy!
Laser klasy 2
< 1 mW · 650 nm

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021

- Uwaga: Nie patrzeć w bezpośredni lub odbity promień lasera.
- Nie kierować promienia lasera na osoby.
- W przypadku trafienia oka promieniem laserowym klasy 2 należy świadomie zamknąć oczy i natychmiast usunąć głowę z promienia.
- Niemniej nie patrzeć w promieniu lasera lub jego odbicia za pomocą instrumentów optycznych (lupy, mikroskopu, lornetki, ...).
- Nie używać lasera na wysokości oczu (1,40...1,90 m).
- Manipulacje (zmiany) urządzenia laserowego są niedopuszczalne.

Otwór wyjściowy lasera

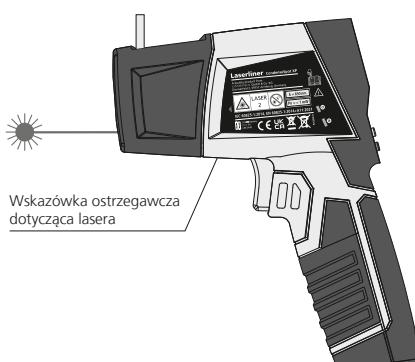

Zasady bezpieczeństwa

Postępowanie z promieniowaniem elektromagnetycznym

- Przyrząd pomiarowy odpowiada przepisom i wartościami granicznymi kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą EMC 2014/30/UE, która pokrywa się z dyrektywą RED 2014/53/UE.
- Należy zwracać uwagę na lokalne ograniczenia stosowania np. w szpitalach, w samolotach, na stacjach paliw oraz w pobliżu osób z rozrusznikami serca. Występuje możliwość niebezpiecznego oddziaływania lub zakłóceń w urządzeniach elektronicznych i przez urządzenia elektroniczne.
- W przypadku dokonywania pomiaru w pobliżu wysokiego napięcia lub w silnym przemiennym polu elektromagnetycznym dokładność pomiaru może być zaburzona.

Zasady bezpieczeństwa

Postępowanie z promieniowaniem radiowym RF

- Przyrząd pomiarowy wyposażony jest w interfejs radiowy.
- Przyrząd pomiarowy odpowiada przepisom i wartościami granicznymi kompatybilności elektromagnetycznej i promieniowania radiowego zgodnie z dyrektywą RED 2014/53/UE.
- Niniejszym firma Umarex GmbH & Co. KG oświadcza, że urządzenie radiofoniczne typu CondenseSpot XP spełnia istotne wymagania i inne postanowienia europejskiej dyrektywy Radio Equipment 2014/53/UE (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://laserliner.com/info?an=cospxp>


Wskazówki dotyczące konserwacji i pielęgnacji


Oczyścić wszystkie komponenty lekko zwilżoną ściereczką; unikać stosowania środków czyszczących, środków do szorowania i rozpuszczalników. Przed dłuższym składowaniem wyjąć baterie.

Przechowywać urządzenie w czystym, suchym miejscu.


Kalibracja

Przyrząd pomiarowy napięcia musi być regularnie kalibrowany i testowany w celu zapewnienia dokładności wyników pomiarów. Zalecamy przeprowadzać kalibrację raz na rok. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub działem serwisu UMAREX-LASERLINER.

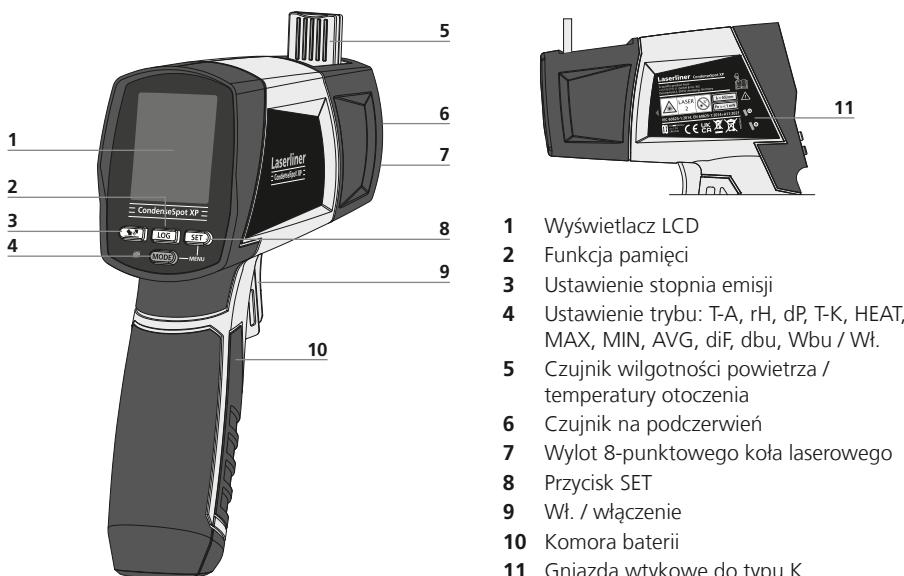

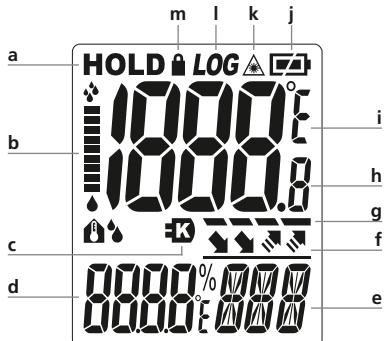


- 1 Zakładanie baterii**
Otworzyć komorę baterii i włożyć baterie zgodnie z symbolami instalacyjnymi. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową bieguność.

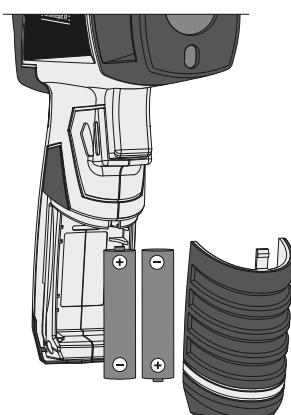

- 2 ON / OFF**
-
1. **ON**
2. **1 sec**
- Dodatkowo urządzenie można włączać pryciskiem MODE (4). W ten sposób nowy pomiar nie zostanie rozpoczęty i wyświetlane zostaną ostatnie wartości pomiarowe.
- Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach.
- !** Należy zwrócić uwagę, aby czujnik wilgotności powietrza / temperatury otoczenia (5) był podczas transportu złożony


3 Pomiar temperatury w podczerwieni / pomiar ciągły / Hold

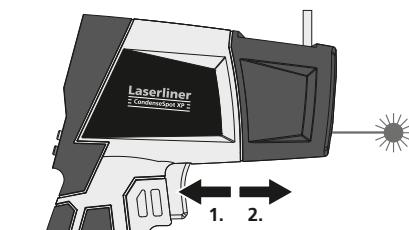


Wskazanie temperatury podczerwieni (w każdym trybie pomiarowym)

W celu zmierzenia temperatury w podczerwieni naciśnąć przycisk 9.

W celu przeprowadzenia pomiaru ciągłego włączyć laser (patrz rysunek) i przytrzymać wcisnięty przycisk.

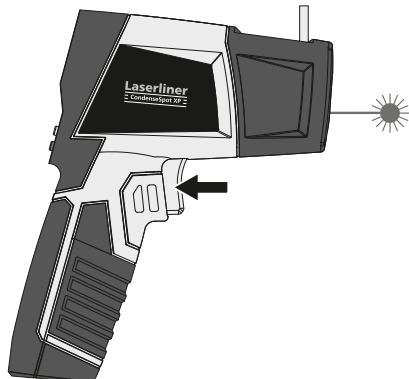


Natychmiast po osiągnięciu przez celownik laserowy żądanego miejsca pomiaru zwolnić przycisk. Zmierzona wartość zostanie zapamiętana.

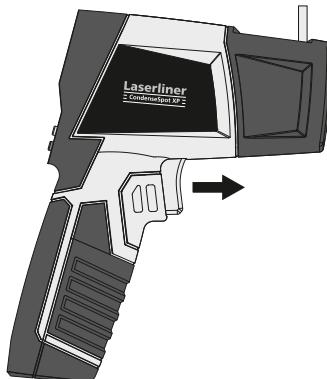

4 Wybór trybu

Urządzenie pomiarowe posiada różne tryby pomiarowe.

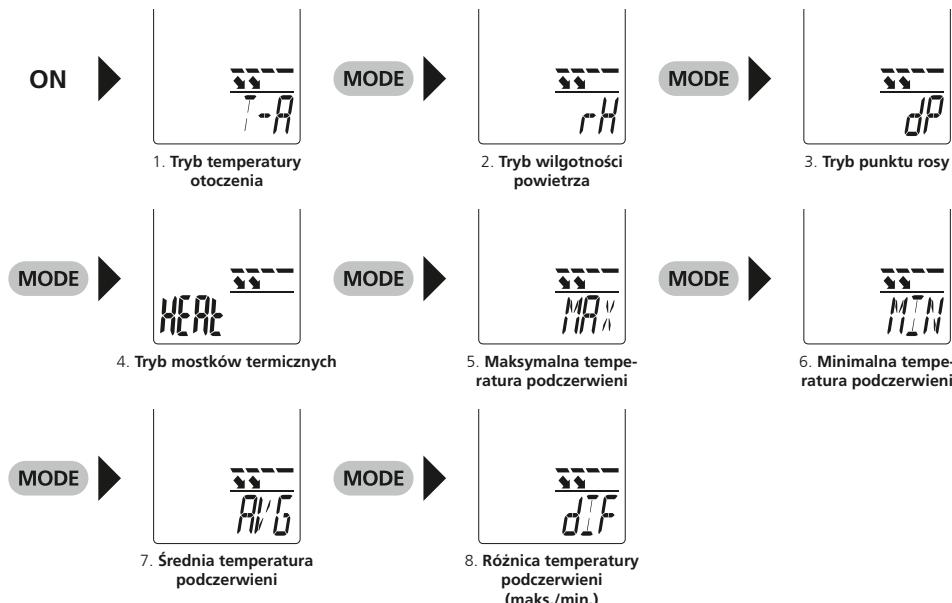

! Wybór trybów Temperatura termometru suchego i Temperatura termometru wilgotnego opisany jest w rozdziale 5. Tryb Temperatura kontaktowa jest automatycznie dodawany do wyboru trybów przy podłączonym czujniku temperatury (typ K).

5 Ustawienia menu

ON ➤ MODE + SET ➤ °C ⏪ SET ➤ °F ➤ MODE potwierdzić

Temperatura termometru suchego
Przy włączonym trybie tryb Temperatura termometru suchego jest dostępny w wyborze trybów (4).

OFF ⏪ SET ➤ ON ➤ MODE potwierdzić

Temperatura termometru wilgotnego
Przy włączonym trybie tryb Temperatura termometru wilgotnego jest dostępny w wyborze trybów (4).

OFF ⏪ SET ➤ ON ➤ MODE potwierdzić

Pomiar ciągły
Poprzez włączenie funkcji „Cont LOK” można przeprowadzić pomiary ciągłe bez trwałego naciśkania przycisku włączenia.

OFF ⏪ SET ➤ ON ➤ MODE potwierdzić

Pomiar ciągły rozpoczyna się poprzez krótkie naciśnięcie przycisku włączenia. Na wyświetlaczu pojawi się symbol zamka. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zatrzymanie wartości (HOLD).


! Przy pomiarze ciągłym poziom naładowania baterii musi wynosić co najmniej 15%.

HEAT (tryb mostków cieplnych)
Regulacja czułości

MID ➤ SET ➤ LO ➤ SET ➤ HI ➤ MODE potwierdzić

Transmisja danych
Przesyłanie całej zawartości pamięci wyników pomiarów przez Digital Connection

OFF ⏪ SET ➤ ON ➤ MODE (3 sek.) potwierdzić

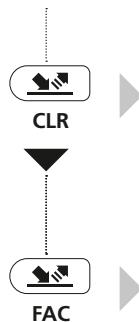

Usuwanie danych z pamięci

Usuwanie całej zawartości pamięci wyników pomiarów



Ustawienia fabryczne

Funkcja „FAC” przywraca w urządzeniu ustawienia fabryczne.



6 Temperatura podczerwieni: Ustawianie stopnia emisji


Zintegrowana głowica pomiarowa odbiera promieniowanie podczerwone emitowane przez wszystkie ciała zależnie od materiału/powierzchni. Stopień tego promieniowania ustalany jest poprzez stopień emisji (0,01 do 1,00). Przyrząd ustawiony jest przy pierwszym włączeniu na stopień emisji wynoszący 0,95. Stanowi to ustawienie właściwe dla większości materiałów organicznych oraz niemetali (tworzyw sztucznych, papieru, ceramiki, drewna, gumy, farb, lakierów i kamienia). Materiały o innych stopniach emisji podane są w tabeli w punkcie 7.

W przypadku metali niepowlekanych oraz tlenków metali, które – ze względu na niski oraz niestabilny temperaturowo stopień emisji – nadają się do pomiaru podczerwienią tylko w określonych warunkach, oraz w przypadku powierzchni o nieznanych stopniu emisji można, o ile jest to możliwe, nanieść lakiery lub matowe czarne naklejki, aby ustawić stopień emisji na 0,95. Jeśli nie jest to możliwe, należy wykonać pomiar termometrem dotykowym.


! Po włączeniu ustawiony jest ostatnio wybrany stopień emisji.
Przed każdym pomiarem należy sprawdzić ustawienie stopnia emisji.

Przyrząd posiada możliwość szybkiego wyboru zapisanych stopni emisji (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) oraz precyzyjnego ustawienia w zakresie od 0,01 do 1,00.

Szybki wybór stopnia emisji

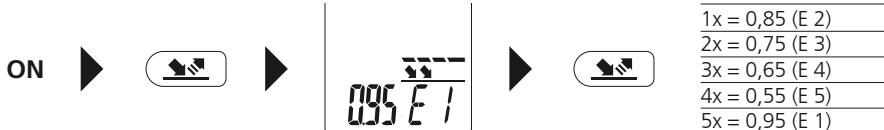

Precyzyjne ustawienie stopnia emisji

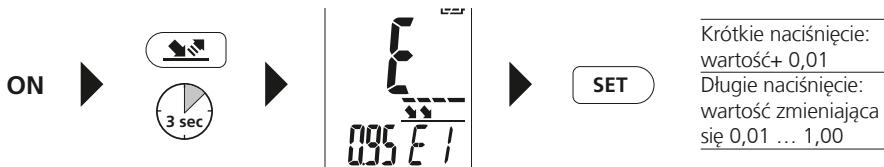

Miejsca w pamięci E 1 – E 5 można dowolnie zmieniać. Poprzez naciśnięcie i przytrzymanie miejsca w pamięci miejsce to można dostosować. Pozostanie ono zapisane. Poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych wartości ustawiane są z powrotem na 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 i 0,55.

7 Tabela stopnia emisji Wartości orientacyjne z tolerancjami

| Metale | | | |
|--|--------------|---|--|
| Aluminium oksydowane polerowane | 0,30 0,05 | Olów chrzopowaty | 0,40 |
| Chromotlenek | 0,81 | Platyna czarna | 0,90 |
| Cynk oksydowany | 0,10 | Stal walcowana na zimno szlifowana płyta polerowana płyta stop (8% niklu, 18% chromu) galwanizowana oksydowana siłnie oksydowana świezo walcowana chrzopowata, równa powierzchnia | 0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 |
| Inconel oksydowany polerowany elektr. | 0,83 0,15 | | |
| Miedź oksydowana Tlenek miedzi | 0,72 0,78 | | |
| Mosiądz polerowany oksydowany | 0,30 0,50 | | |

| Niemetale | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| Asfalt | 0,95 | Karborund | 0,90 |
| Azbest | 0,93 | Lakier czarny, matowy żaroodporny | 0,97 0,92 0,90 |
| Bawełna | 0,77 | Lakier transformatorowy | 0,94 |
| Bazalt | 0,70 | Laminat | 0,90 |
| Beton, tynk, zaprawa | 0,93 | Lód gladki z silnym szronem | 0,97 0,98 |
| Cegła czerwona | 0,93 | Marmur czarny, matowany szary, polerowany | 0,94 0,93 |
| Cegła sylikatowa | 0,95 | Mur | 0,93 |
| Cement | 0,95 | Papier wszystkie kolory | 0,96 |
| Ceramika | 0,95 | Papier smołowany | 0,92 |
| Drewno surowe buk heblowany | 0,88 0,94 | Piaszek | 0,95 |
| Fajans matowy | 0,93 | Porcelana biała, poliszująca glazurowana | 0,73 0,92 |
| Gips | 0,88 | Płyty gipsowo-kartonowe | 0,95 |
| Gлина | 0,95 | | |
| Grafit | 0,75 | | |
| Grys | 0,95 | | |
| Guma twarda miękką, szara | 0,94 0,89 | | |
| Jastrzych | 0,93 | | |

8 Wyniki pomiaru klimatu pomieszczenia


Urządzenie pomiarowe posiada rozkładany czujnik, który mierzy temperaturę otoczenia i wilgotność względną powietrza oraz oblicza temperaturę punktu rosy. Rozłożenie czujnika przyspiesza pomiar dzięki lepszemu przepływowi powietrza.



W razie zmiany lokalizacji i/lub w przypadku dużych różnic klimatu pomieszczenia odczekać chwilę, aż wyniki pomiarów na wyświetlaczu ustabilizują się.




Wartości pomiarowe temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza są automatycznie aktualizowane niezależnie od naciśnięcia przycisku włączenia.

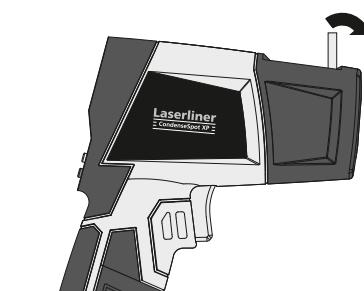

9 Tryb temperatury otoczenia T-A



10 Tryb wilgotności powietrza rH (wilgotność względna powietrza)

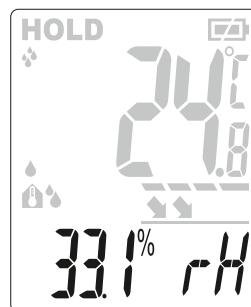

11 Tryb punktu rosy dP / wskaźnik wilgotci kondensacyjnej



Temperatura punktu rosı jest to temperatura, poniżej której musi spaść wartość temperatury, aby powietrze mogło wydzielać zawartą parę wodną w formie kropelek, mgły lub rosı. Wilgoć kondensacyjna powstaje zatem np. wówczas, gdy ściana wewnętrzna lub framuga posiada niższą temperaturę niż temperatura punktu rosı pomieszczenia. Miejsca te są wówczas wilgotne i tworzą podłożę dla pleśni oraz przyczyniają się do uszkodzenia materiału.


CondenseSpot XP oblicza punkt rosı przy pomocy wbudowanych czujników dla temperatury otoczenia i względnej wilgotności powietrza. Jednocześnie przy pomocy pomiaru temperatury na podczerwień określana jest temperatura powierzchni obiektów. Poprzez porównanie tych temperatur można znaleźć miejsca, które są narażone na niebezpieczeństwo wilgotci kondensacyjnej. Wynik jest wyświetlany za pomocą wskaźnika wilgotci kondensacyjnej (b) jako linia analogowa oraz w przypadku większego prawdopodobieństwa wystąpienia wilgotci kondensacyjnej jest wspomagany sygnałami optycznymi i akustycznymi.



brak niebezpieczeństwa wilgotci kondensacyjnej



niewielkie niebezpieczeństwo wilgotci kondensacyjnej
symbol „dP” miga

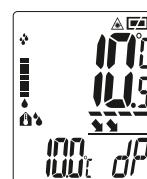

niebezpieczeństwo wilgotci kondensacyjnej
symbol „dP” miga
i rozbrzmiewa sygnał

Wskaźnik wilgotci kondensacyjnej (b) jest wyświetlany w każdym trybie przyrządu.

Przyrząd wskazuje tym samym stale informacje o niebezpieczeństwie wilgotci kondensacyjnej.


12 Tryb mostków termicznych HEAT


HEAT

Terminem mostka termicznego określa się obszar np. ściany wewnętrznej w budynkach, przy którym ciepło jest szybciej transportowane na zewnątrz niż przy innych obszarach ściany wewnętrznej. Temperatura tych obszarów jest, patrząc od pomieszczenia wewnętrznego, niższa, zaś patrząc od zewnątrz budynku – wyższa niż temperatura otaczających obszarów. Często świadczy to o niewłaściwej lub niewystarczającej izolacji.


CondenseSpot XP porównuje temperaturę otoczenia z temperaturą powierzchni. W przypadku większych różnic obu temperatur urządzenie wydaje ostrzeżenia na 2 poziomach. W obszarze granicznym ze wskazówką „CHK” lub w przypadku bardzo dużych różnic poprzez zmianę podświetlenia wyświetlacza na kolor „niebieski” lub „czerwony”.

Przykład czułości „MID” (ustawienie, patrz rozdział 5):

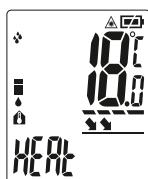

temperatura otoczenia:
20°C

brak mostka termicznego

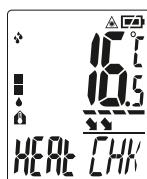

temperatura otoczenia:
20°C

eventualnie mostek
termiczny, dalej
kontrolować obszar



temperatura otoczenia:
20°C

mostek termiczny,
wyświetlacz świeci
się na niebiesko
i rozbrzmiewa sygnał



temperatura otoczenia:
12°C

mostek termiczny,
wyświetlacz świeci
się na czerwono
i rozbrzmiewa sygnał

| Ostrzeżenie 2-stopniowe | Czułość | | |
|--|---------|---------|---------|
| | „LOW” | „MID” | „HI” |
| Kontrola zakresu „CHK” | ± 2°C | ± 3,5°C | ± 5°C |
| Wyświetlacz: czerwony („HI”) / niebieski („LOW”) Wykrywanie mostków cieplnych | ± 4,5°C | ± 6,5°C | ± 8,5°C |

13 Tryb Max/Min/AVG



Tryby Max/Min/AVG odnoszą się do temperatury podczerwieni i wskazują kolejno temperaturę maksymalną, minimalną lub temperaturę średnią podczerwieni. Wartości Max/Min/AVG są ustalane podczas trwającego pomiaru przy naciśniętym przycisku włączenia (9). Po rozpoczęciu nowego pomiaru bądź naciśnięciu przycisku włączenia (9) wartość jest usuwana i obliczana na nowo.

14 Tryb różnicowy dIF

Ten tryb odnosi się do temperatury podczerwieni i oblicza różnicę między temperaturą maksymalną a minimalną podczerwieni w trwającym pomiarze. Po rozpoczęciu nowego pomiaru bądź naciśnięciu przycisku wyłączenia (9) wartość jest usuwana i obliczana na nowo.




! Tryb różnicowy dIF pozwala na szybką ocenę przy zastosowaniu maksymalnej różnicy temperatur w obrębie elementu konstrukcyjnego, np. drzwi wejściowe / element okienny / mur.

15 Tryb temperatury kontaktowej T-K (typ K)




Urządzenie automatycznie przełącza się na tryb temperatury kontaktowej T-K po podłączeniu czujnika temperatury (typ K). Przy podłączonym czujniku temperatury urządzenie nie wyłącza się automatycznie przy poziomie naładowania baterii wynoszącym przynajmniej 15%.

Wskazanie wartości MIN

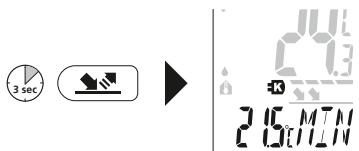

Wskazanie wartości MAX

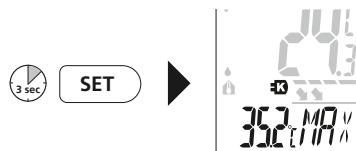

! Wartości min/max są usuwane przy zmianie trybu oraz włączaniu/wyłączaniu urządzenia.

16 Temperatura termometru suchego dbu



17 Temperatura termometru wilgotnego Wbu



18 Funkcja pamięci

Urządzenie posiada 50 miejsc w pamięci.



Pomyślne zapisanie potwierdzane jest sygnałem akustycznym.


! Funkcja pamięci nie jest dostępna w trybie HEAT. W trybie temperatury kontaktowej wartość pomiarowa jest zapisywana tylko, jeśli została ona wybrana.

Wyswietlanie danych z pamięci



3 sec


LOG

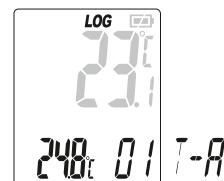

1 sec

LOG

zakończ

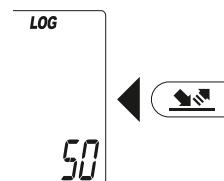

MODE

rH ... dP ... T-K ... MAX
... MIN ... AVG ... dF
... dbu ... Wbu ...
ustawiony stopień emisji

Transmisja danych

Urządzenie posiada złącze cyfrowe, które umożliwia transmisję danych za pomocą technologii radiowej do mobilnych urządzeń końcowych z interfejsem radiowym (np. smartfon, tablet).

Wymagania systemowe dla połączenia cyfrowego można znaleźć pod adresem
<https://packd.li/ble/v2>

Urządzenie może nawiązać połączenie radiowe z urządzeniami zgodnymi ze standardem radiowym IEEE 802.15.4. Standard radiowy IEEE 802.15.4 jest protokołem transmisji dla bezprzewodowych sieci osobistych WPAN (Wireless Personal Area Networks). Zasięg ustalony jest na odległość maksymalnie 10 m od urządzenia końcowego i zależy w dużym stopniu od warunków otoczenia, jak np. grubości i materiału ścian, źródeł zakłóceń radiowych oraz właściwości nadawczych / odbiorczych urządzenia końcowego.

Aplikacja

Do korzystania z cyfrowego połączenia wymagana jest aplikacja. Można ją pobrać w odpowiednich sklepach internetowych w zależności od urządzenia końcowego:



Upewnij się, że interfejs radiowy mobilnego terminala jest aktywny.

Po uruchomieniu aplikacji i aktywacji funkcji Digital Connection, można nawiązać połączenie pomiędzy terminalem mobilnym a urządzeniem pomiarowym. Jeżeli aplikacja wykryje kilka aktywnych przyrządów pomiarowych, to należy wybrać odpowiedni przyrząd. Przy kolejnym starcie ten przyrząd pomiarowy może zostać automatycznie podłączony.

Dane techniczne (Zmiany techniczne zastrzeżone. 23W11)

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura podczerwieni | -40°C ... 800°C -40°C ... 0°C ($\pm 1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ}\text{C}$) 0°C ... 33°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 1\%$ zależnie od tego, która wartość jest wyższa) >33°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 2\%$ zależnie od tego, która wartość jest wyższa) | -40°F ... 1472°F -40°F ... 32°F ($\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{F})$) 32°F ... 91,4°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ lub $\pm 1\%$ zależnie od tego, która wartość jest wyższa) >91,4°F ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ lub $\pm 2\%$ zależnie od tego, która wartość jest wyższa) |
| Rozdzielcość wskazywania | 0,1°C / 0,1% wilgotności względnej | 0,1°F / 0,1% wilgotności względnej |
| Temperatura otoczenia / temperatura termometru wilgotnego | -20°C ... 65°C 0°C ... 50°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) <0°C i >50°C ($\pm 2,5^{\circ}\text{C}$) | -4°F ... 149°F 32°F ... 122°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$) <32°F i >122°F ($\pm 4,5^{\circ}\text{F}$) |
| Względna wilgotność powietrza | 1% ... 99% 20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% i >80% ($\pm 5\%$) | |
| Temperatura punktu rosy | -50°C ... 50°C 41% wilgotności względnej... 95% wilgotności względnej ($\pm 1,5^{\circ}\text{C}$) 31% wilgotności względnej... 40% wilgotności względnej ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) 20% wilgotności względnej... 30% wilgotności względnej ($\pm 2,5^{\circ}\text{C}$) | -58°F ... 122°F 41% wilgotności względnej... 95% wilgotności względnej ($\pm 2,7^{\circ}\text{F}$) 31% wilgotności względnej... 40% wilgotności względnej ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) 20% wilgotności względnej... 30% wilgotności względnej ($\pm 4,5^{\circ}\text{F}$) |
| Temperatura kontaktowa punkt K | -30°C ... 1372°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 1\%$ zależnie od tego, która wartość jest wyższa) | -22°F ... 2501,6°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ lub $\pm 1\%$ zależnie od tego, która wartość jest wyższa) |
| Optyka | 30:1 (30 m odległość pomiarowa : 1 m plamka pomiarowa) | |
| Stopień emisji | 0,01 ... regulacja 1,0 | |
| Laser | 8-punktowe koło laserowe | |
| Długość fal lasera | 650 nm | |
| Klasa lasera | 2, < 1 mW | |
| Zasilanie | 2 baterie 1,5 V typu AA | |
| Czas działania | 20 godzin | |
| Warunki pracy | 0 ... 50°C, 80% wilgotności względnej, bez skraplania, Wysokość robocza maks. 2000 m | 32 ... 122°F, 80% wilgotności względnej, bez skraplania, Wysokość robocza maks. 2000 m |
| Warunki przechowywania | -10 ... 60°C, 80% wilgotności względnej, bez skraplania | 14 ... 140°F, 80% wilgotności względnej, bez skraplania |
| Dane eksploatacyjne modułu radiowego | Interfejs IEEE 802.15.4. LE $\geq 4.x$ (Digital Connection); Pasmo częstotliwości: Pasmo ISM 2400–2483,5 MHz, 40 kanałów; Moc nadawcza: maks. 10 mW; Szerokość pasma: 2 MHz; Szybkość transmisji: 1 Mbit/s; Modulacja: GFSK / FHSS | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 150 x 205 x 60 mm | |
| Masa (z baterię) | 412 g | |

Przepisy UE i UK oraz utylizacja

Urządzenie spełnia wszelkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE i UK.

Ten produkt, wraz z akcesoriami i opakowaniem, jest urządzeniem elektrycznym, które należy poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z dyrektywami europejskimi i brytyjskimi dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań, w celu odzyskania cennych surowców.

Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz:

<http://laserliner.com/info?an=cosppl>

! Lue käyttöohje, oheinen lisälehti "Takuu- ja muut ohjeet" sekä tämän käyttöohjeen lopussa olevan linkin kautta löytyvät ohjeet ja tiedot kokonaan. Säilytä nämä ohjeet ja anna ne tuotteen mukana seuraavalle käyttäjälle.

Käyttötarkoitus

CondenseSpot XP on kosketuksettomaan lämpötilanmittaukseen tarkoitettu infrapunalämpömittari, jossa on integroitu hygrometri (kosteusmittari), tallennustoiminto ja Digital Connection mittaustulosten siirtämistä varten. Laite mittaa pintojen lämpötilan kosketuksettomaasti mittamaamalla infrapuna-aaltoalueella sähkömagneettisen energian säteilymääriä ja sitten analysoimalla mittaanmansa tuloksen. Lisäksi voidaan mitata myös säätietoja ja laskea kastepiste. Näin voidaan havaita kylmäsiltö ja rakenteisiin tiivistynytä kosteutta. Lämpötilan kosketusmittausta varten laitteessa on liitännä (K-typin) lämpötila-anturille.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä laitetta yksinomaan ilmoittetuun käyttötarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.
- Mittari ja sen tarvikkeet eivät ole tarkoitettu lasten leikkeliin. Säilytä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Rakennemuutokset ja omavalaiset asennukset laitteeseen ovat kiellettyjä. Tällöin raukeavat laitteen hyväksyntä- ja käyttöturvallisuustiedot.
- Älä aseta laitetta mekaanisen kuroman, korkean lämpötilan, kosteuden tai voimakkaan tärinän aiheuttaman rasituksen alaiseksi.
- Laitetta ei saa käyttää, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi tai jos paristojen varauusta on alhainen.
- (K-typin) lämpötila-anturia ei saa käyttää ulkoisella jännitelähteellä.
- Huomaa paikallisten ja kansallisten viranomaisten antamat laitteen turvallista ja asianmukaista käyttöä koskevat määräykset.
- Huolehdi, että käytät laitetta ulkona vain sopivan sään vallitessa tai laite sopivasti suojattuna.

Turvallisuusohjeet


Luokan 2 laserin käyttö



IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021

- Huomaa: Älä katso lasersäteeseen, älä myöskään heijastettuun sääteeseen.
- Älä suuntaa lasersäädettä kohti ihmisiä.
- Jos 2-laserluokan lasersäde osuu silmään, sulje ja pidä silmäsi kiinni ja käänny pääsi heti pois lasersäestä.
- Älä katso lasersäteeseen tai sen heijastumaan optisella laitteella (esim. luuppi, mikroskooppi tai kaukoputki).
- Älä käytä laseria silmien korkeudella (1,40 - 1,90 m).
- Muutokset laserlaitteeseen on kielletty.

Laser tuloaukko

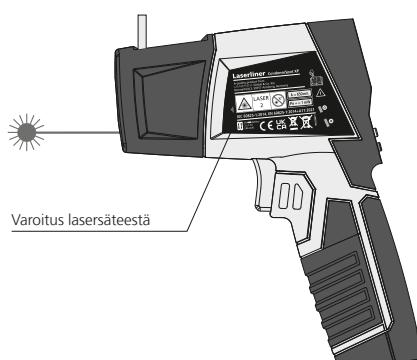

Turvallisuusohjeet

Sähkömagneettinen säteily

- Mittauslaita täyttää EMC-direktiivin 2014/30/EU sähkömagneettista sietokykyä koskevat vaatimukset ja raja-arvot, joka on korvattu RED direktiivillä 2014/53/EU.
- Huomaa käyttörajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla ja sydäntahdistimia käyttävien henkilöiden läheisyydessä. Säteilyllä voi olla vaarallisia vaikutuksia sähköisissä laitteissa tai se voi aiheuttaa niihin häiriötä.
- Mittaustarkkuus voi heikentyä, jos laitetta käytetään suurjännitteiden läheisyydessä tai voimakkaassa sähkömagneettisessa vaihtokentässä.

Turvallisuusohjeet

Radiotaajuinen säteily


- Mittalaite on varustettu radiolähettimellä.
- Mittauslaita täyttää RED-direktiivin 2014/53/EU sähkömagneettista sietokykyä ja säteilyä koskevat vaatimukset ja raja-arvot.
- Umarex GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että CondenseSpot XP täyttää RED-direktiivin 2014/53/EU oleelliset vaatimukset ja muut määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: <http://laserliner.com/info?an=cospxp>


Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten

Puhdista kaikki osat nihkeällä kankaalla. Älä käytä pesu- tai hankausaineita äläkä liuottimia. Ota paristo(t) pois laitteesta pitkän säilytyksen ajaksi. Säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Kalibrointi

Mittalaite tulee kalibroida ja testata säännöllisesti sen tarkkuuden ja hyvän toiminnan varmistamiseksi. Suosittelemme kalibroimaan laitteen kerran vuodessa. Ota sitä varten yhteys laitteen jälleenmyyjään tai suoraan UMAREX-LASERLINER-huolto-osastoon.

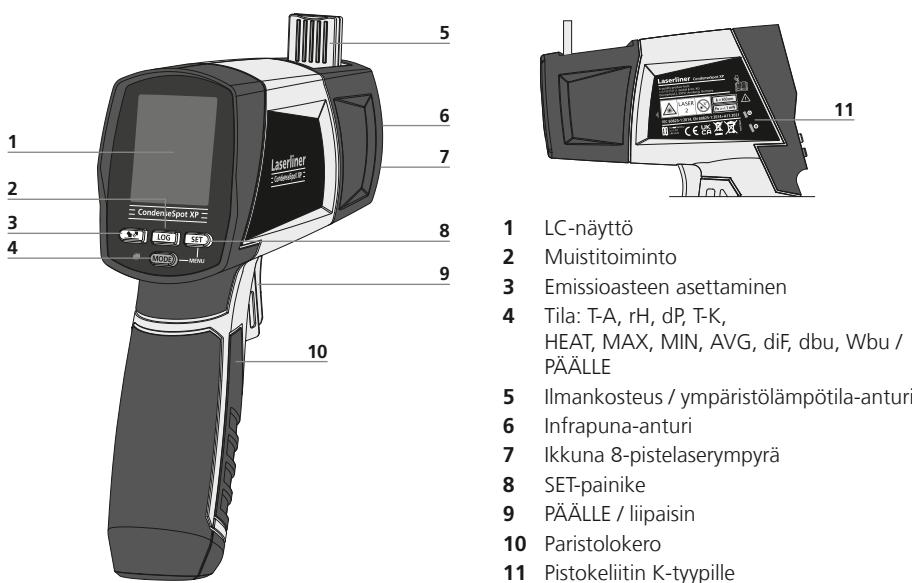

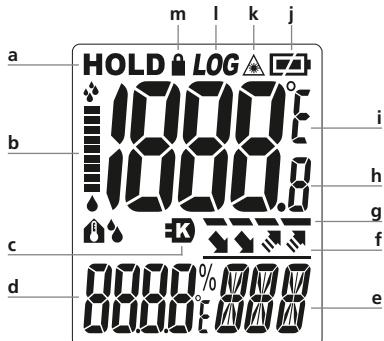

a Hold-toiminto

b Palkki kondensaatiokosteuden ilmaisin

c (K-typin) lämpötila-anturi aktiivisena

d Valitun käyttötilan mittausarvo / emissiokertoimen näyttö / käyttötilan HEAT näyttö

e Käyttötilan näyttö / muistipaikka

f Emissioasteen pikanäyttö

g Infrapunalämpötilamittaus aktiivisena

h Infrapunalämpötilamittauksen mittausarvo

i Mittausyksikkö vaihto °C / °F

j Pariston varaustila


k Lasersäde toiminassa, lämpötilan mittaus (infrapunalla)

l Muistitoiminto


m Jatkuva mittaus aktiivisena

1 Paristojen asettaminen

Avaa paristolokeron ja aseta paristot sisään ohjeiden mukaisesti. Huomaa paristojen oikea napaisuus.

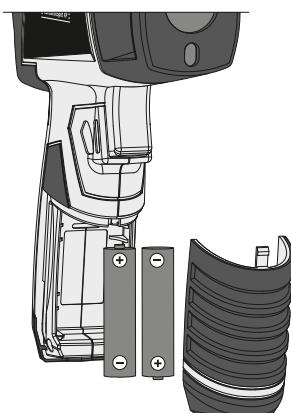

2 ON / OFF

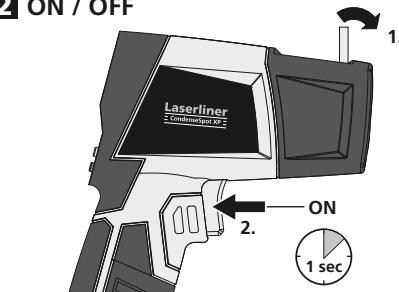


Laitteen voi kytkeä päälle myös MODE-näppäimellä (4). Silloin mittaustuloksia ei poisteta ja viimeisin mittausarvo näytetään.

Automaattinen virran katkaisu 30 sek kuluttua.



Varmista, että ilmankosteus / ympäristölämpötila-anturi (5) on taitettuna kuljetuksen aikana


3 Infrapunalämpömittaus / jatkuva mittaus / Hold

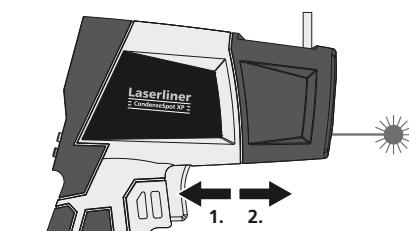


Infrapunalämpötilamittauksen näyttö (kaikissa käyttötiloissa)

Paina infrapunalämpötilamittausta varten näppäintä 9.

Aktivoi laser jatkuvan mittauksen suorittamista varten (ks. kuva) ja pidä näppäin painettuna.

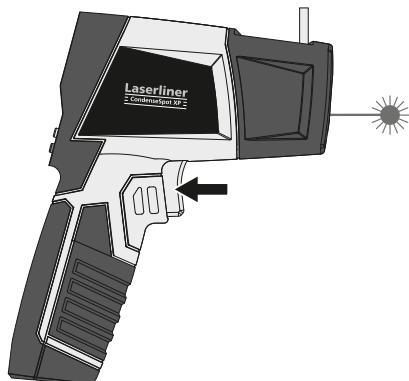


Kun kohdelaser on mitannut haluamasi koteen, vapauta näppäin. Mittausarvo pidetään näytössä.

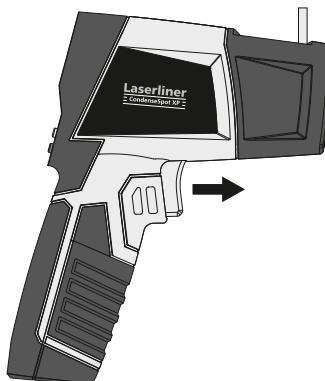


4 Tilan valinta


Mittarissa on useita käyttötiloja.

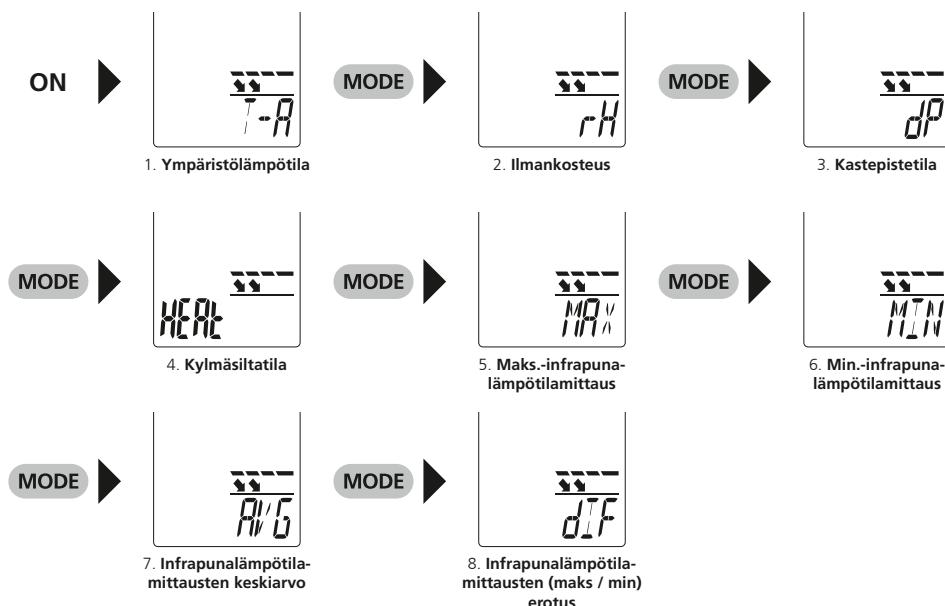

Valinta kuivalämpötila- ja märkälämpötilamittausten käyttötilan välillä, ks. kohta 5. Kosketuskellinen lämpötilanmittaus -käyttötila lisätään automaattisesti käyttötilavalikoihamaan (K-typipin) lämpötila-anturi liitettääessä.

5 Valikkoasetukset

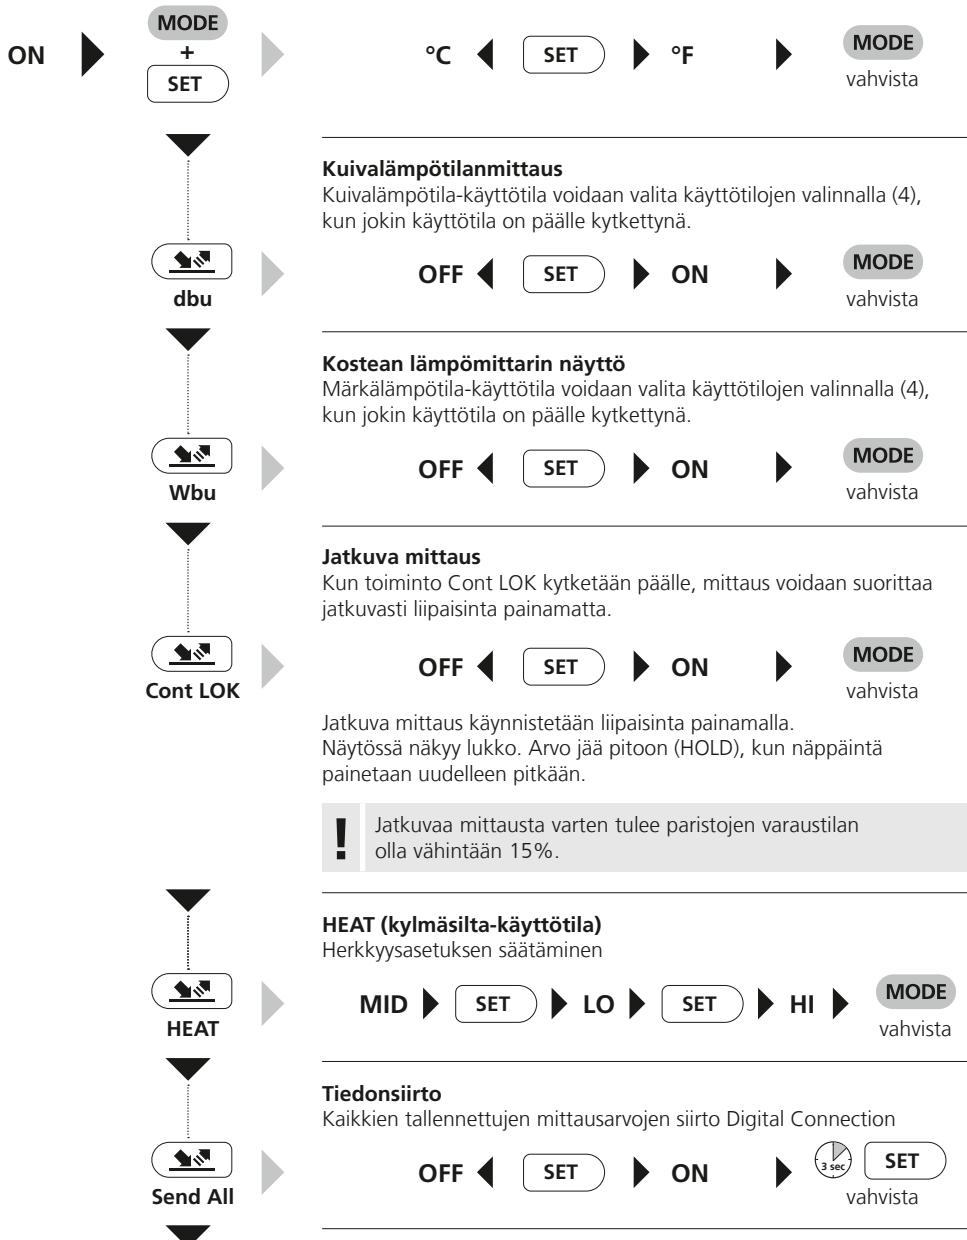

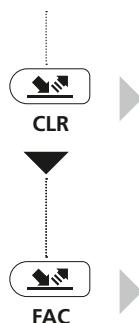

Muistin tyhjentäminen

Kaikkien tallennettujen mittausarvojen poistaminen



Tehdasasetukset

Toiminnoilla FAC laite palautetaan tehdasasetuksiin.



6 Inrapunalämpötila: Emissioarvon asetus

Integroitu anturi ottaa vastaan infrapunasäteilyä, jota kaikki esineet lähetävät materiaalille tai pinnan materiaalille ominaisella tavalla. Emissioarvo (0,01 - 1,00) määrittelee säteilyn asteen. Laite on toimitettaessa esiasetteltu emissioarvolle 0,95, joka vastaa useimpia orgaanisia aineita ja epämänteitä (muovi, paperi, keramiikka, puu, kumi ja kivi). Aineita, joiden emissioarvo poikkeaa tästä, löytyy taulukosta kohdasta 7.

Päälystämättömät metallit ja metallioksidit, jotka sopivat alhaisen ja lämpötilaepästabiliin emissionasteensa vuoksi vain rajoitetusti IR-mittaukseen ja sekä pinnat, joiden emissioastetta ei tunneta, voidaan maalata tai teipata mattamustaksi niin, että emissioaste on 0,95. Jos tämä ei ole mahdollista, mittaa kosketusanturilla.

!


Päälystykennän jälkeen käytetään viimeksi valittua emissioarvoa.
Tarkasta emissioarvoasetus ennen jokaista mittausta.

Laitteessa on pikavalintatoiminto tallennettujen emissioasteiden (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) valintaan varten sekä tarkka säätö välillä 0,01–1,00.

Emissioasteen pikavalinta



Emissioasteen tarkka asetus

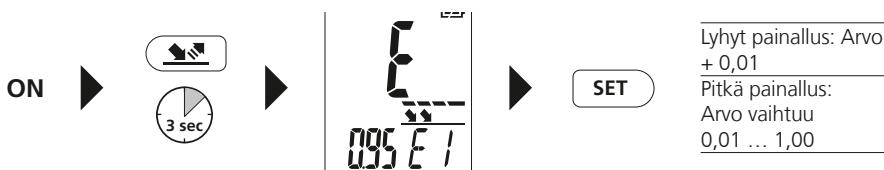

Muistipaikkoja E 1 - E 5 voi vapaasti muuttaa. Muistipaikkaa voi säätää sitä pitkään painamalla, arvot jäävät muistiin. Tehdasasetuksiin palauttamalla arvoiksi asetetaan jälleen 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 ja 0,55.

7 Emissioasetustaulukot Ohjearvot toleransseineen

| Metallit | | | | |
|--|--------------|--|--------------|----------------------|
| A3003-metalliseos oksidoitu karhennettu | 0,20 0,20 | messinki kiillotettu oksidoitu | 0,30 0,50 | 0,10 |
| alumiini oksidoitu kiillotettu | 0,30 0,05 | platina musta | 0,90 | 0,35 0,28 |
| Inconel oksidoitu sähkökiilloitettu | 0,83 0,15 | rauta oksidoitu ruostutettu | 0,75 0,60 | 0,80 0,24 |
| kromioksi | 0,81 | sinkki oksidoitu | 0,10 | 0,88 0,96 0,69 |
| kupari oksidoitu kuparioksi | 0,72 0,78 | takorauta matta | 0,90 | 0,11 0,56 0,45 |
| lyijy karhea | 0,40 | teräs kylmätaivutettu hiottu levy | 0,80 0,50 | 0,20 0,25 |
| valurauta ei oksidoitu sula | | | | |

Muut kuin metallit

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|--|--------------|
| asbesti | 0,93 | kipsilevy | 0,95 | muuntajan maalipinta | 0,94 |
| asfaltti | 0,95 | kivistvara, matta | 0,93 | muuraus | 0,93 |
| basaltti | 0,70 | kumi kova pehmeä-harmaa | 0,94 0,89 | paperi kaikki värit | 0,96 |
| betoni, rappaus, laasti | 0,93 | kvartilasi | 0,93 | posiili valkoinen kiiltävä lasuurikäsittely | 0,73 0,92 |
| grafitti | 0,75 | laasti | 0,93 | punaisten tiili | 0,93 |
| hiekka | 0,95 | laminaatti | 0,90 | puu käsittelemätön höylätty pyöikki | 0,88 0,94 |
| hiili ei oksidoitu | 0,85 | lasi | 0,90 | puuvilla | 0,77 |
| ihmisen iho | 0,98 | lasivilla | 0,95 | savi | 0,95 |
| jää kova, kiiltävä kovalla pakkasella | 0,97 0,98 | lumi | 0,80 | sementti | 0,95 |
| jäähdynnitratit mustaksi eloksoitu | 0,98 | maa-aines | 0,94 | sora | 0,95 |
| kalkki | 0,35 | maali mattamusta kuumankestävä valkoinen | 0,97 0,92 0,90 | sora, hiekka | 0,95 |
| kalkkihiiekkatili | 0,95 | marmori musta mattakäsittely harmahtavaksi kiillotettu | 0,94 0,93 | tapetti (vaalea paperi-) | 0,89 |
| kalkkikivi | 0,98 | muovi valoa läpäisevä PE, P, PVC | 0,95 0,94 | terva | 0,82 |
| kangas | 0,95 | | | tervapahvi | 0,92 |
| karborundum | 0,90 | | | vesi | 0,93 |
| keramiikka | 0,95 | | | | |
| kipsi | 0,88 | | | | |

8 Sisäilman mittausarvot

Mittarissa on uloskäännettävä anturi, joka mittaa ympäristölämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden sekä laskee kastepistelämpötilan. Ilman virtaan mistä saadaan edistettyä paremmaksi, kun anturit käännetään laitteesta irti mittauksen ajaksi.

! Kun vaihdat mittarin paikkaa ja/tai kun sisäilmassa on suuria vaihteluja, anna laitteelle aikaa mukautua, kunnes näytön mittausarvot ovat vakiintuneet.


! Ympäristölämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden mittausarvot päivitetään automaatisesti laukaisupainikkeen painamisesta riippumatta.



9 Ympäristölämpötila-käyttötila T-A



10 Ilmankosteus-käyttötila rH (suhteellinen ilmankosteus)

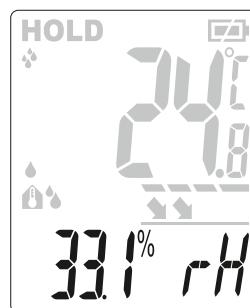

11 Kastepistetila dP / kondensaatioikosteuden ilmaisin



Kastepiste on lämpötila, jonka alapuolella ilman sisältämä vesihöyry tiivistyy pisaroiksi, usvaksi tai kasteeksi. Kondensaatioikosteutta esiintyy, kun sisäseinän tai ikkunan lämpötila alitaa huoneen kastepisteen. Nämä kohdat ovat kosteita ja muodostavat kasvualustan homeelle ja riskin muille aineellisille vahingoille.


CondenseSpot XP laskee kastepistelämpötilan integroitujen ympäristölämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden anturien avulla. Samanaikaisesti kohteiden pintalämpötila mitataan infrapuna-lämpömittauksella. Vertaamalla näitä lämpötiloja voidaan löytää kohdat, joissa on kondensoitumisriski. Tulos näytetään kondensaatioikosteuspalkilla (b). Kondensaatioikosteuden todennäköisyys kasvaessa sitä tuetaan optisilla ja akustisilla signaaleilla.



Ei kondensoitumisriskiä



Lievä kondensoitumisriski
Symboli "dP" vilkkuu

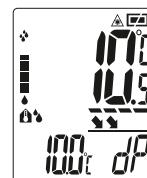

Kondensoitumisriski
Symboli "dP" palaa
ja kuuluu merkkiäani.

Kondensikosteuden ilmaisin (b) näytetään kaikissa tiloissa. Laite antaa siten jatkuvasti tietoa kondensikosteusriskistä.


12 Kylmäsiltatila HEAT

Kylmäsillalla tarkoitetaan rakennuksessa esim. sisäseinän aluetta, jossa lämpö johtuu nopeammin ulos kuin muissa sisäseinissä. Tämän alueen lämpötila on sisäpuolelta katsottuna alhaisempi ja ulkopuolelta katsottuna korkeampi kuin ympäröivien alueiden. Tämä viittaa usein puuteelliseen tai viallisineen eristykseen.



CondenseSpot XP vertaa siksi ympäristön lämpötilaa pintalämpötiloihin. Suurempien lämpötilaerojen yhteydessä laite antaa 2 porrastettua varoitusta. Raja-alueella laite näyttää viestin "CHK" ja suuremmilla eroilla laite vaihtaa näytön väriä sinisen ja punaisen vällillä.

Esimerkki Herkkys MID (asetus, ks. kohta 5):

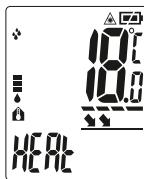

Ympäristölämpötila:
20°C
Ei kylmäsiltaa



Ympäristölämpötila:
20°C
Mahdollinen kylmäsilta,
tarkista alue



Ympäristölämpötila:
20°C
Kylmäsilta,
näyttö palaa sinisenä
ja kuuluu merkkiäani



Ympäristölämpötila:
12°C
Kylmäsilta,
näyttö palaa punaisena
ja kuuluu merkkiäni

| 2-portainen varoitus | Herkkys | | |
|--|---------|---------|---------|
| | „LOW“ | „MID“ | „HI“ |
| CHK -alueen testaaminen | ± 2°C | ± 3,5°C | ± 5°C |
| Näyttö: Punainen (HI) / sininen (LOW) kylmäsiltöjen havaitseminen | ± 4,5°C | ± 6,5°C | ± 8,5°C |

13 Max/Min/AVG -käyttötila



Käyttötilat Max/Min/AVG koskevat infrapunalämpötilanmittausta. Arvot näytävät infrapunalämpötilan maksimi-, minimi- ja keskiarvot. Max/Min/Avg-arvot näytetään mittauksen aikana laukaisunäppäintä (9) painamalla. Uuden mittauksen alussa (9) arvo poistetaan ja lasketaan uusi arvo.

14 Erosus-käyttötila dIF

Tämä käyttötila koskee infrapunalämpötilanmittausta. Infrapunalämpötilojen maksimi- ja minimiarvojen erotus lasketaan mittauksen aikana. Uuden mittauksen alussa tai laukaisunäppäintä (9) painamalla arvo poistetaan ja lasketaan uusi arvo.



! Jonkin rakenteen, esim. oven, ikkunan tai seinän sisällä olevan maksimaalisen lämpötilaeron voi määritellä nopeasti käyttötilan Erosus dIF avulla.

15 Käyttötila Kosketuksellinen lämpötilanmittaus T-K (K-tyyppi)



Laite kytkeytyy automaattisesti käyttötilaan Kosketuksellinen lämpötilanmittaus T-K, kun (K-typin) lämpötila-anturi liitetään laitteeseen. Lämpötila-anturin ollessa liitetynä, laite ei kytkeydy automaattisesti pois päältä, jos paristojen varauusta on vähintään 15%.

Näyttö MIN-arvo



Näyttö MAX-arvo



! Minimi- ja maksimiarvot poistetaan käyttötilaa vaihdettaessa ja laite pääälle / pois päältä kytettäessä.

16 Kuivalämpötila dbu



17 Märkälämpötila Wbu



18 Muistitoiminto

Laitteessa on yli 50 muistipaikkaa.



LOG


tallennaminen



Tallennuksen onnistuminen vahvistetaan äänimerkillä.

! Tallennustoiminto ei ole käytettäväissä käyttötilassa HEAT. Käyttötilassa Kosketuksellinen lämpötilanmittaus mittausarvo vain tallennetaan, mikäli se on myös valittuna.

Aavaa muisti

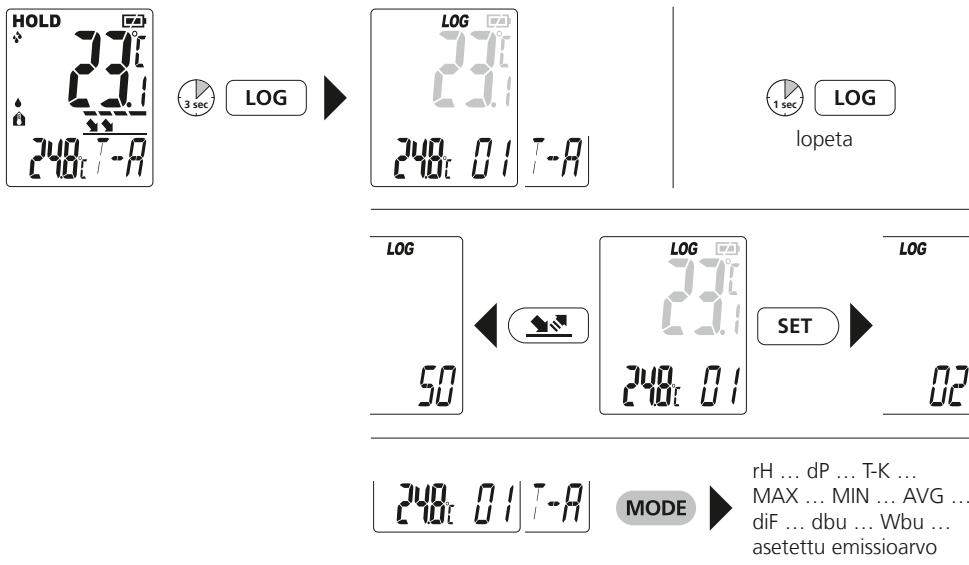

Tiedonsiirto

Laitteessa on radiotekniikkaa hyödyntävä digitaalinen tiedonsiirtoyhteyks vastaanolla tekniikalla varustettuihin mobiililaitteisiin (esim. älypuhelimeen, tablettiin).

Digitaalisen tiedonsiirtoyhteyden edellyttämät järjestelmävaatimukset löytyvät osoitteesta
<https://packd.li/ble/v2>

Laitte voi muodostaa radioyhteyden standardin IEEE 802.15.4 mukaisiin laitteisiin. Standardi IEEE 802.15.4 on Wireless Personal Area Networks (WPAN) -tiedonsiirtoprotokolla. Kantama vastaanottavaan laitteeseen on enintään 10 m. Kantama riippuu erittäin paljon ympäristöolosuhteista, esim. seinän vahvuudesta ja materiaalista, radiohäiriölähteistä sekä vastaanottavan laitteen lähetys- ja vastaanottoominaisuksista.

Apuohjelma (App)

Tarvitset erityisen sovelluksen digitaalisen tiedonsiirtoyhteyden käyttöö varten. Voit ladata sen vastaanottavan laitteen sovelluskaupasta:



Huolehdi, että vastaanottavan mobiililaitteen radiorajapinta on aktivoituna.

Sovelluksen käynnistämisen jälkeen, digitaalinen tiedonsiirtotoiminto aktivoituna, voit luoda yhteyden mittarin ja vastaanottavan mobiililaitteen väliin. Jos ohjelma tunnistaa useita mittareita, valitse oikea mittari. Seuraavan kerran käynnistettäessä luodaan yhteys tähän mittariin automaattisesti.

Tekniset tiedot (Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään. 23W11)

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Infrapunalämpötila | -40°C ... 800°C -40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C ... 33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ tai $\pm 1\%$ riippuen suuremmasta arvosta) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ tai $\pm 2\%$ riippuen suuremmasta arvosta) | -40°F ... 1 472°F -40°F ... 32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F ... 91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ tai $\pm 1\%$ riippuen suuremmasta arvosta) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ tai $\pm 2\%$ riippuen suuremmasta arvosta) |
| Näyttötarkkuus | 0,1°C / 0,1% RH | 0,1°F / 0,1% RH |
| Ympäristölämpötila / märkälämpötila | -20°C ... 65°C 0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C ja >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -4°F ... 149°F 32°F ... 122°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$) <32°F ja >122°F ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Suhteellinen ilmankosteus | 1% ... 99% 20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% ja >80% ($\pm 5\%$) | |
| Kastepistelämpötila | -50°C ... 50°C 41% RH ... 95% RH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$) 31% RH ... 40% RH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 20% RH ... 30% RH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -58°F ... 122°F 41% RH ... 95% RH ($\pm 2,7^\circ\text{F}$) 31% RH ... 40% RH ($\pm 3,6^\circ\text{F}$) 20% RH ... 30% RH ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Kosketuslämpötila K-typpi | -30°C ... 1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ tai $\pm 1\%$ riippuen suuremmasta arvosta) | -22°F ... 2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ tai $\pm 1\%$ riippuen suuremmasta arvosta) |
| Optiikka | 30:1 (30 m mittausetäisyys : 1 m mittausala) | |
| Emissioarvo | 0,01 - 1,0 säädettävä | |
| Laser | 8-pistelaserympyrä | |
| Laserin aallonpituuus | 650 nm | |
| Laser luokka | 2, < 1 mW | |
| Virtalähde | Paristot 2 x 1,5 V typpi AA | |
| Käyntiaika | 20 tuntia | |
| Käytööympäristö | 0 ... 50°C, 80% RH, ei kondensoituva, Korkeus merenpinnasta maks. 2000 m | 32 ... 122°F, 80% RH, ei kondensoituva, Korkeus merenpinnasta maks. 2000 m |
| Varastointiosuhteet | -10 ... 60°C, 80% RH, ei kondensoituva | 14 ... 140°F, 80% RH, ei kondensoituva |
| Käyttötiedot lähetysmoduulia | IEEE 802.15.4. LE ≥ 4 .x (Digital Connection) -liitäntä; Taajuusalue: ISM-taajuusalue 2400-2483, 5 MHz, 40 kanavaa; Lähetysteho: maks. 10 mW; Kaistanleveys: 2 MHz; Siirtonopeus: 1 Mbit/s; Modulaatio: GFSK / FHSS | |
| Mitat (L x K x S) | 150 x 205 x 60 mm | |
| Paino (sis. paristot) | 412 g | |

EU- ja UK-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EU:n alueella ja UK:ssa tapahtuvaa vapaata tavaranvaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote, lisävarusteet ja pakkaukset mukaan lukien, on sähkölaite, joka eurooppaöisten ja UK:n sähkö- ja elektroniikkaromua, akkuja ja pakkauksia koskevien direktiivien mukaisesti on kierrättettävä ympäristöstäävällisellä tavalla arvokkaiden raaka-aineiden talteenottamiseksi.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:

<http://laserliner.com/info?an=cosppl>

! Leia completamente as instruções de uso, o caderno anexo "Indicações adicionais e sobre a garantia", assim como as informações e indicações atuais na ligação de Internet, que se encontra no fim destas instruções. Siga as indicações aí contidas. Guarde esta documentação e junte-a ao produto se o entregar a alguém.

Utilização correta


O CondenseSpot XP é um aparelho de medição por infravermelhos e por contacto com higrómetro integrado, função de memória e uma interface Digital Connection para a transferência dos dados de medição. Através da medição e da avaliação da quantidade de energia eletromagnética no domínio de comprimento de onda por infravermelhos é possível a medição de temperatura sem contacto de superfícies. Adicionalmente podem ser medidos todos os dados de clima relevantes e o ponto de condensação pode ser calculado. Isso permite analisar pontes térmicas e humidade de condensação. Para a medição de temperatura por contacto existe uma ligação para um sensor de temperatura (tipo K).

Indicações gerais de segurança

- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicação dentro das especificações.
- Os aparelhos de medição e os seus acessórios não são brinquedos. Mantenha-os afastados das crianças.
- Não são permitidas transformações nem alterações do aparelho, que provocam a extinção da autorização e da especificação de segurança.
- Não exponha o aparelho a esforços mecânicos, temperaturas elevadas, humidade ou vibrações fortes.
- Não é permitido usar o aparelho se uma ou mais funções falharem ou a carga da/s pilha/s estiver baixa.
- O sensor de temperatura (tipo K) não pode ser operado sob tensão externa.
- Por favor observe as normas de segurança das autoridades locais e/ou nacionais relativas à utilização correta do aparelho.
- Para a utilização exterior, tenha o cuidado de só usar o aparelho com condições meteorológicas correspondentes ou com medidas de proteção adequadas.

Indicações de segurança


Lidar com lasers da classe 2

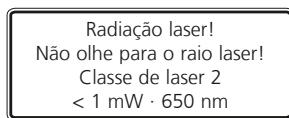

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021

- Atenção: não olhar para o raio direto ou refletido.
- Não orientar o aparelho para pessoas.
- Se uma radiação de laser da classe 2 entrar nos olhos, feche conscientemente os olhos e afaste imediatamente a cabeça do raio.
- Nunca olhe para o feixe de laser nem para os seus reflexos com aparelhos ópticos (lupa, microscópio, telescópio, ...).
- Não use o laser à altura dos olhos (1,40...1,90 m).
- Manipulações (alterações) no dispositivo a laser não são permitidas.

Abertura de saída do laser

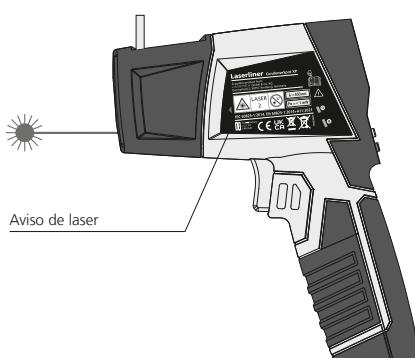

Indicações de segurança

Lidar com radiação eletromagnética

- O aparelho cumpre os regulamentos e valores limite relativos à compatibilidade eletromagnética nos termos da diretiva CEM 2014/30/UE, que é abrangida pela diretiva RED 2014/53/UE.
- Observar limitações operacionais locais, como p. ex. em hospitais, aviões, estações de serviço, ou perto de pessoas com pacemakers. Existe a possibilidade de uma influência ou perturbação perigosa de aparelhos eletrónicos e devido a aparelhos eletrónicos.
- A utilização perto de tensões elevadas ou sob campos eletromagnéticos alterados elevados pode influenciar a precisão de medição.

Indicações de segurança

Lidar com radiação de radiofrequência RF

- O aparelho de medição está equipado com uma interface via rádio.
- O aparelho cumpre os regulamentos e valores limite relativos à compatibilidade eletromagnética e à radiação de radiofrequência nos termos da diretiva RED 2014/53/UE.
- A Umarex GmbH & Co. KG declara que o modelo de equipamento de rádio CondenseSpot XP está em conformidade com os requisitos essenciais e demais disposições da diretiva europeia sobre Radio Equipment 2014/53/UE (RED). O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://laserliner.com/info?an=cospxp>


Indicações sobre manutenção e conservação


Limpe todos os componentes com um pano levemente húmido e evite usar produtos de limpeza, produtos abrasivos e solventes. Remova a/s pilha/s antes de um armazenamento prolongado.

Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

Calibragem


O medidor tem de ser calibrado e controlado regularmente para garantir a precisão dos resultados de medição. Recomendamos um intervalo de calibragem de um ano. Em caso de necessidade, contacte o seu comerciante especializado ou dirija-se ao departamento de assistência da UMAREX-LASERLINER.

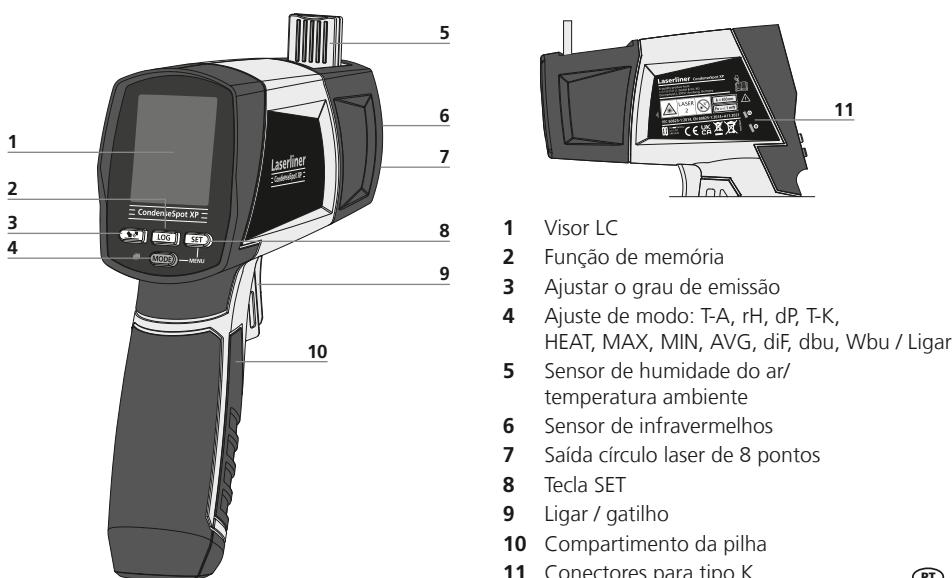

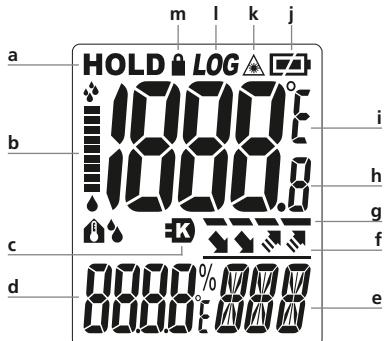


1 Colocar as pilhas

Abra o compartimento de pilhas e insira as pilhas de acordo com os símbolos de instalação. Observe a polaridade correta.

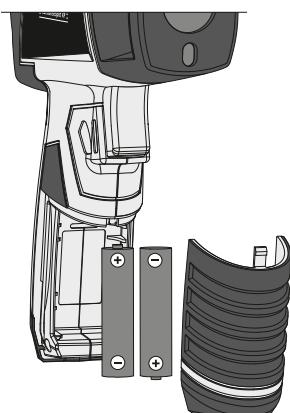

2 ON / OFF

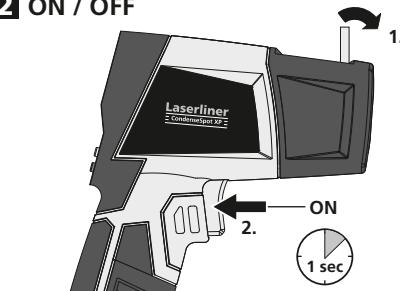


O aparelho pode ser adicionais conectado através da tecla MODE (4). Assim não é acionada uma medição e os últimos valores de medição são indicados.

Desconexão automática após 30 segundos.




Assegure-se de que o sensor de humidade do ar / temperatura ambiente (5) está dobrado durante o transporte

3 Medições de temperatura por infravermelhos / medição permanente / Hold

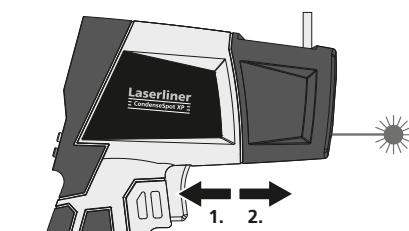


Pressione a tecla 9 para realizar a medição de temperatura por infravermelhos.

Para efectuar uma medição permanente, active o laser (ver imagem) e mantenha carregada a tecla.

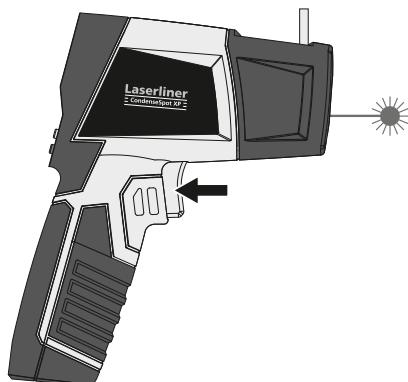


Logo que o local de medição pretendido seja detectado pelo laser alvo, solte a tecla. O valor medido é mantido.

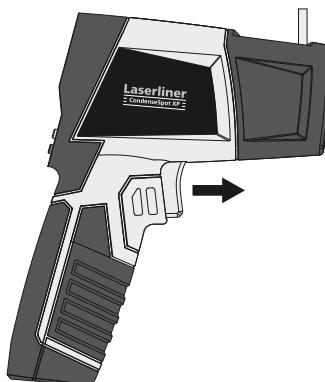


4 Seleção do modo


O aparelho de medição dispõe de modos de medição diferentes.

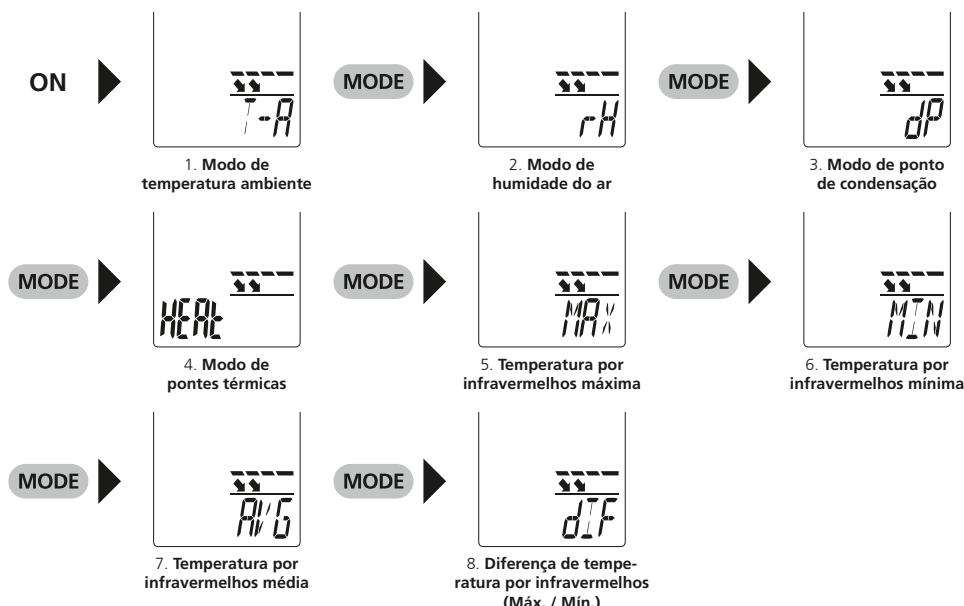

Para a seleção dos modos de temperatura de bolbo seco e de temperatura de bolbo húmido, consulte o capítulo 5. O modo de temperatura por contacto é adicionado automaticamente quando o sensor de temperatura está inserido (tipo K).

5 Ajustes de menu

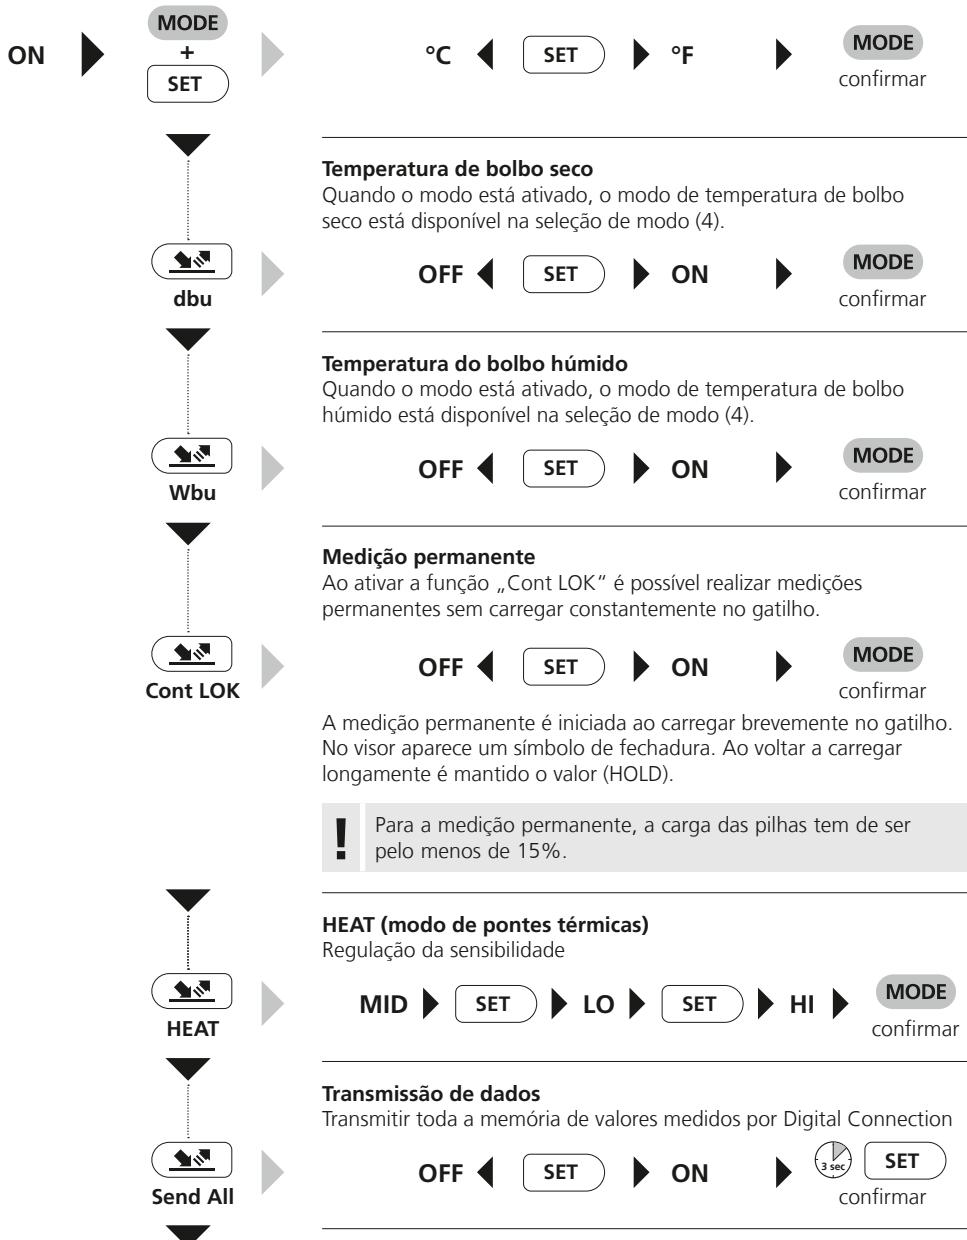

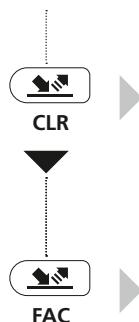

Eliminar a memória

Apagar toda a memória de valores medidos



Ajuste de fábrica

Com a função „FAC“ o aparelho é reposto no ajuste de fábrica.



6 Temperatura por infravermelhos: Ajustar o grau de emissão


A cabeça sensora de medição integrada recebe a radiação infravermelha que cada corpo emite conforme o material/a superfície. O grau da radiação é determinado pelo grau de emissão (0,01 até 1,00). Quando é ligado pela primeira vez, o aparelho tem um pré-ajuste no grau de emissão de 0,95, que é o valor indicado para a maior parte das substâncias orgânicas e não-metálicas (plásticos, papel, cerâmica, madeira, borracha, tintas, vernizes e rochas). Os materiais com graus de emissão divergentes podem ser consultados na tabela no ponto 7.

Em metais não revestidos, assim como em óxidos metálicos que, devido ao seu grau de emissão baixo e termicamente instável, só se adequam limitadamente para a medição IR, assim como em superfícies com um grau de emissão desconhecido, podem, desde que tecnicamente possível, ser aplicados vernizes ou autocolantes pretos mate, a fim de ajustar o grau de emissão em 0,95. Caso tal não seja possível, proceder à medição com um termómetro de contacto.


! Após a ligação está ajustado o grau de emissão por último selecionado.
Verifique o ajuste do grau de emissão antes de cada medição.

O aparelho dispõe de uma seleção rápida de graus de emissão memorizados (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) e de um ajuste exato entre 0,01 e 1,00.

Seleção rápida do grau de emissão

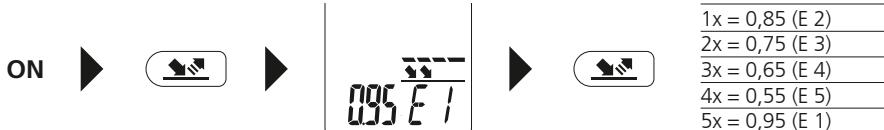

Ajuste preciso do grau de emissão

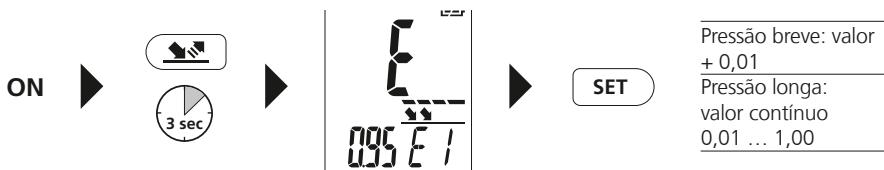

As posições de memória E 1 - E 5 podem ser alteradas livremente. Ao premir longamente a posição de memória, esta pode ser ajustada e fica memorizada. Ao repor os ajustes de fábrica, os valores voltam a ser definidos em 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 e 0,55.

7 Tabelas de graus de emissão

Valores de referência com tolerâncias

| Metais | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--|--------------|
| Alloy A3003 anodizado áspero | 0,20 0,20 | Aço ferrugento, vermelho chapa, com revestimento de níquel chapa, laminada aço inoxidável | 0,69 0,11 0,56 0,45 | Ferro, fundição não anodizado fusão | 0,20 0,25 |
| Alumínio anodizado polido | 0,30 0,05 | Chumbo áspero | 0,40 | Inconel anodizado eletropolido | 0,83 0,15 |
| Aço curvado a frio placa esmerilada placa polida liga (8% níquel, 18% cromo) galvanizado anodizado anodizado forte acabamento de ser laminado superfície áspera, plana | 0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 | Cobre anodizado óxido de cobre | 0,72 0,78 | Latão polido anodizado | 0,30 0,50 |
| | | Ferro anodizado com ferrugem | 0,75 0,60 | Óxido de cromo | 0,81 |
| | | Ferro forjado matizado | 0,90 | Platina preta | 0,90 |
| | | | | Zinco anodizado | 0,10 |

| Metalóides | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|---|----------------------|
| Água | 0,93 | Cerâmica | 0,95 | Pele humana | 0,98 |
| Alcatrão | 0,82 | Cimento | 0,95 | Pirita | 0,95 |
| Algodão | 0,77 | Faiança matizada | 0,93 | Placas de gesso cartonado | 0,95 |
| Alvenaria | 0,93 | Gelo | 0,97 0,98 | Plástico translúcido PE, P, PVC | 0,95 0,94 |
| Amianto | 0,93 | Gesso | 0,88 | Porcelana branca brilhante com cementação | 0,73 0,92 |
| Areia | 0,95 | Grafita | 0,75 | Sedimento calcário arenoso | 0,95 |
| Asfalto | 0,95 | Laminado | 0,90 | Sistema de arrefecimento anodizado preto | 0,98 |
| Barro | 0,95 | Lâ de vidro | 0,95 | Tecido | 0,95 |
| Basalto | 0,70 | Madeira não tratada faia aplaínada | 0,88 0,94 | Terra | 0,94 |
| Betonilha | 0,93 | Mámore preto matizado polido acinzentado | 0,94 0,93 | Tijolo vermelho | 0,93 |
| Betão, reboco, argamassa | 0,93 | Neve | 0,80 | Verniz matizado preto termo-resistente branco | 0,97 0,92 0,90 |
| Borracha dura mole-cinzenta | 0,94 0,89 | Papel todas as cores | 0,96 | Verniz de transformador | 0,94 |
| Cal | 0,35 | Papel de alcatrão | 0,92 | Vidro | 0,90 |
| Calcário | 0,98 | Papel de parede (papel) claro | 0,89 | Vidro de sílica | 0,93 |
| Carborundo | 0,90 | | | | |
| Carvão não anodizado | 0,85 | | | | |
| Cascalho | 0,95 | | | | |

8 Valores de medição do clima interior

O aparelho de medição dispõe de um sensor basculante que mede a temperatura ambiente e a humidade relativa do ar, calculando também a temperatura do ponto de condensação. Ao abrir o sensor, o processo de medição é acelerado devido a uma circulação melhor do ar.

!

No caso de mudança de lugar e/ou grandes diferenças do clima interior, dar sempre algum tempo de adaptação ao aparelho até os valores de medição se terem estabilizado no visor.

!


Os valores de medição de temperatura ambiente e de humidade relativa do ar são atualizados automaticamente independentemente da tecla de disparo.



9 Modo de temperatura ambiente T-A



10 Modo de umidade do ar rH (humididade relativa do ar)

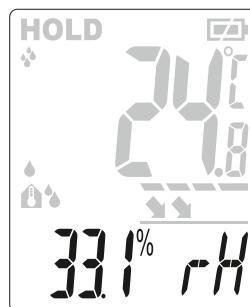

11 Modo de ponto de condensação dP / indicador de umidade de condensação



A temperatura do ponto de condensação é a temperatura que não pode ser excedida, para que o ar possa eliminar o vapor de água contido em forma de gotas, névoa ou orvalho. A humidade de condensação forma-se portanto, p. ex., quando uma parede interior ou um intradorno da janela tem uma temperatura inferior à temperatura do ponto de condensação da divisão. Estas partes são húmidas e constituem terreno fértil para bolores e danos de material.


O CondenseSpot XP calcula o ponto de condensação com a ajuda dos sensores integrados para a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Ao mesmo tempo, a temperatura da superfície de objetos é determinada com a ajuda da medição de temperatura por infravermelhos. Com a comparação destas temperaturas podem assim ser encontrados pontos que estão sujeitos ao risco de umidade de condensação. O resultado é indicado através do indicador de umidade de condensação (b), como código de barras, e, se houver uma elevada probabilidade de surgimento de umidade de condensação, é apoiado por sinais visuais e acústicos.



Sem risco de umidade de condensação



Leve risco de umidade de condensação
O símbolo „dP“ pisca

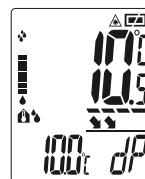

Risco de umidade de condensação
O símbolo „dP“ pisca e um sinal soa

O indicador de umidade de condensação (b) é mostrado em todos os modos do aparelho. Assim, o aparelho indica sempre a informação sobre um risco de umidade de condensação.


12 Modo de pontes térmicas HEAT



Uma ponte térmica refere-se em edifícios a uma zona, p. ex. de uma parede interior, na qual o calor é transportado mais depressa para o exterior do que no resto da parede interior. A temperatura nestas zonas é mais fria, vista da perspetiva do espaço interior, e mais quente, vista de fora da casa, do que nas zonas circundantes. Esta situação muitas vezes indica um isolamento defeituoso ou insuficiente.

O CondenseSpot XP compara para isso a temperatura ambiente com a temperatura da superfície. Se as diferenças entre as duas temperaturas forem superiores, o aparelho emite avisos em 2 níveis: na margem limiar com a indicação „CHK“ ou, se houver diferenças muito grandes, com a mudança da iluminação do display para „Azul“ ou „Vermelho“.

Exemplo de sensibilidade „MID“ (ajuste no capítulo 5):

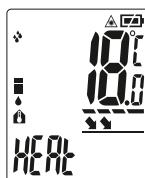

Temperatura ambiente:
20°C

Sem ponte térmica



Temperatura ambiente:
20°C

Eventual ponte térmica,
continuar a testar a zona



Temperatura ambiente:
20°C

Ponte térmica,
o display acende
a azul e um sinal soa



Temperatura ambiente:
12°C

Ponte térmica,
o display acende a vermelho
e um sinal soa

| Aviso em 2 níveis | Sensibilidade | | |
|--|---------------|---------|---------|
| | „LOW“ | „MID“ | „HI“ |
| Testar a zona „CHK“ | ± 2°C | ± 3,5°C | ± 5°C |
| Visor: vermelho („HI“) / azul („LOW“) Detetar ponte térmica | ± 4,5°C | ± 6,5°C | ± 8,5°C |

13 Modo Max/Min/AVG



Os modos Max/Min/Avg referem-se à temperatura por infravermelhos e indicam respetivamente a temperatura por infravermelhos máxima, mínima ou média. Os valores Max/Min/Avg são calculados durante a medição corrente com o gatilho pressionado (9). Ao iniciar uma medição nova ou ao pressionar o gatilho (9), o valor é eliminado e novamente calculado.“

14 Modo de diferença dIF

Este modo refere-se à temperatura por infravermelhos e calcula a diferença entre a temperatura por infravermelhos máxima e mínima de uma medição em curso. Ao iniciar uma medição nova ou ao pressionar o gatilho (9), o valor é eliminado e novamente calculado.



! O modo de diferença dIF permite a avaliação rápida com a ajuda da diferença máxima de temperatura dentro de um elemento de construção, como p. ex. uma porta de casa / um elemento de janela / uma alvenaria.

15 Modo de temperatura por contacto T-K (tipo K)



O aparelho comuta automaticamente para o modo de temperatura por contacto T-K logo que um sensor de temperatura (tipo K) seja conectado. Enquanto o sensor de temperatura estiver conectado, o aparelho não se desliga automaticamente se a carga das pilhas tiver pelo menos 15%.

Indicação valor MIN



Indicação valor MAX



! Os valores Mín./Máx. são eliminados ao mudar o modo e ao ligar/desligar o aparelho.

16 Temperatura de bolbo seco dbu



18 Função de memória

O aparelho tem 50 posições de memória.



memorizar



17 Temperatura de bolbo húmido Wbu




Uma memorização bem-sucedida é confirmada por um sinal acústico.



A função de memória não está disponível no modo HEAT. No modo de temperatura por contacto, o valor medido só é memorizado se estiver selecionado.

Consultar a memória

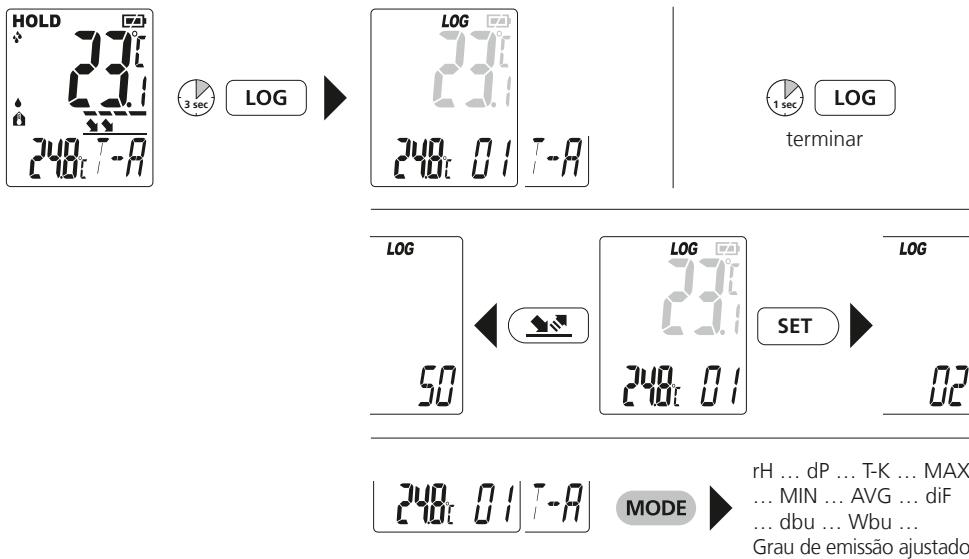

Transmissão de dados

O aparelho dispõe de Digital Connection, que permite a transmissão de dados, com a tecnologia de rádio adiocomunicação, para terminais móveis com interface via rádio (p. ex. smartphone, tablet).

O requisito do sistema para Digital Connection pode ser consultado em

<https://packd.li/ble/v2>

O aparelho pode estabelecer uma ligação por rádio com aparelhos compatíveis com o padrão de rádio IEEE 802.15.4. O padrão de rádio IEEE 802.15.4 é um protocolo de transmissão para Wireless Personal Area Networks (WPAN). O alcance está concebido para uma distância máx. de 10 m do terminal e depende significativamente das condições ambientais, como p. ex. a espessura e a composição de paredes, fontes de interferências radio-elétricas, assim como propriedades de envio / receção do terminal.

Aplicação (App)

Para a utilização de Digital Connection é necessária uma aplicação, que pode ser descarregada nas lojas correspondentes conforme o terminal:



Assegure-se de que a interface rádio do terminal móvel está ativada.

Após o início da aplicação e com Digital Connection ativada pode ser estabelecida uma ligação entre um terminal móvel e o aparelho de medição. Se a aplicação detetar vários aparelhos de medição ativos, selecione o aparelho de medição correto. Na próxima vez que iniciar, este aparelho de medição pode ser automaticamente ligado.

Dados técnicos (Sujeito a alterações técnicas. 23W11)

| | | |
|--|---|---|
| Temperatura por infravermelhos | -40°C ... 800°C -40°C ... 0°C ($\pm 1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ}\text{C}$) 0°C ... 33°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 1\%$ consoante o valor superior) >33°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 2\%$ consoante o valor superior) | -40°F ... 1472°F -40°F ... 32°F ($\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{F})$) 32°F ... 91,4°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ou $\pm 1\%$ consoante o valor superior) >91,4°F ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ ou $\pm 2\%$ consoante o valor superior) |
| Resoluções de indicações | 0,1°C / 0,1% rH | 0,1°F / 0,1% rH |
| Temperatura ambiente / temperatura de bolbo húmido | -20°C ... 65°C 0°C ... 50°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) <0°C e >50°C ($\pm 2,5^{\circ}\text{C}$) | -4°F ... 149°F 32°F ... 122°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$) <32°F e >122°F ($\pm 4,5^{\circ}\text{F}$) |
| Humidade relativa do ar | 1% ... 99% 20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% e >80% ($\pm 5\%$) | |
| Temperatura do ponto de condensação | -50°C ... 50°C 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^{\circ}\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^{\circ}\text{C}$) | -58°F ... 122°F 41% rH ... 95% rH ($\pm 2,7^{\circ}\text{F}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 4,5^{\circ}\text{F}$) |
| Temperatura por contacto tipo K | -30°C ... 1372°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 1\%$ consoante o valor superior) | -22°F ... 2501,6°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ou $\pm 1\%$ consoante o valor superior) |
| Óptica | 30:1 (30 m distância de medição : 1 m ponto de medição) | |
| Grau de emissão | 0,01 - 1,0 ajustável | |
| Laser | Círculo laser de 8 pontos | |
| Comprimento de onda do laser | 650 nm | |
| Classe de laser | 2, < 1 mW | |
| Abastecimento de energia | Pilhas 2 x 1,5 V do tipo AA | |
| Tempo de funcionamento | 20 horas | |
| Condições de trabalho | 0 ... 50°C, 80% rH, sem condensação, altura de trabalho máx. 2000 m | 32 ... 122°F, 80% rH, sem condensação, altura de trabalho máx. 2000 m |
| Condições de armazenamento | -10 ... 60°C, 80% rH, sem condensação | 14 ... 140°F, 80% rH, sem condensação |
| Dados operacionais do módulo de rádio | Interface IEEE 802.15.4. LE $\geq 4.x$ (Digital Connection); Banda de frequências: banda ISM 2400-2483,5 MHz, 40 canais; Potência de transmissão: no máx. 10 mW; Largura de banda: 2 MHz; Taxa de bits: 1 Mbit/s; Modulação: FSK / FHSS | |
| Dimensões (L x A x P) | 150 x 205 x 60 mm | |
| Peso (incl. pilhas) | 412 g | |

Disposições da UE e do Reino Unido e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE e do Reino Unido.

Este produto, incluindo acessórios e embalagens, é um aparelho elétrico que tem de ser reciclado de forma ecológica, de acordo com as diretrivas europeias e britânicas sobre aparelhos elétricos e eletrónicos usados, pilhas e embalagens, a fim de recuperar matérias-primas com valor.

Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:

<http://laserliner.com/info?an=cospl>

! Läs igenom hela bruksanvisningen, det medföljande häftet "Garantioch tilläggsanvisningar" samt aktuell information och anvisningar på internetlänken i slutet av den här instruktionen. Följ de anvisningar som finns i dem. Detta dokument ska behållas och medfölja produkten om den lämnas vidare.

Avsedd användning

CondenseSpot XP är en infraröd- och kontakt-temperaturmätare med integrerad hygrometer, minnesfunktion och ett Digital Connection-gränssnitt för överföring av mätdata. Genom mätning och utvärdering av mängden elektromagnetisk energi i det infraröda våglängdsområdet möjliggörs beröringsfri temperaturmätning av ytor. Dessutom kan man mäta alla relevanta klimatdata och beräkna daggpunkten. Detta möjliggör bedömning av värmebryggor och kondensfukt. För kontakt-temperaturmätning finns en anslutning för en temperatursensor (K-typ).

Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Använd enheten uteslutande på avsett sätt inom specifikationerna.
- Mätinstrumenten är inga leksaker för barn. Förvara dem oåtkomligt för barn.
- Det är inte tillåtet att bygga om eller modifiera enheten, i så fall gäller inte tillståndet och säkerhetsspecifikationerna.
- Utsätt inte apparaten för mekanisk belastning, extrema temperaturer, fukt eller kraftiga vibrationer.
- Apparaten får inte längre användas om en eller flera funktioner upphör att fungera eller batteriets laddning är svag.
- Temperatursensorn (K-typ) får inte användas med extern spänning.
- Beakta förebyggande säkerhetsåtgärder från lokala resp. nationella myndigheter gällande avsedd användning av apparaten.
- Se vid utomhusanvändning till att instrument endast används under passande vädervillkor och då lämpliga skyddsåtgärder vidtagits.

Säkerhetsföreskrifter


Hantering av laser klass 2



IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021

- Observera: Titta inte in i en direkt eller reflekterad stråle.
- Rikta inte laserstrålen mot någon person.
- Om laserstrålning av klass 2 träffar ögat ska man blunda medvetet och genast vrida bort huvudet från strålen.
- Titta aldrig med optiska apparater (lupp, mikroskop, kikare, ...) på laserstrålen eller reflexioner från den.
- Använd inte lasern i ögonhöjd (1,40...1,90 m).
- Det är inte tillåtet att manipulera (ändra) laserapparaten.

Laseröppning

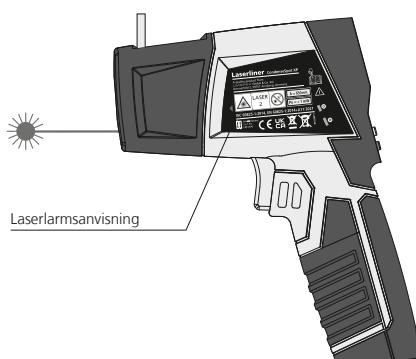

Säkerhetsföreskrifter

Kontakt med elektromagnetisk strålning

- Mätapparaten uppfyller föreskrifter och gränsvärden för elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med EMV-riktlinjen 2014/30/EU, som täcks av RED-riktlinjen 2014/53/EU.
- Lokala driftsbegränsningar, t.ex. på sjukhus, flygplan, bensinstationer eller i närheten av personer med pacemaker ska beaktas. Det är möjligt att det kan ha en farlig påverkan på eller störa elektroniska apparater.
- Vid användning i närheten av höga spänningar eller höga elektromagnetiska växelfält kan mätningens noggrannhet påverkas.

Säkerhetsföreskrifter

Kontakt med radiovågor

- Mätapparaten är utrustad med ett radiogränssnitt.
- Mätapparaten uppfyller föreskrifter och gränsvärden för elektromagnetisk kompatibilitet och radiovågor i enlighet med RED-riktlinjen 2014/53/EU.
- Härmed förklarar Umarex GmbH & Co. KG, att radioanläggningen CondenseSpot XP uppfyller de viktiga kraven och andra bestämmelser enligt riktlinjen för europeisk radioutrustning 2014/53/EU (RED). Den fullständiga texten i EU:s konformitetsförklaring kan hämtas på följande internetadress:


<http://laserliner.com/info?an=cospxp>

Anvisningar för underhåll och skötsel


Rengör alla komponenter med en lätt fuktad trasa och undvik användning av puts-, skur- och lösningsmedel. Ta ur batterierna före längre förvaring. Förvara apparaten på en ren och torr plats.

Kalibrering

Mätnstrumentet måste kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa noggrannheten i mätsresultaten. Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall på ett år. Kontakta er återförsäljare eller vänd er till serviceavdelningen på UMAREX-LASERLINER.

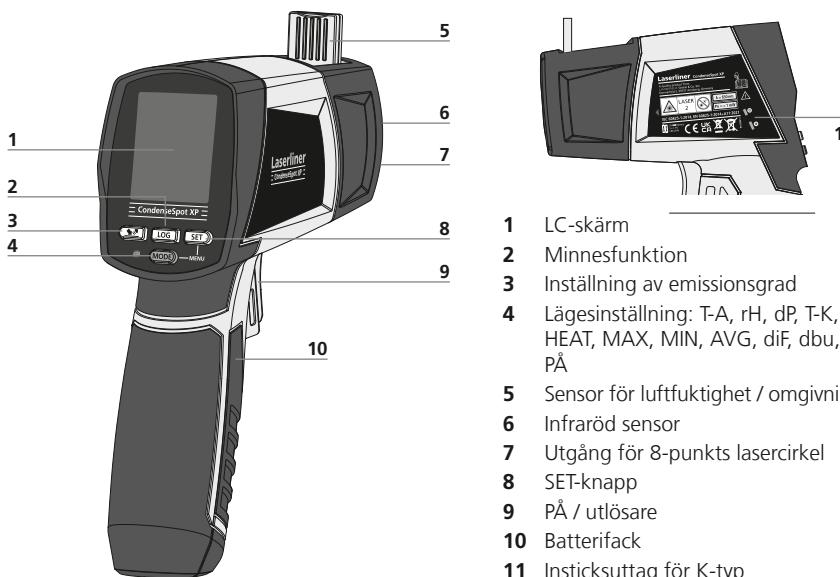

- 1 LC-skärm
- 2 Minnesfunktion
- 3 Inställning av emissionsgrad
- 4 Lägesinställning: T-A, rH, dP, T-K, HEAT, MAX, MIN, AVG, dF, dbu, Wbu / PÅ
- 5 Sensor för luftfuktighet / omgivningstemperatur
- 6 Infraröd sensor
- 7 Utgång för 8-punkts lasercirkel
- 8 SET-knapp
- 9 PÅ / utlösare
- 10 Batterifack
- 11 Insticksuttag för K-typ

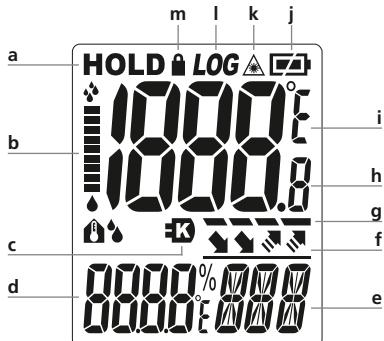


a Hold-funktion

b Stapeldiagram kondensfuktsindikator


- c** Temperatursensor (K-Typ) aktiv
- d** Mätvärde i valt läge / visning av emissionsgrad / lägesindikering HEAT
- e** Lägesindikering / minnesplats
- f** Snabbvisning av emissionsgrad
- g** Infraröd-temperaturmätning aktiv
- h** Mätvärde för infraröd-temperatur
- i** Mätenhet °C / °F
- j** Batteriladdning
- k** Laserstrålen påslagen, temperaturmätning (infraröd)
- l** Minnesfunktion
- m** Kontinuerlig mätning aktiv

1 Sätt i batterierna

Öppna batterifacket och lägg i batterier enligt installationssymbolerna. Tänk på att vända batteriernas poler åt rätt håll.

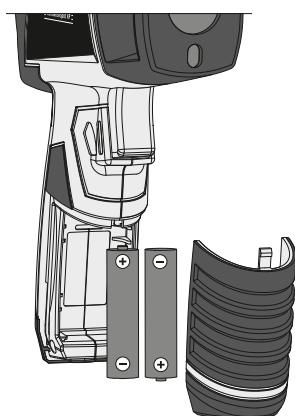

2 ON / OFF

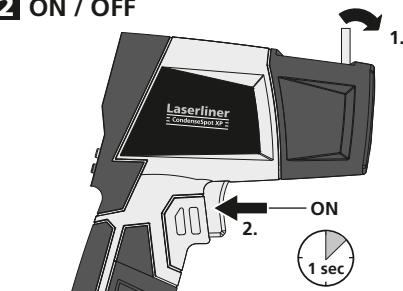


Dessutom kan instrumentet slås på med MODE-knappen (4). Därvid sker ingen mätning och de senaste mätvärdena visas.

Automatisk avstängning efter 30 minuter.




Se till att sensorn för luftfuktighet/ omgivningstemperatur (5) är infälld vid transport.

3 Infraröd-temperaturmätning / kontinuerlig mätning / Hold

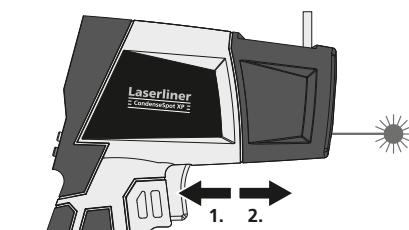


Tryck på knappen 9 för infraröd-temperaturmätning

För att genomföra en kontinuerligmätning – aktivera lasern (se bild) och håll knappen nertryckt.

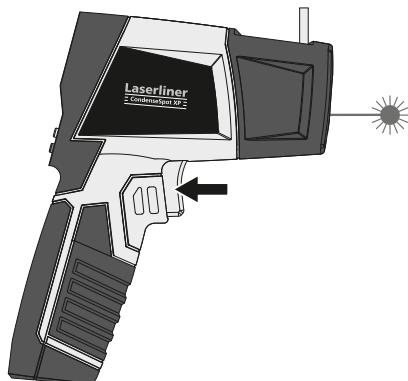


Så snart önskad mätplats registerats med mållasern släpper du upp knappen. Mätvärdet behålls.

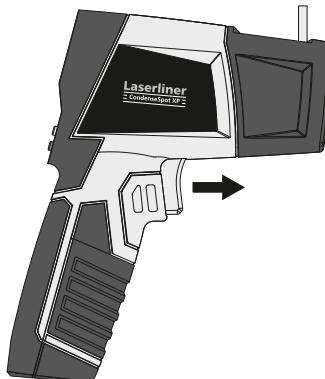


4 Lägesval


Mätinstrumentet har olika mätlägen.

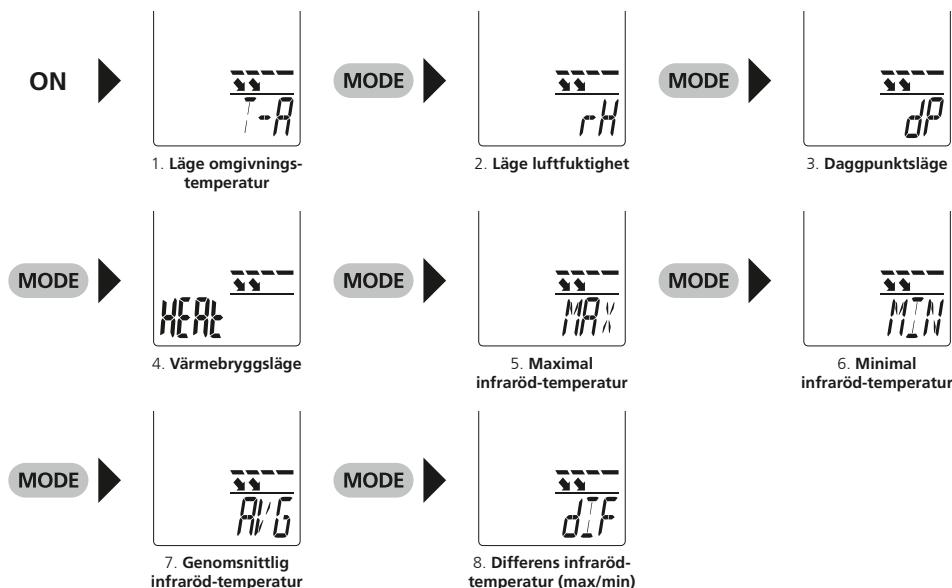

För val av lägena Torrkuletemperatur och Fukt-kuletemperatur se kapitel 5.
Läget kontakt-temperatur läggs automatiskt till lägesvalen vid insatt temperatursensor (K-typ).

5 Menyinställningar

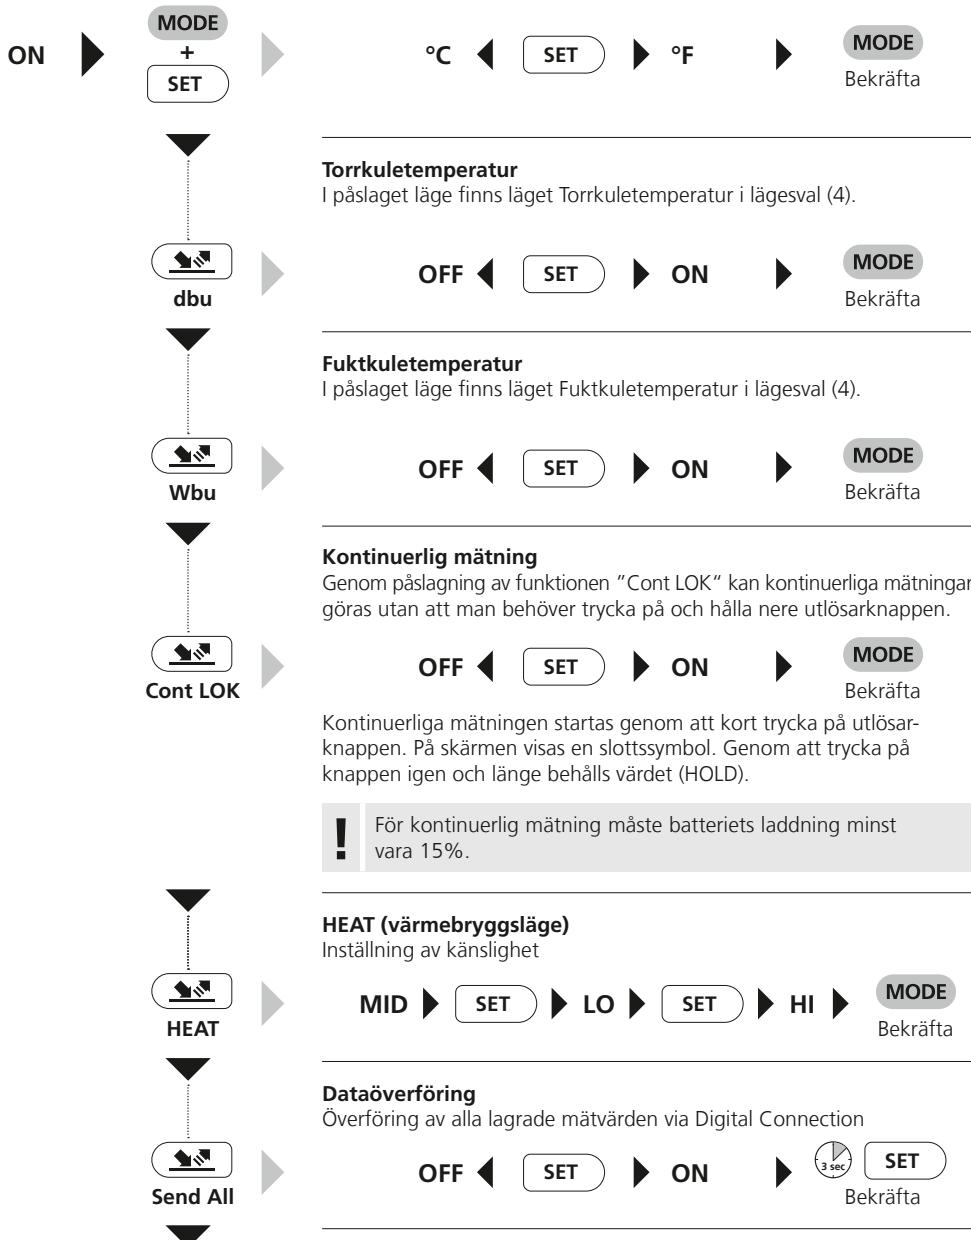

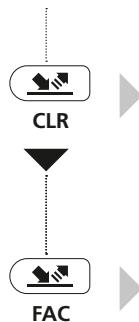

Radering av minne

Radering av alla mätvärden

OFF ON Bekräfta

Fabriksinställning

Med funktionen "FAC" återställs apparaten till fabriksinställning.

OFF ON Bekräfta

6 Infraröd-temperatur: Inställning av emissionsgrad

Det integrerade sensormäthuvudet tar emot den infraröda strålningen som alla föremål avger material-/ytspecifikt. Graden av strålning bestäms av emissionsgraden (0,01 till 1,00). När mätnstrumentet först slås på är det fast inställt på en emissionsgrad på 0,95, vilket stämmer för de flesta organiska material, samt icke-metaller (plaster, papper, keramik, trä, gummi, färger, lacker samt sten). Material med avvikande emissionsgrad framgår av tabellen under punkt 7.

För obelagda metaller samt metalloxider, som på grund av låg och temperaturinstabil emissionsgrad endast i begränsad omfattning är lämpliga för IR-mätning och för ytor med obekant emissionsgrad kan man om möjligt använda lacker eller mattsvarta klistermärken för att ställa in emissionsgraden på 0,95. Om detta inte är möjligt kan man mäta med en kontakttermometer.

! Efter påslagning är senast vald emissionsgrad inställd.
Kontrollera inställningen av emissionsgrad före varje mätning.

Apparaten har ett snabbval av sparade emissionsgrader (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) samt en exakt inställning mellan 0,01 – 1,00.

Snabbval av emissionsgrad

ON

| |
|-----------------|
| 1x = 0,85 (E 2) |
| 2x = 0,75 (E 3) |
| 3x = 0,65 (E 4) |
| 4x = 0,55 (E 5) |
| 5x = 0,95 (E 1) |

Exakt inställning av emissionsgrad

ON

| |
|--|
| Tryck kort: Värde Wert + 0,01 |
| Tryck länge: Värdet går mellan 0,01 ... 1,00 |

Minnesplatserna E 1 - E 5 kan ändras valfritt. Genom att trycka länge på minnesplatsen kan den anpassas och sparas. Genom att återställa fabriksinställningarna sätts värdena åter till 0,95/0,85/0,75/0,65 och 0,55.

7 Emissionsgradstabeller Riktvärde med toleranser

| Metaller | | | |
|--|--------------|--|--|
| Aluminium oxiderad polerad | 0,30 0,05 | Kromoxid | 0,81 |
| Bly rätt | 0,40 | Legering A3003 oxiderad ojämn | 0,20 0,20 |
| Gjutjärn ej oxiderat smält | 0,20 0,25 | Mässing polerad oxiderad | 0,30 0,50 |
| Inconel oxiderad elektropolerad | 0,83 0,15 | Platina svart | 0,90 |
| Järn oxiderat rostigt | 0,75 0,60 | Smidesjärn matt | 0,90 |
| Kopparr oxiderad Kopparoxid | 0,72 0,78 | Stål galvaniserat oxiderat starkt oxiderat nyvalsat rätt, jämn yta | 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 |
| Zink oxiderat | | | 0,69 0,11 0,56 0,45 0,80 0,50 0,10 0,35 |

| Ickemetaller | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|----------------------|
| Asbest | 0,93 | Kalksandsten | 0,95 |
| Asfalt | 0,95 | Kalksten | 0,98 |
| Basalt | 0,70 | Keramik | 0,95 |
| Betong, puts, murbruk | 0,93 | Kiselkarbid | 0,90 |
| Bomull | 0,77 | Kol ej oxiderat | 0,85 |
| Cement | 0,95 | Kvartsglas | 0,93 |
| Gips | 0,88 | Kylkropp svart, eloxerad | 0,98 |
| Gipsskivor | 0,95 | Lack mattsvart värmebeständig vit | 0,97 0,92 0,90 |
| Glas | 0,90 | Laminat | 0,90 |
| Glasull | 0,95 | Marmor svartmatt gråpolerad | 0,94 0,93 |
| Grafit | 0,75 | Material | 0,95 |
| Grit | 0,95 | Murverk | 0,93 |
| Grus | 0,95 | Märnsklig hud | 0,98 |
| Gummi härt mjukt, grått | 0,94 0,89 | Papper alla färger | 0,96 |
| Is blank med stark frost | 0,97 0,98 | Plast ljusgenomsläppig PE, P, PVC | 0,95 0,94 |
| Jord | 0,94 | Porslin vitglansande med lasyr | 0,73 0,92 |
| Kalk | 0,35 | Sand | 0,95 |
| | | Screed | 0,93 |
| | | Snö | 0,80 |
| | | Stengods, matt | 0,93 |
| | | Tapeter (pappers) ljusa | 0,89 |
| | | Tegelsten, röd | 0,93 |
| | | Tjära | 0,82 |
| | | Tjärpapp | 0,92 |
| | | Ton | 0,95 |
| | | Transformatorlack | 0,94 |
| | | Trä obehandlat Bok, hyvlad | 0,88 0,94 |
| | | Vatten | 0,93 |

8 Mätvärde för rumsklimatet

„Mätinstrumentet har en utfällbar sensor som mäter omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet samt beräknar daggpunktstemperatur. När sensorn fälls ut ändras mätningen genom en bättre luftgenomströmning.



Vid byte av plats och/eller stora skillnader i rumsklimat ska mätapparaten ges en anpassningstid tills mätvärdena på skärmen stabiliseras.




Mätvärdena för omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet kan uppdateras automatiskt oberoende av om man trycker på utlösarknappen.



9 Läge omgivningstemperatur T-A



10 Läge luftfuktighet rH (relativ luftfuktighet)

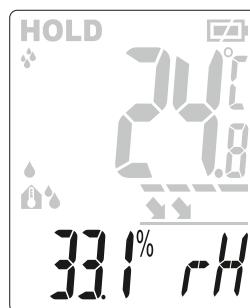

11 Daggpunktsläge dP / kondensfuktsindikator

Daggpunktstemperaturen är den temperatur som måste underskridas så att luft som finns i vattenångan i form av droppar, imma eller dagg kan avskiljas. Kondensfukt uppstår alltså t.ex. när en innervägg eller fönsterenhet upvisar en lägre temperatur än rummets daggpunktstemperatur. Dessa ställen är därmed fuktiga och utgör en grogrund för mögel och materialskador.


CondenseSpot XP beräknar daggpunkten med hjälp av de integrerade sensorerna för omgivnings-temperatur och relativ luftfuktighet. Samtidigt bestäms yttemperaturen för objekt med hjälp av infraröd-temperaturmätning. Genom att jämföra dessa temperaturer kan man hitta ställen med risk för kondensfukt. Resultatet visas med kondensfuktsindikatorn (b) som stapeldiagram och vid större sannolikhet att kondensfukt uppträder kompletterat av optiska och akustiska signaler.



Ingen kondensfuktsrisk




Låg kondensfuktsrisk
Symbolen "dP" blinkar

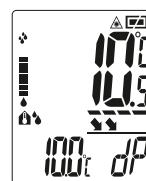

Kondensfuktsrisk
Symbolen "dP" blinkar
och en signal ljuder

Kondensfuktsindikatorn (b) visas i alla apparatens lägen.
Apparaten ger därmed kontinuerligt information om en kondensfuktsrisk.

12 Värmebryggsläge HEAT

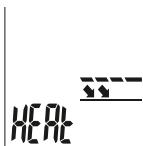

Som värmebrygga betecknar man i byggnader ett område, t.ex. en innervägg på vilken värme transporteras ut snabbare än på resten av innerväggen. Temperaturen i detta område är kallare sett inifrån rummet och ut och varmare sett utifrån huset jämfört med omkringliggande områden. Detta beror ofta på felaktig eller otillräcklig isolering.

CondenseSpot XP jämför härvid omgivningstemperaturen med yttemperaturen. Vid stora skillnader mellan de båda temperaturerna avger apparaten varningar på 2 nivåer. I gränsområdet med anvisningen "CHK" eller vid mycket stora skillnader genom att skärbelysningen växlar mellan "Blå" och "Röd".

Exempel känslighet "MID" (inställning se kapitel 5):



Omgivningstemperatur:
20°C
Ingen värmebrygga



Omgivningstemperatur:
20°C
Eventuell värmebrygga,
kontrollera området
ytterligare



Omgivningstemperatur:
20°C
Värmebrygga,
skärmen lyser blå och
en signal ljuder



Omgivningstemperatur:
12°C
Värmebrygga,
skärmen lyser röd och
en signal ljuder

| Varning i 2 steg | Känslighet | | |
|---|------------|---------|---------|
| | „LOW“ | „MID“ | „HI“ |
| Testa "CHK"-området | ± 2°C | ± 3,5°C | ± 5°C |
| Display: Röd ("HI") / Blå ("LOW") upptäcka värmebrygga | ± 4,5°C | ± 6,5°C | ± 8,5°C |

13 Max-/Min-/AVG-läge



Lägerna Max/Min/Avg refererar till infraröd-temperatur och visar maximal, minimal eller genomsnittlig infraröd-temperatur. Värdena Max/Min/Avg meddelas under löpande mätning när man trycker på utlösaren (9). När man startar en ny mätning resp. trycker på utlösaren (9) raderas värdet och beräknas på nytt.


14 Differensläge dIF

Detta läge refererar till infraröd-temperatur och beräknar differensen mellan maximal och minimal infraröd-temperatur för en löpande mätning. När man startar en ny mätning resp. trycker på utlösaren (9) raderas värdet och beräknas på nytt.



! Differensläget dIF gör det möjligt att göra en snabb beräkning med hjälp av den maximala temperaturdifferensen inuti en byggkomponent t.ex. ytterdörr/fönster/murverk.

15 Läget kontakt-temperatur T-K (K-typ)

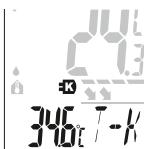

I läget kontakt-temperatur T-K slås instrumentet på så snart som en temperatursensor (K-typ) ansluts. Medan temperatursensorn är ansluten, slås inte instrumentet av automatiskt vid en batteriladdning på minst 15%.

Visning av min-värde



Visning av max-värde



! Min-/Max-värdena raderas vid byte av läge och då instrumentet slås på eller av.

16 Torrkuletemperatur dbu



17 Fuktkuletemperatur Wbu



18 Minnesfunktion

Instrumentet har mer än 50 minnesplatser.



LOG
Spara




En akustisk signal ljuder när något sparas.



Minnesfunktionen fungerar inte i HEAT-läge. I kontakt-temperaturläge sparas mätvärdet bara om det har valts.

Hämta minne

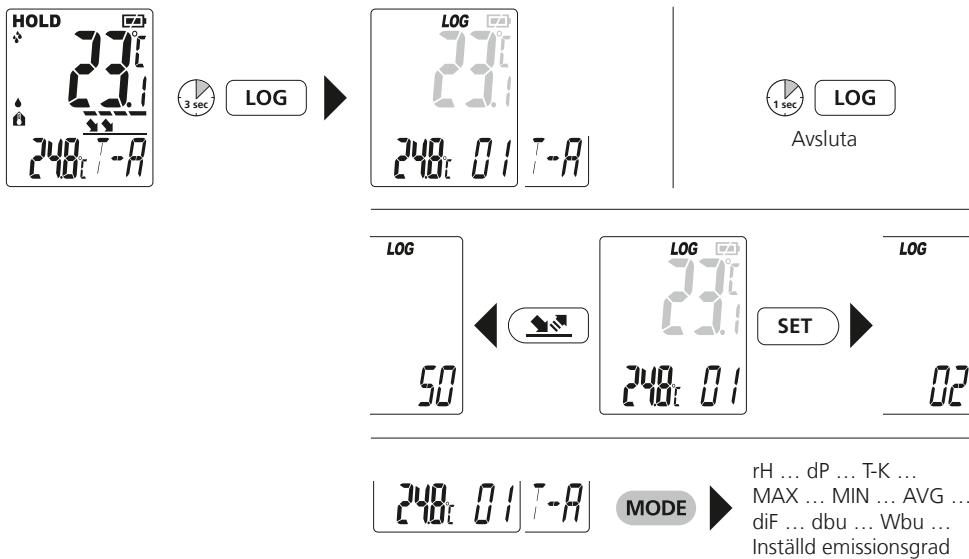

Dataöverföring

Enheten har en digital anslutning vilket gör att data kan sändas med radioteknik till mobila enheter med radiogränssnitt (t.ex. smartmobil, surfplatta).

Systemkraven för en digital anslutning finns under <https://packd.li/ble/v2>

Enheten kan koppla en fjärranslutning med standarden IEEE 802.15.4 för kompatibla enheter. Fjärrstandarden IEEE 802.15.4 är ett överförsingsprotokoll för Wireless Personal Area Networks (WPAN). Räckvidden är max. 10 m avstånd från slut enheten och beror i stor utsträckning på omgivningsförhållandena, som t.ex. väggars tjocklek och sammansättning, störande radiokällor samt sändnings- och mottagningsegenskaper för slut enheten.

Programvara (app)

Det krävs en app för att använda den digitala anslutningen. Du kan ladda ner den i motsvarande butiker beroende på enhet:



Se till att den mobila enhetens radiogränssnitt är aktivt.

Efter att appen har startats och den digitala anslutningen är aktiv kan en anslutning upprättas mellan en mobil enhet och mätapparaten. Om programvaran hittar flera aktiva mätapparater väljer du den mätapparat som passar. Vid nästa start kan denna mätapparat anslutas automatiskt.

Tekniska data (Tekniska ändringar förbehålls. 23W11)

| | | |
|---|---|---|
| Infraröd-temperatur | -40°C ... 800°C -40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C ... 33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ eller $\pm 1\%$ utifrån större värde) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ eller $\pm 2\%$ utifrån större värde) | -40°F ... 1472°F -40°F ... 32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F ... 91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ eller $\pm 1\%$ utifrån större värde) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ eller $\pm 2\%$ utifrån större värde) |
| Skärmupplösning | 0,1°C / 0,1% rH | 0,1°F / 0,1% rH |
| Omgivningstemperatur / fuktkuletemperatur | -20°C ... 65°C 0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C och >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -4°F ... 149°F 32°F ... 122°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$) <32°F och >122°F ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Relativ luftfuktighet | 1% ... 99% 20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% och >80% ($\pm 5\%$) | |
| Daggpunktstemperatur | -50°C ... 50°C 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -58°F ... 122°F 41% rH ... 95% rH ($\pm 2,7^\circ\text{F}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 3,6^\circ\text{F}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Kontakt-temperatur K-typ | -30°C ... 1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ eller $\pm 1\%$ utifrån större värde) | -22°F ... 2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ eller $\pm 1\%$ utifrån större värde) |
| Optik | 30:1 (30 m mätavstånd : 1 m mätfläck) | |
| Emissionsgrad | 0,01 - 1,0 inställningsbart | |
| Laser | 8-punkts lasercirkel | |
| Laserväglängd | 650 nm | |
| Laserklass | 2, < 1 mW | |
| Strömförsörjning | Batterier (2 x 1,5 V, typ AA) | |
| Gångtid | 20 timmar | |
| Arbetsbetingelser | 0 ... 50°C, 80% rH, icke-kondenserande, Arbetshöjd max 2000 m | 32 ... 122°F, 80% rH, icke-kondenserande, Arbetshöjd max 2000 m |
| Förvaringsbetingelser | -10 ... 60°C, 80% rH, icke-kondenserande | 14 ... 140°F, 80% rH, icke-kondenserande |
| Driftdata för radiomodul | Gränssnitt IEEE 802.15.4. LE ≥ 4 .x (Digital Connection); Frekvensband: ISM-band 2400-2483,5 MHz, 40 kanaler; Sändareffekt: max 10 mW; Bandbredd: 2 MHz; Bitmängd: 1 Mbit/s; Modulering: GFSK/FHSS | |
| Mått (L x H x B) | 150 x 205 x 60 mm | |
| Vikt (inklusive batterier) | 412 g | |

EU och UK-bestämmelser och kassering

Enheten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU och UK.

Denna produkt, inklusive tillbehör och förpackning, är en elektronisk enhet, som enligt de europeiska och brittiska direktiven för gammal elektrisk och elektronisk utrustning, måste återvinnas på ett miljövärtigt sätt för att ta tillvara på värdefulla råvaror.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:

<http://laserliner.com/info?an=cospl>

! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet «Garantiog tilleggsinformasjon» samt den aktuelle informasjonen og opplysningene i internett-linken ved enden av denne bruksanvisningen. Følg anvisningene som gis der. Disse dokumentene må oppbevares og leveres med dersom produktet gis videre.

Tiltenkt bruk

Produktet CondenseSpot XP er et infrarødt- og kontakt-temperaturmåleinstrument med integrert hygrometer, minnefunksjon samt et Digital Connection-grensesnitt til overføring av måledataene. En berøringsløs temperaturmåling av overflater muliggjøres gjennom måling og evaluering av mengden av elektromagnetisk energi i det infrarøde bølgelengdeområdet. Videre kan alle relevante klimadata måles, og duggpunktet kan beregnes. Slik blir det mulig å vurdere varmeboer samt kondensfukt. Til kontakt-temperaturmåling er det installert en tilkopling for en temperaturføler (K-type).

Generelle sikkerhetsinstrukser

- Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel Bruksformål og innenfor spesifikasjonene.
- Måleinstrumentene og tilbehøret er intet leketøy for barn. De skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ombygginger eller endringer på instrumentet er ikke tillatt, og i slike tilfelle taper godkjennelsen og sikkerhetsspesifikasjonen sin gyldighet.
- Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger, enorm temperaturer, fuktighet eller sterke vibrasjoner.
- Apparatet må umiddelbart tas ut av bruk ved feil på en eller flere funksjoner eller hvis batteriet er svakt.
- Temperaturføleren (K-type) må ikke drives med ekstern spenning.
- Følg sikkerhetsforskriftene for fagmessig bruk av apparatet fra lokale og nasjonale myndigheter.
- Ved bruk utendørs må det passes på at instrumentet bare anvendes under egnede værforhold eller at det treffes egnede vernetiltak.

Sikkerhetsinstrukser


Omgang med laser klasse 2



IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021

- OBS: Ikke se inn i den direkte eller reflekterte strålen.
- Laserstrålen må ikke rettes mot personer.
- Dersom laserstråler av klasse 2 treffer øyet, så må øynene lukkes bevisst, og hodet må øyeblinkelig beveges ut av strålen.
- Se aldri på laserstrålen eller refleksjonene med optiske apparater (lupe, mikroskop, kikkert, ...).
- Bruk ikke laseren i øyehøyde (1,40...1,90 m).
- Manipulasjoner (endringer) av laserinnretningen er ikke tillatt.

Uttaksåpning laser

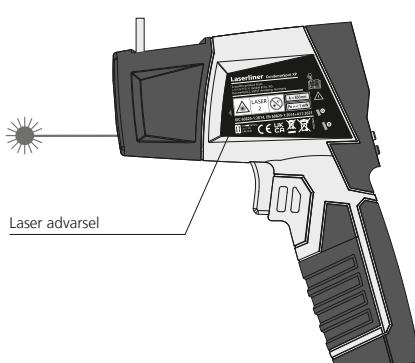

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk stråling

- Måleapparatet overholder forskriftene og grenseverdiene for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU, som dekkes av RED-direktiv 2014/53/EU.
- Vær oppmerksom på lokale innskrenkninger når det gjelder drift, eksempelvis på sykehus, i fly, på bensinstasjoner eller i nærheten av personer med pacemaker. Farlig interferens eller forstyrrelse av elektroniske enheter er mulig.
- Ved bruk i nærheten av høy spenning eller under høye elektromagnetiske vekselfelt kan målenøyaktigheten påvirkes.

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med RF radiostråling


- Måleinstrumentet er utstyrt med et radiogensesnitt.
- Måleapparatet overholder forskriftene og grenseverdiene for elektromagnetiske kompatibilitet og radiostråling iht. RED-direktiv 2014/53/EU.
- Umarex GmbH & Co. KG erklærer herved at måleinstrumentet CondenseSpot XP tilfredsstiller de vesentlige krav og andre bestemmelser i det europeiske radioutstyrstdirektivet 2014/53/EU (RED). Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er å finne på følgende internettadresse:
<http://laserliner.com/info?an=cospxp>

Informasjon om vedlikehold og pleie


Rengjør alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngå bruk av pusse-, skurre- og løsemidler. Ta ut batteriet/batteriene før lengre lagring. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted.

Kalibrering

Måleinstrumentet må kalibreres og kontrolleres regelmessig, for å sikre måleresultatenes nøyaktighet. Vi anbefaler et kalibreringsintervall på ett år. Ta kontakt med din forhandler i denne sammenhengen, eller henvend deg til serviceavdelingen hos UMAREX-LASERLINER.

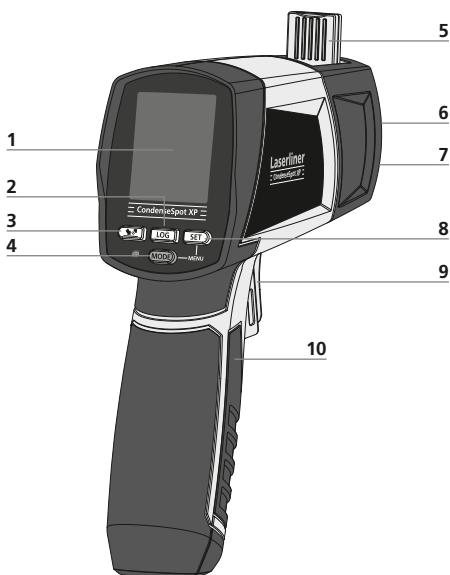


- 1 LC-display
- 2 Minnefunksjon
- 3 Stille inn emisjonsgrad
- 4 Modusinnstilling: T-A, rH, dP, T-K, HEAT, MAX, MIN, AVG, dF, dbu, Wbu / PÅ
- 5 Sensor for luftfuktighets-/omgivelsestemperatur
- 6 Infrarødsensor
- 7 Utgang for 8-punkts lasersirkel
- 8 SET-knapp
- 9 PÅ / utløser
- 10 Batterirom
- 11 Stikkontakter for K-type

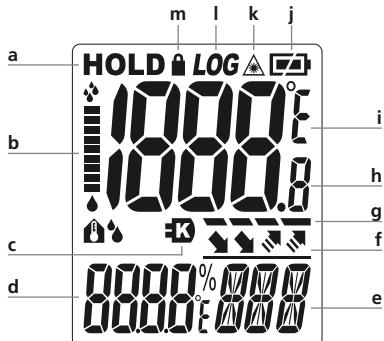

- a** Holdefunksjon
b Søylediagram for kondensindikator


1 Innlegging av batterier

Åpne batterirommet og sett inn batteriene ifølge installasjonssymbolene. Sørg for at polene blir lagt riktig.

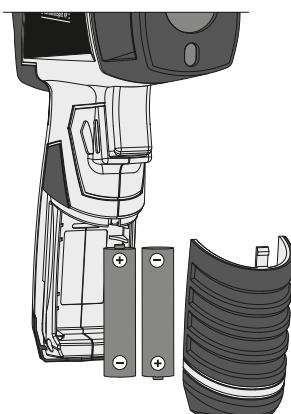

- c** Temperaturføler (K-type) aktiv
d Måleverdi i valgt modus / visning emisjonsgrad / modusindikator HEAT
e Modusindikator / lagerplass
f Hurtigvisning av emisjonsgrad
g Infrarød-temperaturmåling aktiv
h Måleverdi infrarød-temperatur
i Måleenhet °C / °F
j Batterilading
k Laserstrålen slått på, temperaturmåling (infrarød)
l Minnefunksjon
m Permanent måling aktiv

2 ON / OFF

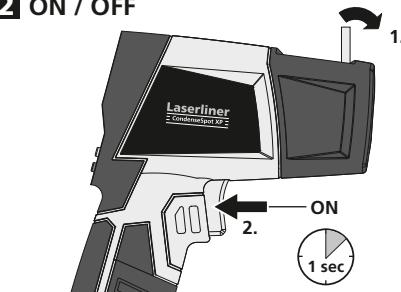


I tillegg kan instrumentet slås på via MODE-knappen (4). Når dette gjøres, utløses ingen måling, og de siste måleverdiene vises.


Automatisk utkobling etter 30 sekunder.

! Påse at sensoren for luftfuktighets-/ omgivelsestemperatur (5) er vippet inn under transport


3 Infrarød-temperaturmåling / kontinuerlig måling / Hold

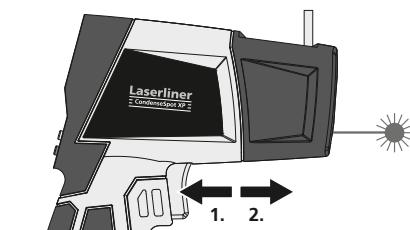

Til gjennomføring av en kontinuerlig måling må laseren aktiveres se (illustrasjon), og knappen må holdes trykket.

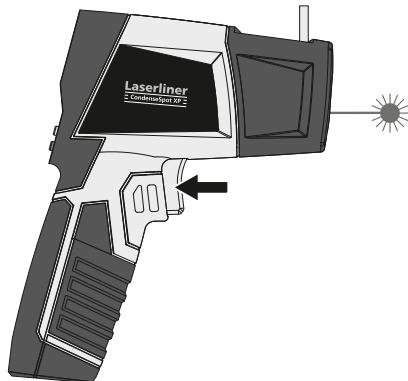


Så snart det ønskede målepunktet er registrert med mållaseren, slippes knappen. Den målte verdien holdes.

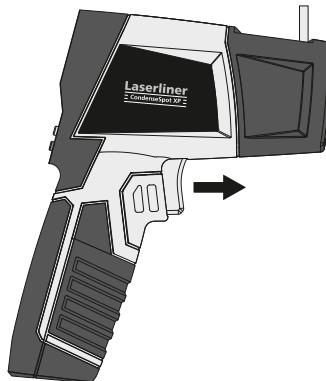


4 Modusvalg


Måleinstrumentet er utstyrt med forskjellige målemodi.

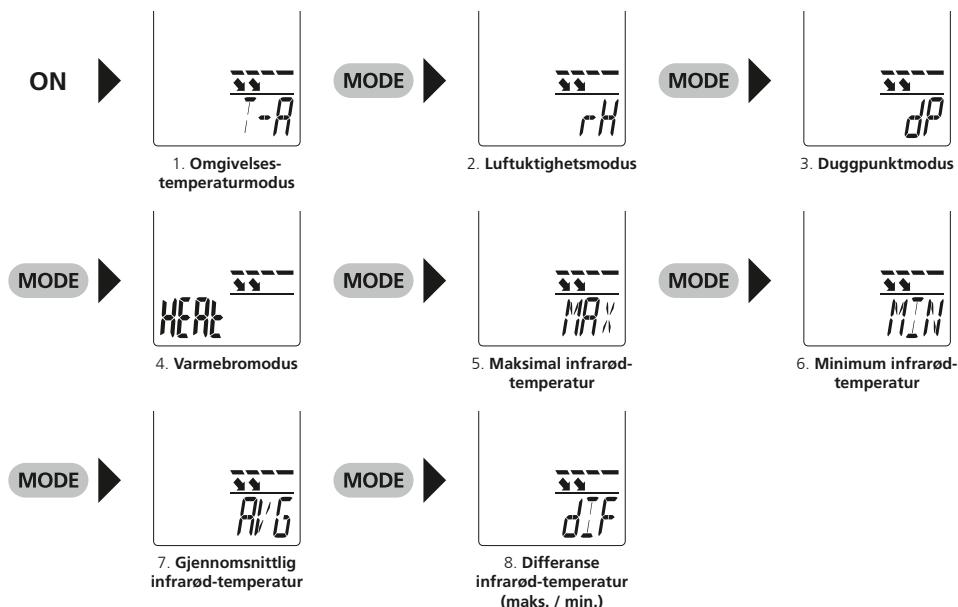

! Se i kapittel 5 når det gjelder valg av modi tørrkuletemperatur og fuktkuletemperatur. Modusen kontakt-temperatur føyes til automatisk når temperaturføleren (K-type) for modus-utvalget er plugget inn.

5 Menyinnstillinger

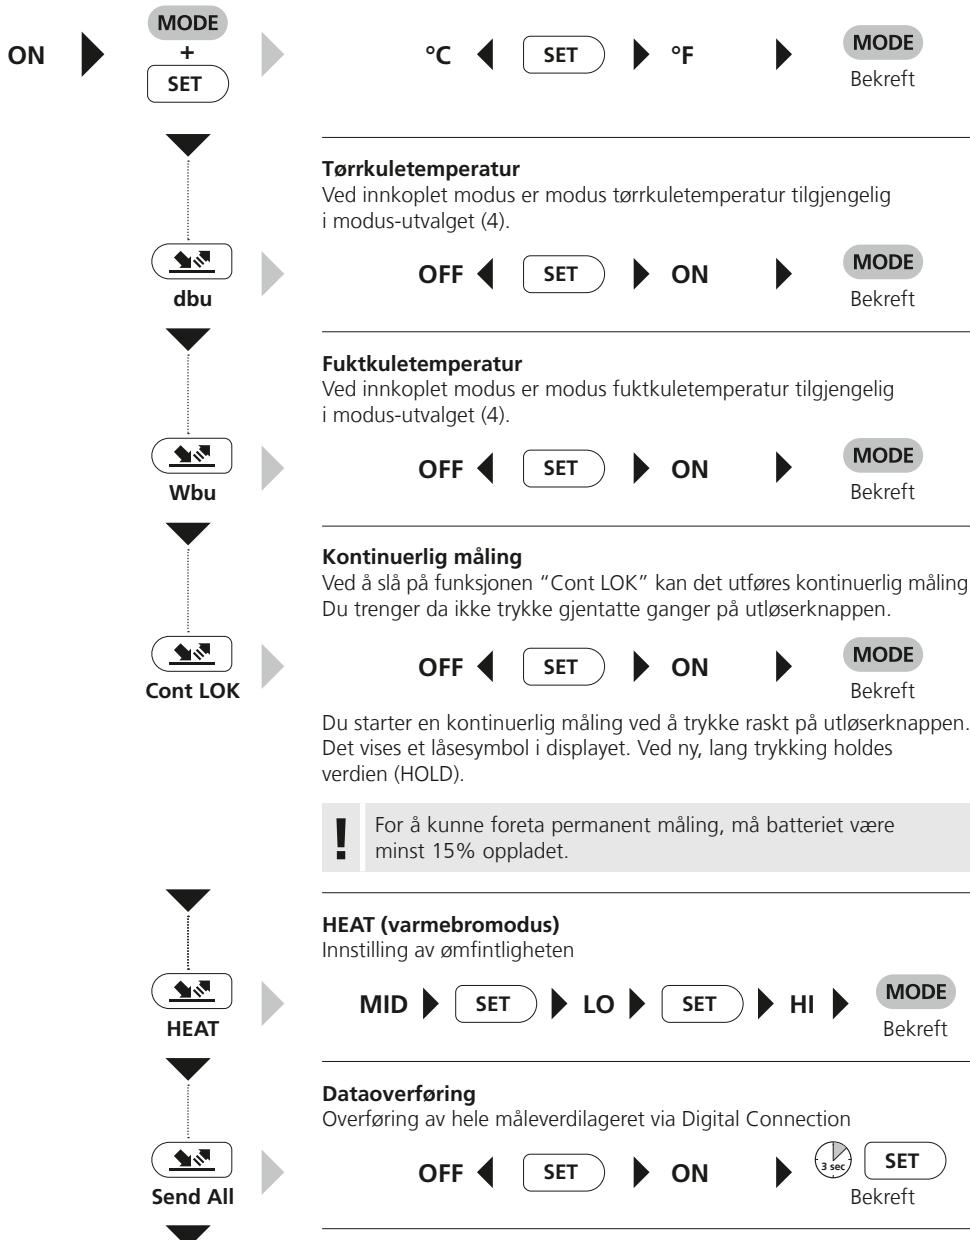

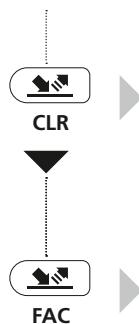

Slette minnet
Slette hele måleverdilageret

OFF ON

(3 sec)

SET

Bekreft

Fabrikkinnstilling
Funksjonen "FAC" setter enheten tilbake til fabrikkinnstilling.

OFF ON

(3 sec)

SET

Bekreft

6 Infrarød-temperatur: Stille inn emisjonsgraden

Det integrerte sensormålehodet mottar den infrarøde strålingen som ethvert legeme utstråler, material-/overflatespesifikt. Graden på utstrålingen beregnes av emisjonsgraden (0,01 til 1,00). Ved første gangs innkobling er enheten innstilt på en emisjonsgrad på 0,95, noe som er relevant for de fleste organiske stoffer samt ikke-metaller (plast, papir, keramikk, trevirke, gummi, maling, lakk og stein). Materialer med avvikende emisjonsgrader finner du i tabellen under punkt 7.

Når det gjelder metaller uten belegg samt metalloksider som på grunn av sin lave samt temperaturustabile emisjonsgrad kun under visse forutsetninger er egnet for IR-målingen, samt overflater med ukjent emisjonsgrad, kan det, i den grad det er mulig, påføres lakk eller mattsorte klistermerker for å sette emisjonsgraden til 0,95. Er dette ikke mulig, utfør målingen med et kontakttermometer.



Etter innkobling er den sist valgte emisjonsgraden innstilt.


Kontroller innstillingen av emisjonsgraden før hver måling.

Enheten har en hurtigvalgfunksjon for lagrede emisjonsgrader (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) samt en nøyaktig innstilling mellom 0,01 – 1,00.

Hurtigvalg av emisjonsgrad



Presis innstilling av emisjonsgrad

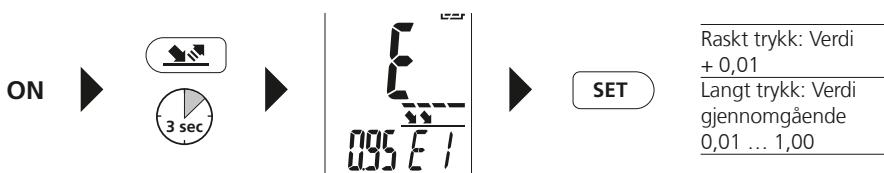

Lagerplassene E 1 - E 5 kan endres etter ønske. Ved å trykke lenge på lagerplassen, kan denne tilpasses, og den holdes lagret. Ved å tilbakestille til fabrikkinnstillingene, blir verdiene satt til 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 og 0,55 igjen.

7 Tabeller over emisjonsgrader

Veiledende verdier med toleranser

| Metaller | | | | |
|---|--------------|---|--------------|--|
| Alloy A3003 oksidert ruet | 0,20 0,20 | Jern, støpejern ikke oksidert Smelte | 0,20 0,25 | |
| Aluminium oksidert polert | 0,30 0,05 | Kobber oksidert Kobberoksid | 0,72 0,78 | |
| Bly ru | 0,40 | Kromoksid | 0,81 | |
| Inconel oksidert elektropolert | 0,83 0,15 | Messing polert oksidert | 0,30 0,50 | |
| Jern oksidert med rust | 0,75 0,60 | Platina sort | 0,90 | |
| Jern smidd matt | 0,90 | Sink oksidert | 0,10 | |


| Ikke-metaller | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|----------------------|--|
| Asbest | 0,93 | Kalkstein | 0,98 | |
| Asfalt | 0,95 | Karborundum | 0,90 | |
| Basalt | 0,70 | Keramikk | 0,95 | |
| Betong, puss, mørtel | 0,93 | Kjølelegeme sort eloksert | 0,98 | |
| Betonngulv | 0,93 | Kull ikke oksidert | 0,85 | |
| Bomull | 0,77 | Kvartsglass | 0,93 | |
| Gips | 0,88 | Lakk matt sort varmebestandig | 0,97 0,92 0,90 | |
| Gipsplater | 0,95 | Laminat | 0,90 | |
| Glass | 0,90 | Leire | 0,95 | |
| Glassull | 0,95 | Marmor sort mattert gråttig polert | 0,94 0,93 | |
| Grafitt | 0,75 | Menneskehud | 0,98 | |
| Grus | 0,95 | Murstein rød | 0,93 | |
| Gummi hard myk-grå | 0,94 0,89 | Murverk | 0,93 | |
| Is glatt med sterk frost | 0,97 0,98 | Papir alle farger | 0,96 | |
| Jord | 0,94 | | | |
| Kalk | 0,35 | | | |
| Kalksandstein | 0,95 | | | |

8 Måleverdier for romklima

Måleinstrumentet er utstyrt med en sensor som kan slås ut. Denne sensoren beregner omgivelsestemperaturen og den relative luftfuktigheten samt duggpunkttemperaturen. Ved å slå ut sensoren, gjøres målingen raskere ved at luften lettere kan gjennomstrømme.

! Dersom apparatet omstilles og/eller det forekommer store forskjeller i romklimaet, må prinsipielt måleinstrumentet innrømmes en viss tid til tilpasning inntil måleverdiene har stabilisert seg i displayet.


! Måleverdiene omgivelsestemperatur og relativ luftfuktighet aktualiseres automatisk, uavhengig av om det trykkes på utløserknappen.

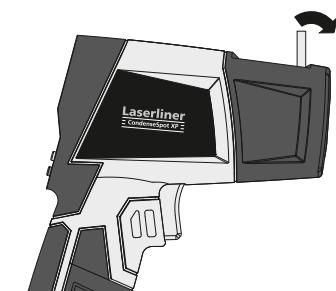

9 Omgivelsestemperaturmodus T-A



10 Luftfuktighetsmodus rH (relativ luftfuktighet)

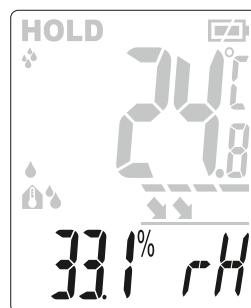

11 Duggpunktmodus dP / kondensindikator



Duggpunkttemperatur er temperaturen som må underskrides for at luft skal kunne utskille vanndamp i form av små dråper, tåke eller dugg. Kondens oppstår med andre ord f.eks. når en innvendig vegg eller vindusfordypning har lavere temperatur enn rommets duggpunkttemperatur. Disse stedene er da fuktige og danner grobunn for mugg og materialskader.


CondenseSpot XP beregner duggpunktet ved hjelp av de integrerte sensorene for omgivelsestemperatur og relativ luftfuktighet. Samtidig bestemmes overflatetemperaturen på objekter ved hjelp av infrarød temperaturmåling. Ved å sammenligne disse temperaturene er det mulig å påvise steder der det kan være fare for kondens. Resultatet vises som søylediagram av kondensindikatoren (b) samt ved høy sannsynlighet for kondens ved hjelp av optiske og akustiske signaler.



Ingen fare for kondens



Liten fare for kondens
Symbolet "dP" blinker

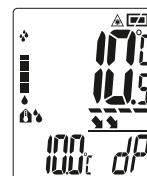

Fare for kondens
Symbolet "dP" blinker
og det høres et signal

Kondensindikatoren (b) vises i alle enhetens moduser.
Enheten avgir dermed kontinuerlig informasjon om faren for kondens.

12 Varmebromodus HEAT

I bygninger betegnes varmebroer som et område f.eks. på en innvendig vegg der varmen transporteres raskere ut enn fra resten av veggjen. Sett innenfra er temperaturen på slike områder kaldere enn områdene rundt. Sett utenfra er den varmere enn områdene rundt. Dette tyder ofte på manglende eller utilstrekkelig isolering.



CondenseSpot XP sammenligner omgivelsestemperaturen med overflatetemperaturen. Er det stor forskjell i de to temperaturene, avgir enheten advarsler i 2 trinn. I grenseområder vises henvisningen "CHK", og ved svært store forskjeller går displaybelysningen over til blått eller rødt.

Eksempel ømfintlighet «MID» (innstilling, se kapittel 5):



Omgivelsestemperatur:
20°C

Ingen varmebro



Omgivelsestemperatur:
20°C

Eventuell varmebro,
fortsett kontroll
av området



Omgivelsestemperatur:
20°C

Varmebro,
displayet lyser blått
og det høres et signal



Omgivelsestemperatur:
12°C

Varmebro,
displayet lyser rødt
og det høres et signal

| 2-trinns advarsel | Ømfintlighet | | |
|---|--------------|---------|---------|
| | „LOW“ | „MID“ | „HI“ |
| Kontroll av «CHK»-området | ± 2°C | ± 3,5°C | ± 5°C |
| Display: Rødt («HI») / Blått («LOW») Påvise varmebro | ± 4,5°C | ± 6,5°C | ± 8,5°C |

13 Maks. / min. / AVG-modus



Modiene Maks. / min. / AVG er relatert til infrarød-temperaturen og viser i hvert tilfelle maksimum, minimum eller gjennomsnittlig infrarød-temperatur. Maks. / min. / AVG-verdiene beregnes under den løpende målingen mens utløseren (9) holdes trykket. Ved start av en ny måling eller ved å trykke på utløseren (9) slettes verdien, og den beregnes på nytt.

14 Differansemodus dIF



Denne modus er relatert til infrarød-temperaturen og beregner differansen mellom maksimum og minimum infrarød-temperatur for en løpende måling. Ved start av en ny måling eller ved å trykke på utløseren (9) slettes verdien, og den beregnes på nytt.


! Differansemodus dIF gjør det mulig å foreta en rask vurdering ved hjelp av den maksimale temperaturdifferansen innenfor et byggelement, f.eks. husdør / vinduelement / murverk.

15 Kontakt-temperaturmodus T-K (K-type)



Instrumentet slår seg automatisk over i kontakt-temperaturmodus T-K så snart en temperaturføler (K-type) har blitt koplet til. Mens temperaturføleren er tilkoplet, slår instrumentet seg ikke automatisk av ved en batterilading på minst 15%.

Visning MIN.-verdi

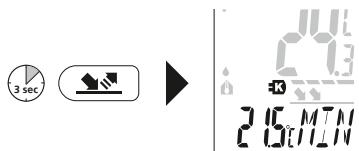

Visning MAKS.-verdi



! Min.-/maks-verdiene slettes når det skiftes modus, samt når instrumentet slås på/av.

16 Tørrkuletemperatur dbu



17 Fuktighetstemperatur Wbu



18 Minnefunksjon


Instrumentet har over 50 lagerplasser.



En vellykket lagring bekreftes gjennom et akustisk signal.

! Lagerfunksjonen er ikke tilgjengelig i HEAT-modus. I kontakt-temperaturmodus lagres måleverden bare når den også er valgt ut.

Hente opp lageret

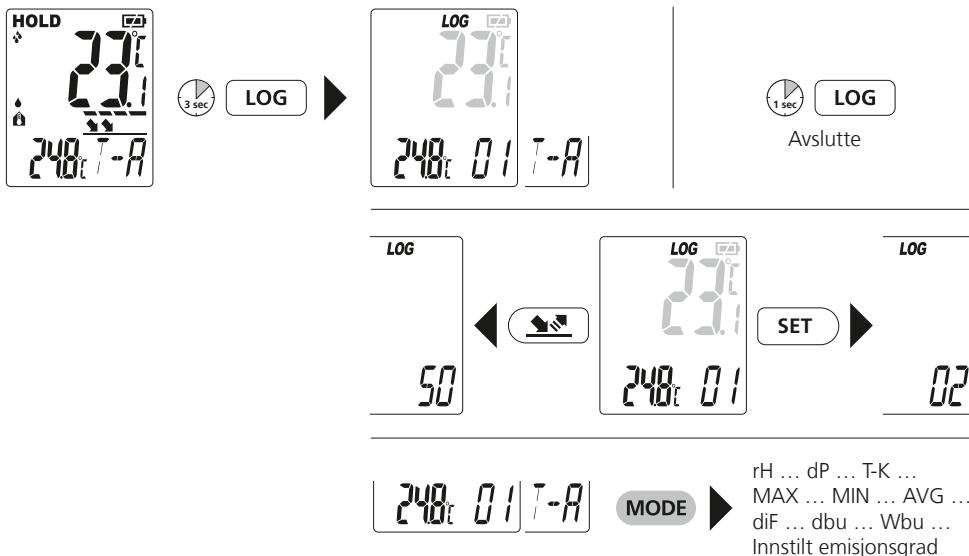

Dataoverføring

Instrumentet er utstyrt med en Digital Connection som muliggjør dataoverføring vha. radioteknikk til mobile terminaler med radiogrensesnitt (eksempelvis smartphone, nettbbrett).

Systemforutsetningen for en Digital Connection finner du på <https://packd.li/ble/v2>

Instrumentet kan koble opp en radioforbindelse med enheter som er kompatibele med radiostandard IEEE 802.15.4. Radiostandard IEEE 802.15.4 er en overføringsprotokoll for Wireless Personal Area Networks (WPAN). Rekkevidden er utlagt for maks. 10 m avstand fra sluttapparatet og er sterkt avhengig av omgivelsesbetingelsene, som eksempelvis veggenes tykkelse og sammensetning, radiointerferens samt sluttapparatets sende-/ mottaksegenskaper.

Applikasjon (app)

Til bruk av Digital Connection behøves det en app. Denne appen kan du laste ned i de tilsvarende stores, avhengig av terminalen:



Pass på at radiogrensesnittet til den mobile terminalen er aktivert.

Etter at appen har blitt startet og Digital Connection er aktivert, kan en forbindelse opprettes mellom en mobil terminal og måleinstrumentet. Dersom appen registrerer flere aktive måleinstrumenter, må du velge ut det passende måleinstrumentet. Ved neste oppstart kan dette måleinstrumentet koples til automatisk.

Tekniske data (Det tas forbehold om tekniske endringer. 23W11)

| | | |
|---|---|---|
| Infrarød-temperatur | -40°C ... 800°C -40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C ... 33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ eller $\pm 1\%$ avhengig av større verdi) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ eller $\pm 2\%$ avhengig av større verdi) | -40°F ... 1472°F -40°F ... 32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F ... 91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ eller $\pm 1\%$ avhengig av større verdi) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ eller $\pm 2\%$ avhengig av større verdi) |
| Indikatorenes oppløsning | 0,1°C / 0,1% rH | 0,1°F / 0,1% rH |
| Omgivelsestemperatur / fuktkuletemperatur | -20°C ... 65°C 0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C og >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -4°F ... 149°F 32°F ... 122°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$) <32°F og >122°F ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Relativ luftfuktighet | 1% ... 99% 20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% og >80% ($\pm 5\%$) | |
| Duggpunkttemperatur | -50°C ... 50°C 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -58°F ... 122°F 41% rH ... 95% rH ($\pm 2,7^\circ\text{F}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 3,6^\circ\text{F}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Kontakt-temperatur K-type | -30°C ... 1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ eller $\pm 1\%$ avhengig av større verdi) | -22°F ... 2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ eller $\pm 1\%$ avhengig av større verdi) |
| Optikk | 30:1 (30 m måleavstand : 1 m måleflekk) | |
| Emisjonsgrad | 0,01 - 1,0 innstillbar | |
| Laser | 8-Punkts lasersirkel | |
| Laserbølgelengde | 650 nm | |
| Laserklasse | 2, < 1 mW | |
| Strømforsyning | Batterier 2 x 1,5 V type AA | |
| Brukstid | 20 timer | |
| Arbeidsbetingelser | 0 ... 50°C, 80% rH, ikke kondenserende, Arbeidshøyde maks. 2000 m | 32 ... 122°F, 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m |
| Lagringsbetingelser | -10 ... 60°C, 80% rH, ikke kondenserende | 14 ... 140°F, 80% rH, nicht kondensierend |
| Driftsdata radiomodul | Grensesnitt IEEE 802.15.4. LE \geq 4.x (Digital Connection); Frekvensbånd: ISM bånd 2400-2483,5 MHz, 40 kanaler; Sendeffekt: maks. 10 mW; Båndbredde: 2 MHz; Bithastighet: 1 Mbit/s; Modulasjon: GFSK / FHSS | |
| Mål (B x H x D) | 150 x 205 x 60 mm | |
| Vekt (inkl. batterier) | 412 g | |

EU- og UK-bestemmelser og avfallshåndtering

Instrumentet oppfyller alle relevante normer for fri varehandel innenfor EU og UK.

Dette produktet, inkludert tilbehør og emballasje er et elektroapparat som ifølge europeiske og UK-direktiver for kassering av elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasjer skal tilføres en miljøvennlig resirkulering for å gjenvinne verdifulle råstoffer.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på:

<http://laserliner.com/info?an=cospl>

! Kullanım kılavuzunu, ekinde bulunan „Garanti ve Ek Uyarılar“ defterini ve de bu kılavuzun sonunda bulunan Internet link’i ile ulaşacağınız aktüel bilgiler ve uyarıları eksiksiz okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınır. Bu belgelerin ürünün muhafaza edilmesi ve başkalarına verilmesi durumunda beraberinde verilmesi gerekmektedir.

Amacına uygun kullanım


CondenseSpot XP entegre higrometre, hafıza fonksiyonu ve ölçüm verilerinin aktarımı için bir Digital Connection arayüzü ile donatılmış olan bir kızılıötesi temas sıcaklık ölçüm cihazıdır. Kızılıötesi dalga boyları alanında elektromanyetik enerji miktarının ölçümü ve değerlendirilmesi sonucunda yüzeylerin temassız sıcaklık ölçümü mümkün kılınır. Ayrıca tüm önemli klima verileri ölçülebilmekte ve yoğunlaşma noktası hesaplanabilmektedir. Böylelikle ısı köprüleri ve yoğunlaşma nemi değerlendirilebilmektedir. Temas sıcaklık ölçümü için bir temas sensörü (K tipi) bağlantısı mevcuttur.

Genel güvenlik bilgileri

- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.
- Ölçüm cihazları ve aksesuarları çocuk oyuncakları değildir. Çocukların erişiminden uzak bir yerde saklayınız.
- Cihaz üzerinde değişiklikler veya yapısal değiştirmeler yasaktır. Bu durumda cihazın onay belgesi ve güvenilirlik sertifikasyonu geçerliliğini kaybetmektedir.
- Cihazı mekanik yüklerle, aşırı sıcaklıklara, neme veya şiddetli titreşimlere maruz bırakmayın.
- Bir veya birden fazla fonksiyonu arıza gösterdiğinde ya da batarya doluluğu zayıf olduğunda cihazın bir daha kullanılmaması gerekmektedir.
- Sıcaklık sensörü (K tipi) harici gerilim altında çalıştırılmamalıdır.
- Cihazın uygun kullanımı ile ilgili yerel ya da ulusal geçerli güvenlik düzenlemelerini dikkate alınır.
- Dış mekan kullanımında cihazın sadece uygun hava koşullarında ya da uygun koruyucu önlemler alınmak suretiyle kullanılmasına dikkat edin.

Emniyet Direktifleri


Sınıf 2'ye ait lazerlerin kullanımı

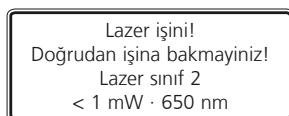

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021

- Dikkat: Lazer ışınına veya yansiyarı ışına direkt olarak bakmayın.
- Lazer ışısını insanların üzerine doğrultmayın.
- 2 sınıfı lazer ışını gözle vurduğunda gözlerin bilinçli olarak kapatılması ve basın derhal işinden dışarı çevrilmesi gerekmektedir.
- Lazer ışınlarına veya yansımalarına (/refleksiyonlarına) asla optik cihazlar (büyükteç, mikroskop, dürbün, ...) aracılığıyla bakmayın.
- Lazeri göz hizasında kullanmayın (1,40...1,90 m).
- Lazer tesisatı üzerinde her türlü manipülasyon (değişiklik) yasaktır.

Lazer çıkış ağızı

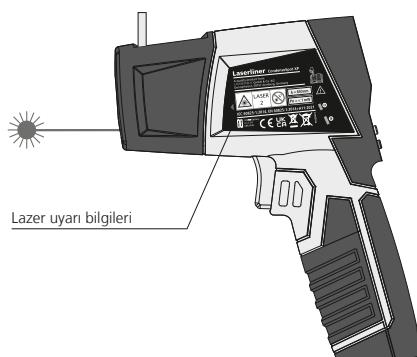

Emniyet Direktifleri

Elektromanyetik ışınlar ile muamele

- Ölçüm cihazı, 2014/53/AB sayılı Telsiz Ekipmanlar Yönetmeliği (RED) kapsamında bulunan 2014/30 AB sayılı Elektro Manyetik Uyumluluk Yönetmeliğinde (EMV) belirtilen, elektromanyetik uyumluluğa dair kurallara ve sınır değerlerine uygundur.
- Mekansal kullanımı kısıtlamalarının, örn. hastanelerde, uçaklarda, benzin istasyonlarında veya kalp pili taşıyan insanların yakınında, dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik cihazların ve elektronik cihazlardan dolayı bunların tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arızalanmaları mümkün değildir.
- Yüksek gerilimlerin veya yüksek elektromanyetik dalgalı akım alanlarının yakınılarında kullanılması ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.

Emniyet Direktifleri

Radyofonik ışınlar ile muamele


- Ölçüm cihazı telsiz ara birimi ile donatılmıştır.
- Cihaz, 2014/53/AB sayılı Telsiz Ekipmanlar Yönetmeliğinde (RED) belirtilen, elektromanyetik uyumluluğa ve telsiz ışımasına dair yönetmeliklere ve sınır değerlerine uygundur.
- Umarex GmbH & Co. KG, telsiz tesis modeli CondenseSpot XP ,un radyo ekipmanlarının piyasaya arzına (RED) ilişkin 2014/53/AB sayılı direktifinin önemli gereksinimlerine ve diğer talimatnamelerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinden temin edilebilir: <http://laserliner.com/info?an=cospxp>


Bakıma koruma işlemlerine ilişkin bilgiler

Tüm bileşenleri hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve çözücü maddelerinin kullanımından kaçının. Uzun süreli bir depolama öncesi bataryaları çıkarınız. Cihazı temiz ve kuru bir yerde saklayınız.

Kalibrasyon

Ölçüm hassasiyetini ve işlevini korumak için ölçüm cihazının düzenli olarak kalibre ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Kalibrasyon aralıklarının 1 yıl olmasını tavsiye ediyoruz. Saticınızla iletişime geçin veya UMAREX-LASERLINER'in servis bölümüne başvurun.

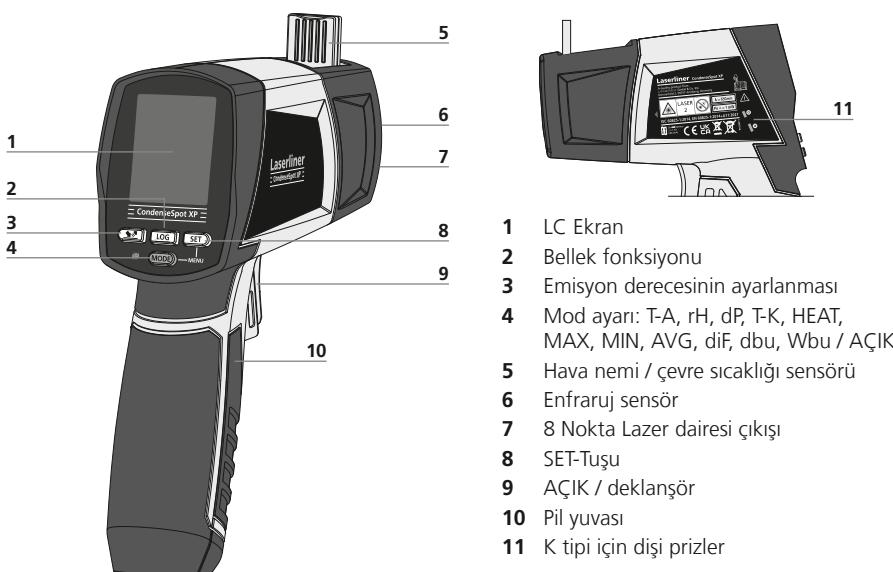

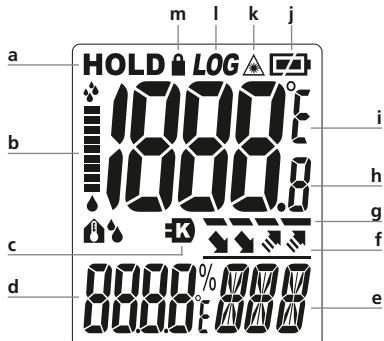

a Hold Fonksiyonu

b Ölçek Çubuğu yoğuşma rutubeti indikatörü

c Sıcaklık sensörü (K tipi) etkin

d Ölçüm değeri seçilen modda / emisyon derecesi göstergesi / HEAT mod göstergesi

e Mod göstergesi / bellek

f Hızlı gösterge emisyon derecesi

g Kızılıtesi sıcaklık ölçümü etkin

h Kızılıtesi sıcaklık ölçüm değeri

i Ölçüm birimi °C / °F

j Pil doluluğu


k Lazer ışını açık, ısı ölçümü (enfraruj)

l Bellek fonksiyonu


m Sürekli ölçüm etkin

1 Pilleri yerleştiriniz

Pil yuvasını açınız ve pilleri gösterilen şekillere uygun bir şekilde yerleştirin. Bu arada kutuların doğru olmasına dikkat ediniz.

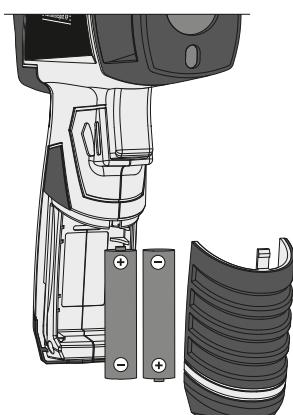

2 ON / OFF

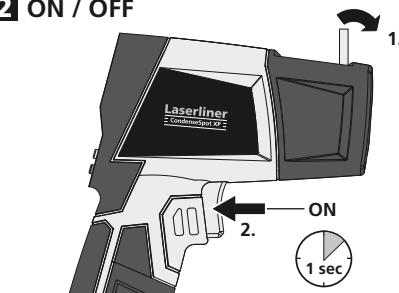


Cihaz ek olarak MOD tuşu (4) üzerinden açılabilir. Böylelikle bir ölçüm devreye girmez ve son ölçüm değeri gösterilir.

Otomatik kapanma 30 saniye sonra.

! Hava nemi / Çevre sıcaklığı sensörünün (5) transport esnasında içe katlı olmasına dikkat ediniz.


3 Kızılıtesi sıcaklık ölçümü / sürekli ölçüm / Hold

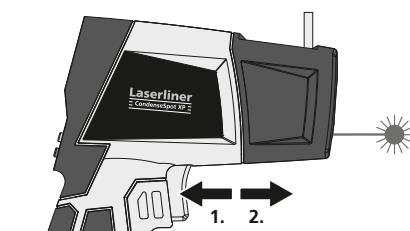


Kızılıtesi sıcaklık göstergesi (her ölçüm modunda)

Kızılıtesi sıcaklık ölçümü için tuş 9'a basın.

Sürekli ölçüm gerçekleştirmek için Lazeri etkin hale getirip (şekle bakınız) tuşu basılı tutunuz.

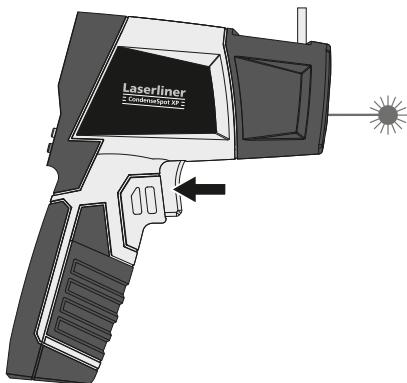


İstenilen ölçüm yeri hedef lazeri ile algılandıktan sonra, tuşu bırakınız. Ölçülen değer tutulur.

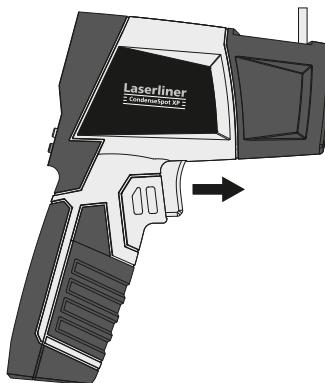



4 Mod seçimi

Ölçüm cihazı farklı ölçüm modlarına sahiptir.

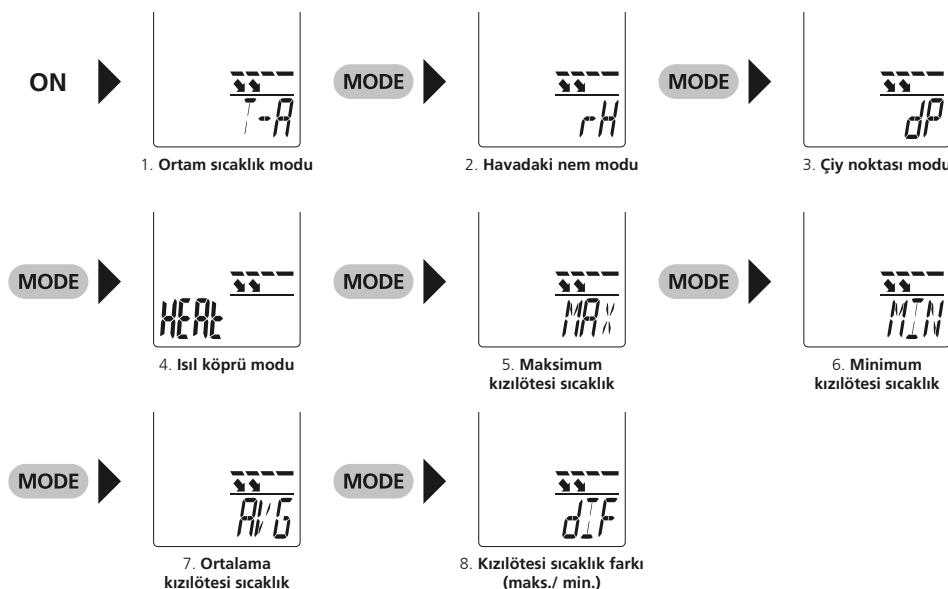

Kuru termometre sıcaklığı ve ıslak termometre sıcaklığı seçimi için bkz. Bölüm 5.
Temas sıcaklığı modu, sıcaklık sensörü (K tipi) takılıyken otomatik olarak mod seçimine eklenir.

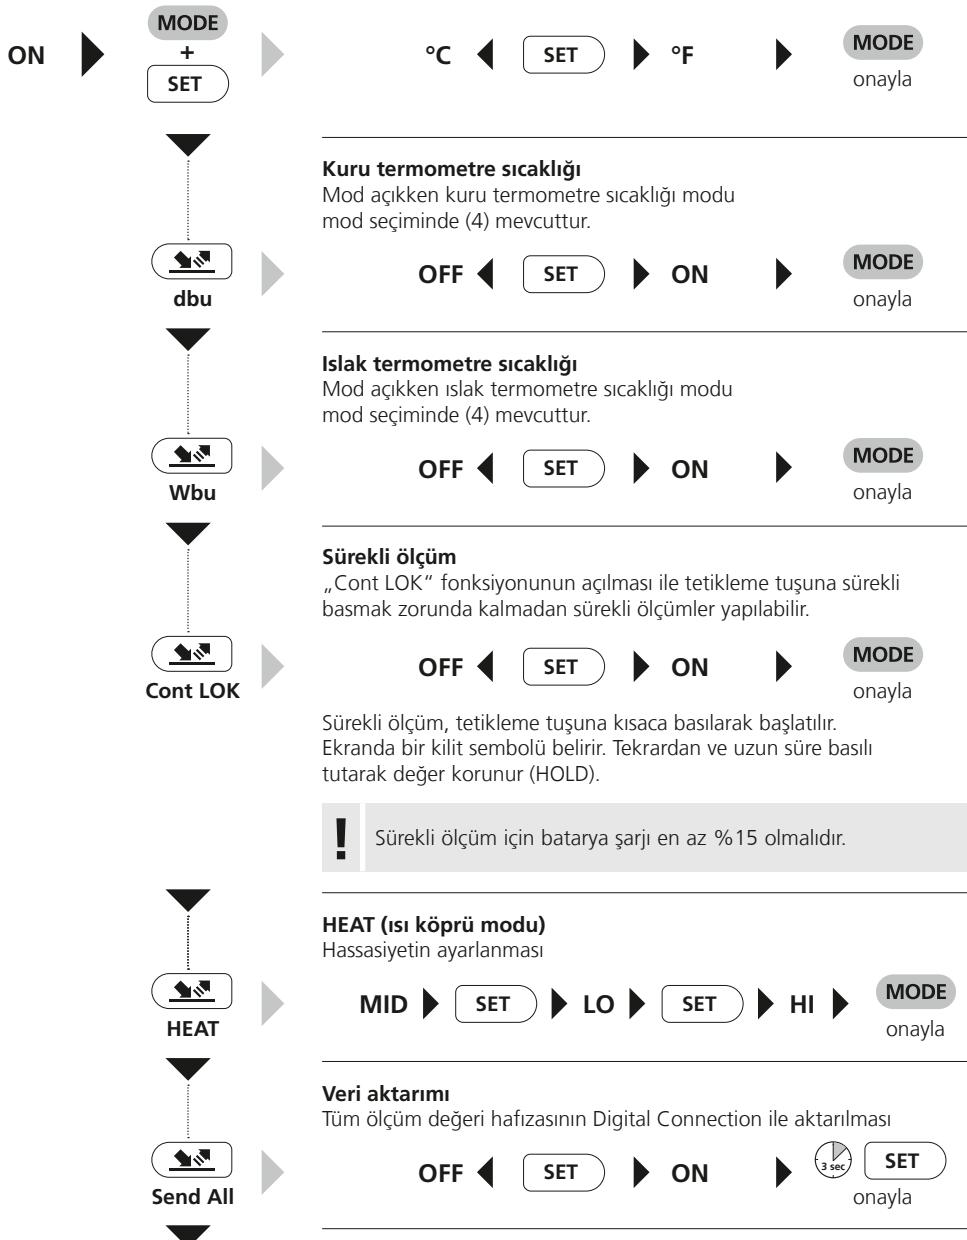5 Menü ayarları

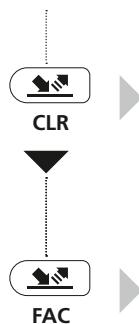

Hafızayı sil

Tüm ölçüm değeri hafızasının silinmesi



Fabrika Ayarları

„FAC“ fonksiyonu ile cihaz fabrika ayarlarına geri döndürülür.



6 Kızılıötesi sıcaklık: Emisyon derecesinin ayarlanması


Dahili sensör ölçüm kafası her cismin malzemesine/yüzeyine özgür yaydığı enfraray işini algılar. İşin yayılmasının derecesi emisyon derecesi tarafınca belirlenir (0,01 - 1,00). Cihaz ilk çalıştırıldığında 0,95'lük bir emisyon derecesine ön ayarlıdır, bu da genelde bir çok organik madde ve de plastik, seramik, ahşap, lastik ve çeşitli taşlar için uygun bir değerdir. Emisyon dereceleri bunun dışında olan malzemeleri tabloda sayı 7 altında görebilirsiniz.

Düşük ve sıcaklığı sabit olmayan emisyon derecelerinden dolayı sadece şartlı olarak ER ölçümlü için uygun olan kaplanmamış metallerde ve metal oksitlerde ve de emisyon derecesi bilinmeyen yüzeylerde, mümkün olduğu takdirde emisyon derecesini 0,95'e getirmek için boyaya veya mat siyah yapışkanlar uygulanabilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda bir kontak termometresi ile ölçüm yapılmalıdır.


! Cihaz çalıştırıldığında son olarak seçilmiş olan emisyon derecesine ayarlıdır. Her ölçüm öncesinde emisyon derecesinin ayarını kontrol ediniz.

Cihaz kaydedilen emisyon derecelerine (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) hızlı erişime ve de 0,01 – 1,00 arası kesin ayar imkanına sahiptir.

Hızlı seçim emisyon derecesi

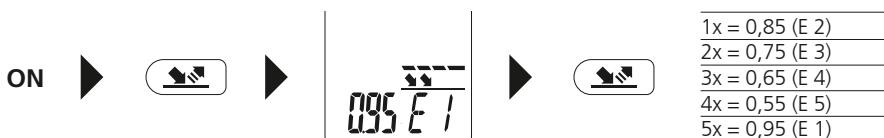

Emisyon derecesinin tam ayarı

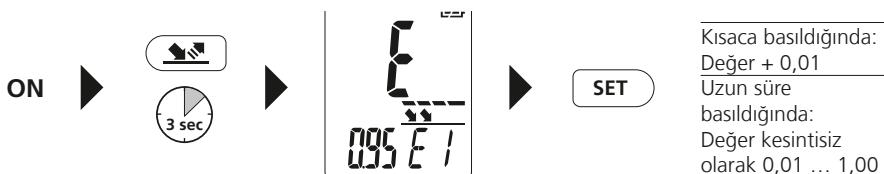

Hafıza alanları E 1 - E 5 isteğe göre değiştirilebilir. Bunlar, hafıza alana uzun süre basarak uyarlanılmaktadır ve kayıtlı olarak kalırlar. Fabrika ayarlarına geri dönündüğünde bu değerler 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 ve 0,55'e getirilir.

7 Emisyon Derecesi Tabloları Toleranslı kılavuz değerleri

| Metaller | |
|--|--|
| Alloy A3003 oksitlenmiş sertleştirilmiş | 0,20 0,20 |
| Alüminyum oksitlenmiş cılalanmış | 0,30 0,05 |
| Bakır oksitlenmiş Bakır oksit | 0,72 0,78 |
| Çelik soğuk bükülmüş zımparalanmış levha parlatılmış levha Alaşım (%8 Nikel, %18 krom) galvanize oksitlenmiş | 0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 |
| Çinko oksitlenmiş | 0,10 |
| Demir oksitlenmiş paslı | 0,75 0,60 |
| Demir, Döküm oksitlenmemiş Eriyik | 0,20 0,25 |
| Demir, dövülmüş mat | 0,90 |
| Inconel oksitlenmiş elektro cılalanmış | 0,83 0,15 |
| Krom oksit | 0,81 |
| Kurşun sert | 0,40 |
| Pirinç cılalanmış oksitlenmiş | 0,30 0,50 |
| Platin siyah | 0,90 |

| Ametaller | |
|---|----------------------|
| Ahşap işlenmemiş Kayan yontulmuş | 0,88 0,94 |
| Alçı | 0,88 |
| Alçı karton plakalar | 0,95 |
| Asbest | 0,93 |
| Aşfalt | 0,95 |
| Bazalt | 0,70 |
| Beton, Sıva, Harç | 0,93 |
| Buz düz/kaygan asınır donuk | 0,97 0,98 |
| Cam | 0,90 |
| Cam yünü | 0,95 |
| Çakıl | 0,95 |
| Cimento | 0,95 |
| Çini mat | 0,93 |
| Duvar | 0,93 |
| Duvar kağıdı açık renk | 0,89 |
| Grafit | 0,75 |
| İnsan cildi | 0,98 |
| Kar | 0,80 |
| Karbonurdum | 0,90 |
| Kağıt tüm renkler | 0,96 |
| Kıl | 0,95 |
| Kireç | 0,35 |
| Kireç tuğası | 0,98 |
| Kum | 0,95 |
| Kum-Kireç tuğası | 0,95 |
| Kumaş | 0,95 |
| Kuvars cam | 0,93 |
| Kömür oksitlenmemiş | 0,85 |
| Kırmızı tuğla | 0,93 |
| Lak mat siyah isiya dayanıklı beyaz | 0,97 0,92 0,90 |
| Laminat | 0,90 |
| Lastik sert yumuşak-gri | 0,94 0,89 |
| Mermi siyah matlaştırılmış griye benzer cılalanmış | 0,94 0,93 |
| Micir | 0,95 |
| Pamuk | 0,77 |
| Plastik ışık geçirgen PE, P, PVC | 0,95 0,94 |
| Porselen beyaz paralak cılıtlı | 0,73 0,92 |
| Seramik | 0,95 |
| Soğutma petekleri siyah eloksal tabakalı | 0,98 |
| Su | 0,93 |
| Şap | 0,93 |
| Toprak | 0,94 |
| Transformatör lakk | 0,94 |
| Zift | 0,82 |
| Ziftli kağıt | 0,92 |

8 Ortam iklimi ölçüm değerleri


Ölçüm cihazı, ortam sıcaklığını ve bağıl hava nemini ölçen ve yoğunlaşma noktası sıcaklığını hesaplayan katlanabilen bir sensörle donatılmıştır. Sensörün açılmasıyla birlikte ölçüm işlemi havanın daha iyi akması sayesinde hızlanır.

Yer değişiminde ve/veya ortam sıcaklığında büyük değişiklikler olduğunda, ekrandaki ölçüm değerleri sabit hale gelene kadar cihaza genel bir uyum sağlama süresi tanılmalıdır.


Ortam sıcaklığı ve bağıl hava nemi ölçüm değerleri tetikleme tuşuna basılmasıdan bağımsız olarak otomatik şekilde güncellenir.



9 Ortam sıcaklığı modu T-A

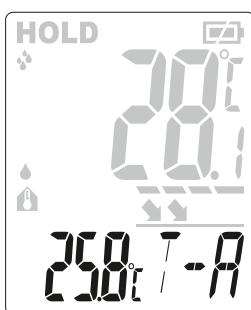

10 Havadaki nem modu rH (bağlı hava nemi)

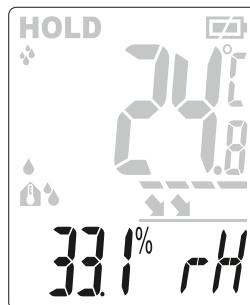

11 Çığ noktası modu dP / Yoğunlaşma rutubeti indikatörü



Çığ noktası sıcaklığı, havanın içerdiği su buharını damlacıklar, sis veya çığ halinde bırakabilmesi için altın düşmesi gereken sıcaklık derecesidir. Yoğunlaşma rutubeti örn. bir iç duvarın veya cam çevresinin odanın çığ noktası sıcaklığından daha düşük sıcaklığa sahip olduğunda oluşur. Bu alanlar nemli olduklarından mantar oluşumuna ve malzeme hasarına zemin oluştururlar.

CondenseSpot XP cihazı, dahili çevre sıcaklığı ve nispi nem oranı sensörleri sayesinde çığ noktasını hesaplar. Aynı zamanda binaların yüzey sıcaklığı da enfraju sıcaklık ölçü mü sayesinde belirlenir. Bu sıcaklıkların kıyaslanması ile yoğunlaşma rutubeti tehlikesi oluşabilecek alanlar belirlenebilir.

Sonuç yoğunlaşma rutubeti indikatörü tarafından ölçek cubuğu olarak gösterilir ve yoğunlaşma rutubeti oluşumu olasılığının yüksek olduğu durumlarda optik ve akustik sinyaller ile desteklenir.



Yoğunlaşma rutubeti tehlikesi yok



Yoğunlaşma rutubeti tehlikesi hafif boyutta
„dP“ sembolü yanıp söner




Yoğunlaşma rutubeti tehlikesi
„dP“ sembolü yanıp söner
ve bir sinyal duyulur

Yoğunlaşma rutubeti indikatörü (b) cihazın her modunda gösterilmektedir.

Cihaz bu şekilde sürekli yoğunlaşma rutubeti tehlikesine dair bilgiyi göstermektedir.

12 Isıl köprü modu HEAT

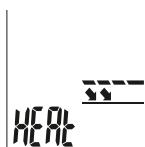

Isıl köprü olarak, binaların örn. bir iç duvar alanının ısısı diğer alanlardan daha hızlı dışarıya taşımı durumu tanımlanır. Bu alanların sıcaklığı etrafındaki alanlara göre, mekan içinden bakıldığından daha soğuk ve bina dışından bakıldığından daha sıcaktır. Bu durum genelde eksik veya yetersiz yalıtma işaretler.

CondenseSpot XP cihazı bunun için çevre sıcaklığını yüzey sıcaklığı ile karşılaştırır. Bu iki sıcaklık arasındaki daha büyük farklılıklarda cihaz 2 kademeli olarak uyarı verir. Sınır değer alanlarında „CHK“ uyarısı ile çok büyük farklılıklarda ise ekran ışığının „mavi“ veya „kırmızı“ renge dönüşmesi ile.

Hassasiyet örneği „MID“ (Ayar için bakınız bölüm 5):



Çevre Sicaklığı: 20°C
Isıl köprü yok



Çevre Sicaklığı: 20°C
Muhtemel isıl köprü,
alanı denetlemeye
devam edin



Çevre Sicaklığı: 20°C
Isıl köprü,
ekran mavi renkte yanar
ve bir sinyal duyulur



Çevre Sicaklığı: 12°C
Isıl köprü,
ekran kırmızı renkte yanar
ve bir sinyal duyulur

| 2 kademeli uyarı | Hassasiyet | | |
|--|------------|---------|---------|
| | „LOW“ | „MID“ | „HI“ |
| „CHK“ alanını kontrol et | ± 2°C | ± 3,5°C | ± 5°C |
| Ekran: Kırmızı („HI“) / Mavi („LOW“) Isı köprüsü algılama | ± 4,5°C | ± 6,5°C | ± 8,5°C |

13 Maks./Min./AVG modu



Maks./Min./AVG modu kızılıtesi sıcaklıkla alakalıdır ve maksimum, minimum veya ortalama kızılıtesi sıcaklığı gösterir. Maks./Min./AVG değerleri devam eden ölçüm esnasında tetikleyici (9) basılı tutularak belirlenir. Yeni bir ölçüme başlandığında veya tetikleyiciye (9) basıldığında ölçüm değeri silinir ve yeni değer hesaplanır.

14 Fark modu dIF

Bu mod kızılıtesi sıcaklık ile ilişkilidir ve maksimumla minimum kızılıtesi sıcaklığın devam eden bir ölçüm esnasındaki farkını hesaplar. Yeni bir ölçüme başlandığında veya tetikleyiciye (9) basıldığında ölçüm değeri silinir ve yeni değer hesaplanır.




! Fark modu dIF, örn. ev kapısı / pencere elemanı / duvar gibi bir yapı elemanı içindeki maksimum sıcaklık farkının yardımıyla hızlı değerlendirme yapılmasını mümkün kılar.

15 Temas sıcaklığı modu T-K (K tipi)




Bir sıcaklık sensörü (K tipi) bağlılığında, cihaz otomatik olarak T-K temas sıcaklık moduna geçer. Sıcaklık sensörü bağlı durumdayken cihazın batarya şarjı en az %15 ise cihaz otomatik olarak kapanmaz.

MIN değeri göstergesi

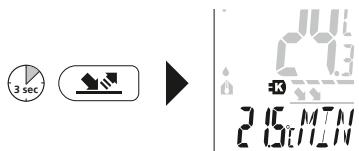

MAKS değeri göstergesi

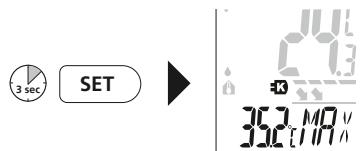

! Min / Maks değerleri mod değişiminde ve cihazın açılması / kapanması esnasında silinir.

16 Kuru termometre sıcaklığı dbu




17 Islak termometre sıcaklığı Wbu



18 Bellek fonksiyonu


Cihazda 50'nin üzerinde hafıza alanı bulunmaktadır.

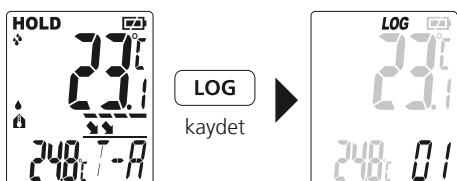

Başarılı bir kayıt sonrasında akustik bir sinyal duyulur.

! Hafıza fonksiyonu HEAT modunda mevcut değildir. Temas sıcaklık modunda ölçüm değeri sadece seçili durumdaysa kaydedilir.

Hafızayı aç

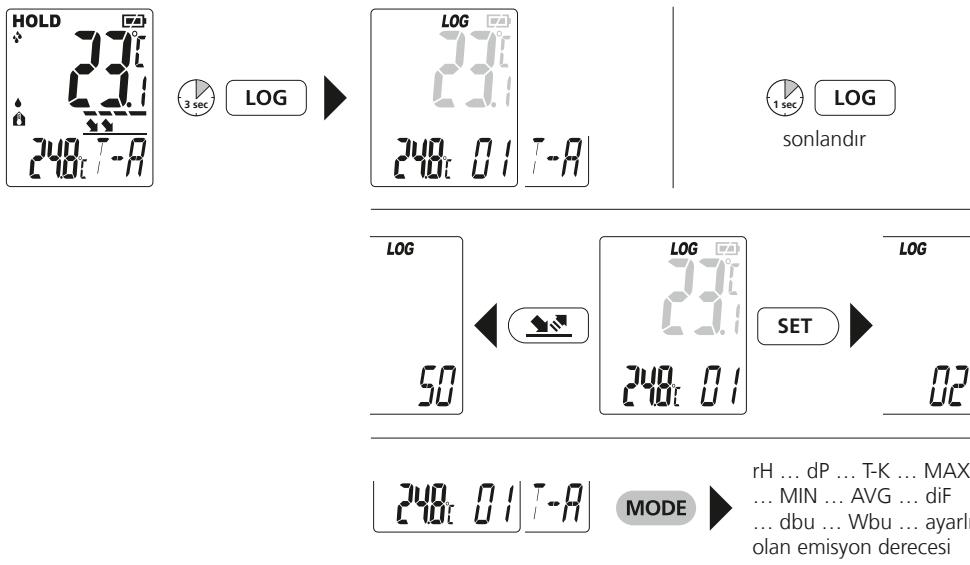

Veri aktarımı

Cihaz, ara birimi bulunan mobil cihazlara telsiz teknigi yoluyla veri aktarımına izin veren bir Digital Connection fonksiyonuna sahiptir (örn. akilli telefon, tablet).

Digital Connection için gerekli sistem özelliklerini burada bulabilirsiniz

<https://packd.li/ble/v2>

Cihaz, IEEE 802.15.4 telsiz standardına uyumlu cihazlarla bir telsiz bağlantısı kurabilmektedir.

IEEE 802.15.4 telsiz standartı, Wireless Personal Area Networks (WPAN) için bir aktarım protokolüdür.

Cihazın etkin olduğu mesafe maks. 10 m'dir ve çevre şartlarına, örn. duvarların kalınlığına ve bileşimine, radyo yayını bozma kaynaklarına ve de mobil cihazın yayın ve alıcı özelliklerine bağlı olarak önemli boyutta etkilenebilmektedir.

Aplikasyon (App)

Digital Connection'un kullanımı için bir uygulama gerekmektedir. Bunları ilgili marketlerden mobil cihazınıza bağlı olarak indirebilirsiniz:



Mobil cihazın ara biriminin etkin halde olmasına dikkat edin.

Aplikasyonun start edilmesinden sonra ve Digital Connection etkin halde olduğunda, mobil cihaz ile ölçüm cihazı arasında bağlantı kurulabilir. Eğer aplikasyon birden fazla etkin ölçüm cihazı bulursa uygun olan ölçüm cihazını seçiniz. Bir sonraki start durumunda bu ölçüm cihazı otomatik olarak bağlanabilir.

Teknik özellikler (Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 23W11)

| | | |
|---|---|---|
| Kızılıtesi sıcaklık | -40°C ... 800°C -40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C ... 33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ veya $\pm 1\%$ daha büyük olan değere göre) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ veya $\pm 2\%$ daha büyük olan değere göre) | -40°F ... 1472°F -40°F ... 32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F ... 91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ veya $\pm 1\%$ daha büyük olan değere göre) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ veya $\pm 2\%$ daha büyük olan değere göre) |
| Gösterge çözünürlüğü | 0,1°C / 0,1% rH | 0,1°F / 0,1% rH |
| Ortam sıcaklığı / islak termometre sıcaklığı | -20°C ... 65°C 0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C ve >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -4°F ... 149°F 32°F ... 122°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$) <32°F ve >122°F ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Bağıl hava nemi | 1% ... 99% 20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% ve >80% ($\pm 5\%$) | |
| Yoğunlaşma noktası sıcaklığı | -50°C ... 50°C 41% rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -58°F ... 122°F 41% rH ... 95% rH ($\pm 2,7^\circ\text{F}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 3,6^\circ\text{F}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Temas sıcaklığı K tipi | -30°C ... 1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ veya $\pm 1\%$ daha büyük olan değere göre) | -22°F ... 2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ veya $\pm 1\%$ daha büyük olan değere göre) |
| Optik | 30:1 (30 m ölçüm mesafesi : 1 m ölçüm yeri) | |
| Emisyon Derecesi | 0,01 - 1,0 ayarlanabilir | |
| Lazer | 8 Nokta Lazer Dairesi | |
| Lazer Dalga Boyutu | 650 nm | |
| Lazer sınıfı | 2, < 1 mW | |
| Elektrik Beslemesi | Piller 2 x 1,5 V Tip AA | |
| Çalışma süresi | 20 saat | |
| Çalıştırma şartları | 0 ... 50°C, 80% rH, yoğunlaşmaz, çalışma yüksekliği maks. 2000 m | 32 ... 122°F, 80% rH, yoğunlaşmaz, çalışma yüksekliği maks. 2000 m |
| Saklama koşulları | -10 ... 60°C, 80% rH, yoğunlaşmaz | 14 ... 140°F, 80% rH, yoğunlaşmaz |
| Telsiz modül çalıştırma verileri | Arayüz IEEE 802.15.4. LE ≥ 4 x (Digital Connection); Frekans bandı: ISM Bandı 2400-2483,5 MHz, 40 kanal; Yayın gücü: maks. 10 mW; Bant genişliği: 2 MHz; Bitrate: 1 Mbit/s; Modülasyon: GFSK / FHSS | |
| Ebatlar (G x Y x D) | 150 x 205 x 60 mm | |
| Ağırlığı (piller dahil) | 412 g | |

AB ve UK Düzenlemlerleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB ve UK dahlilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün, ekipmanları ve ambalajı da dahil, değerli hammaddelerin geri kazanılması için atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, piller ve ambalajlarla ilgili Avrupa ve BK yönetmeliklerine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesi gereken elektrikli bir cihazdır.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:

<http://laserliner.com/info?an=cosppi>

! Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения“, а также последнюю информацию и указания, которые можно найти по ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Данные документы следует сохранить и в случае передачи изделия передать новому пользователю.

Использование по назначению


CondenseSpot XP представляет собой инфракрасный и контактный термометр с встроенным гигрометром, функцией памяти и интерфейсом Digital Connection для передачи результатов измерения. Бесконтактное измерение температуры поверхности обеспечивается за счет измерения и анализа количества электромагнитной энергии в инфракрасной области спектра. Кроме того, можно измерять все важные климатические показатели и вычислять точку росы. Это позволяет делать выводы о наличии тепловых мостов и конденсата. Для контактного измерения температуры предусмотрен порт для датчика температуры (типа K).

Общие указания по технике безопасности

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка. Их следует хранить в недоступном для детей месте.
- Вносить в прибор любые изменения или модификации запрещено, в противном случае допуск и требования по технике безопасности утрачивают свою силу.
- Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным температурам, влажности или слишком сильным вибрациям.
- Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций или при низком заряде батареи строго запрещена.
- Работа датчика температуры (типа K) под напряжением от постороннего источника не допускается.
- Обязательно соблюдать меры предосторожности, предусмотренные местными или национальными органами надзора и относящиеся к надлежащему применению прибора.
- При эксплуатации вне помещений следите за тем, чтобы прибор использовался только при соответствующих атмосферных условиях и с соблюдением необходимых мер защиты.

Правила техники безопасности


Обращение с лазерами класса 2

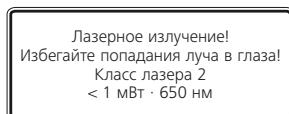

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021

- Внимание: Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.
- Запрещается направлять лазерный луч на людей.
- Если лазерное излучение класса 2 попадает в глаза, необходимо закрыть глаза и немедленно убрать голову из зоны луча.
- Ни в коем случае не смотреть в лазерный луч при помощи оптических приборов (лупы, микроскопа, бинокля, ...).
- Не использовать лазер на уровне глаз (1,40 - 1,90 м).
- Любые манипуляции с лазерным устройством (его изменения) запрещены.

Выходное отверстие лазера

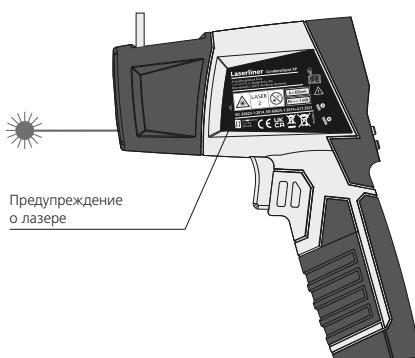

Правила техники безопасности

Обращение с электромагнитным излучением

- В измерительном приборе соблюдаены нормы и предельные значения, установленные применительно к электромагнитной совместимости согласно директиве об ЭМС, которая дублируется директивой о радиооборудовании 2014/53/EU.
- Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность опасного воздействия или возникновения помех от и для электронных приборов.
- Эксплуатация под высоким напряжением или в условиях действия мощных электромагнитных переменных полей может повлиять на точность измерений.

Правила техники безопасности

Обращение с радиочастотным излучением

- Измерительный прибор снабжен радиоинтерфейсом.
- В измерительном приборе соблюдаены нормы и предельные значения, установленные применительно к электромагнитной совместимости и радиоизлучению согласно директиве о радиооборудовании 2014/53/EU.
- Настоящим Umarex GmbH & Co. KG заявляет, что радиооборудование типа CondenseSpot XP выполняет существенные требования и соответствует остальным положениям европейской директивы о радиооборудовании 2014/53/EU (RED).

Полный текст Заявления о соответствии нормам ЕС можно скачать через Интернет по следующему адресу:
<http://laserliner.com/info?an=cospxp>


Информация по обслуживанию и уходу

Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать чистящие средства, абразивные материалы и растворители. Перед длительным хранением прибора обязательно вынуть из него батарею/батареи. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

Калибровка

Для обеспечения точности результатов измерений и функциональности следует регулярно проводить калибровку и проверку измерительного прибора. Мы рекомендуем проводить калибровку с периодичностью раз в год. Вы можете получить консультацию по этому вопросу у вашего продавца или сотрудников службы поддержки UMAREX-LASERLINER.



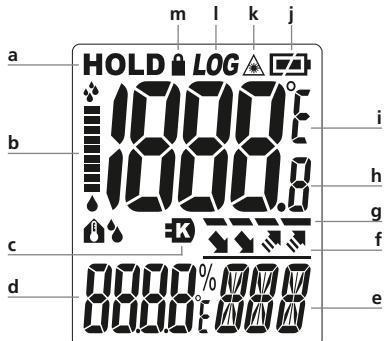


- a** Функция удержания показаний
b Гистограмма индикатора конденсата


- c** Датчик температуры (типа K) включен
d Измеренное значение в выбранном режиме / индикатор коэффициента излучения / индикатор режима HEAT
e Индикатор режима / ячейка памяти
f Оперативная индикация коэффициента излучения
g Измерение температуры в ИК области спектра включено
h Результат измерения температуры в ИК области спектра
i Единица измерения °C / °F
j Заряд батареи
k Лазерный луч включен, измерение температуры (инфракрасное)
l Функция памяти
m Непрерывное измерение включено

1 Установка батарей

Откройте отделение для батарей и установите батареи с соблюдением показанной полярности. Не перепутайте полярность.

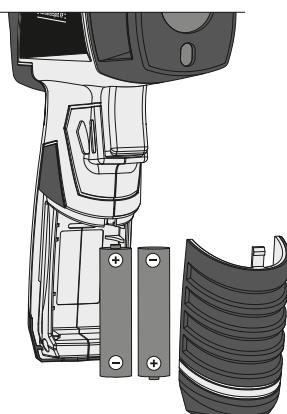

2 ON / OFF

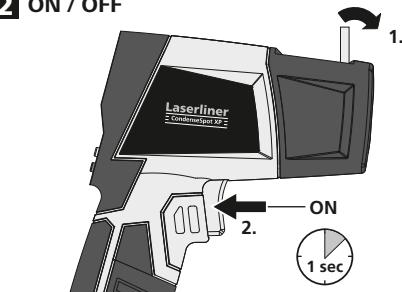


Кроме того, прибор можно включить кнопкой режима MODE (4). Эта команда не запускает никаких измерений, на экране появляются результаты последних измерений.

Автоотключение через 30 секунд.

! Следить за тем, чтобы во время транспортировки датчик влажности воздуха/ температуры окружающей среды (5) был сложен


3 Измерение температуры в инфракрасной области спектра / результат непрерывного измерения / Hold

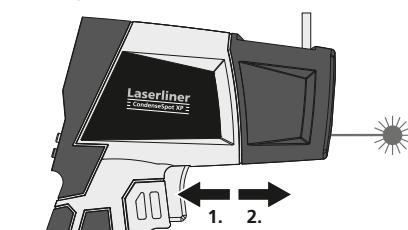


Показания температуры, измеренной в инфракрасной области спектра (в любом режиме измерений)

Для измерения температуры в инфракрасной области спектра нажать кнопку 9.

Для проведения непрерывных измерений включить лазер (см. рисунок) и удерживать кнопку нажатой.

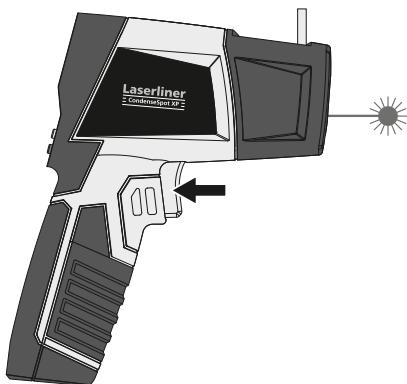


Отпустить кнопку, как только направленный луч лазера попадет на нужный участок измерений. Результат измерения удерживается на экране.

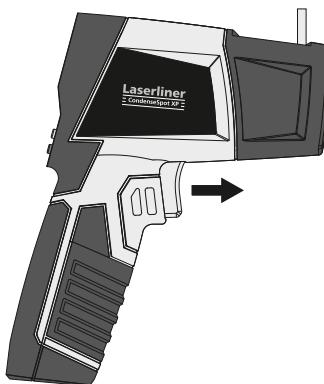



4 Выбор режима

Измерительный прибор имеет несколько режимов измерений.

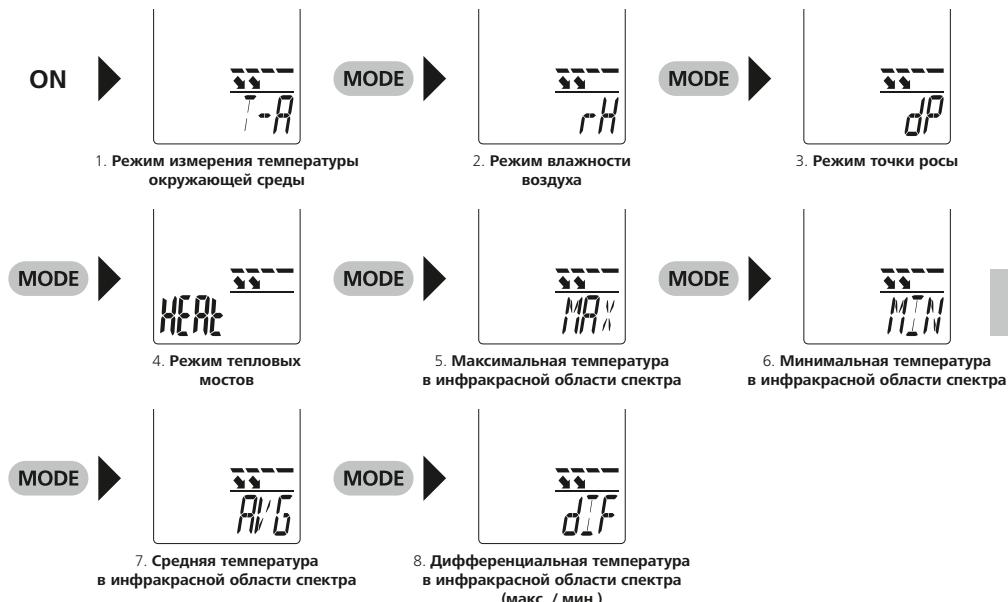

Информацию о выборе режимов температуры по сухому термометру и температуры по смоченному термометру см. в пункте 5. Режим контактного измерения температуры добавляется в список выбора режимов автоматически при подсоединенном датчике температуры (типа K).

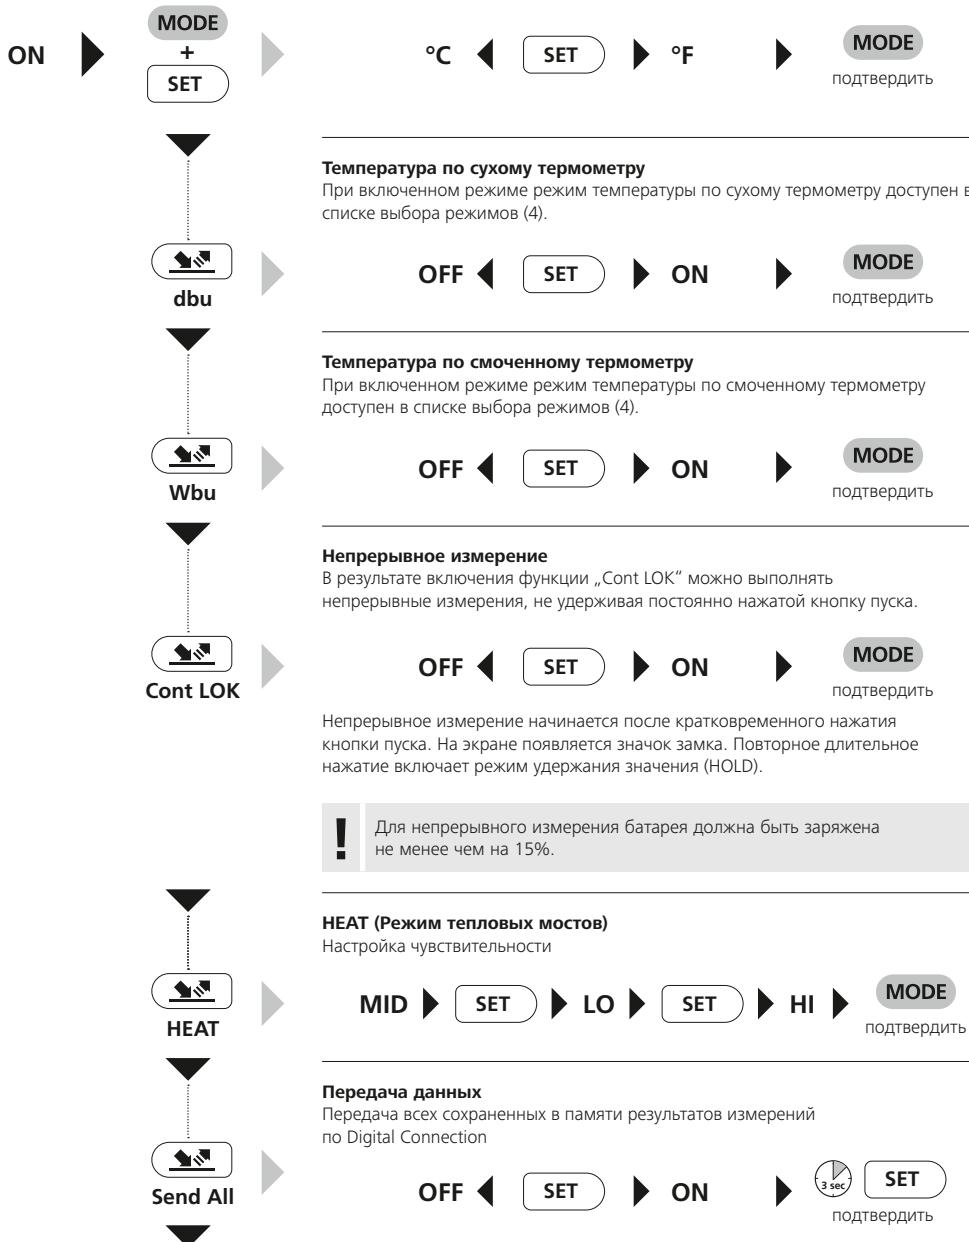5 Настройки меню

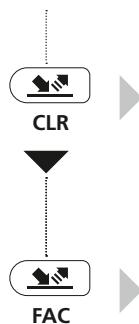

Очистить память
Удалить все сохраненные в памяти результаты измерений



Заводские настройки
Функция „FAC“ позволяет вернуть заводские настройки прибора.



6 Температура, измеренная в инфракрасной области спектра: Настройка степени эмиссии


Измерительная головка встроенного датчика принимает инфракрасное излучение, характерное для того или иного материала / поверхности и испускаемое любым телом. Степень излучения определяется в зависимости от степени эмиссии (0,01 до 1,00). При первом включении прибор предварительно настроен на степень эмиссии 0,95, что соответствует большинству органических материалов, а также неметаллам (пластмассам, бумаге, керамике, древесине, резине, краскам, лакам и горным породам). Материалы с отклонениями в степени эмиссии перечислены в таблице под п. 7.

Для настройки степени эмиссии на 0,95 на материалы без покрытия и оксиды металлов, которые из-за своей низкой и неустойчивой при разных температурах степени эмиссии подходят для инфракрасных измерений лишь условно, а также на поверхности с неизвестной степенью эмиссии допускается, по мере возможности, наносить лакокрасочные покрытия или черные матовые наклейки. Если это невозможно, замеры следует проводить контактными термометрами.


! После включения прибор настроен на степень эмиссии, выбранную в ходе предыдущих измерений. Настройку степени эмиссии обязательно проверять перед каждым измерением.

Прибор имеет функцию быстрого выбора сохраненных коэффициентов излучения (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55), а также точной настройки в пределах 0,01 – 1,00.

Оперативный выбор коэффициента излучения

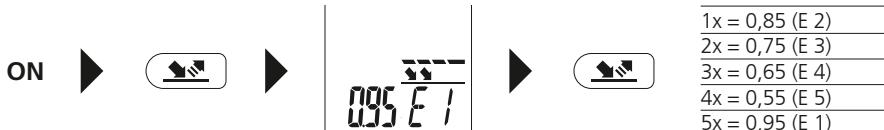

Точная настройка коэффициента излучения

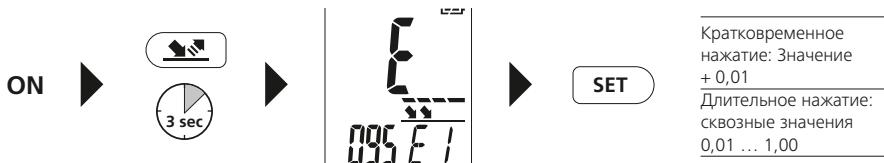

Ячейки памяти E 1 - E 5 можно изменять произвольно. При длительном нажатии на ячейку памяти ее можно настроить, и она сохранится в таком виде. В результате возврата к заводским настройкам снова устанавливаются значения 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 и 0,55.

7 Таблицы коэффициентов излучения

Ориентировочные значения с допусками

| Металлы | |
|--|--|
| Алюминий оксидированный полированный | 0,30 0,05 |
| Железо оксидированное со ржавчиной | 0,75 0,60 |
| Железо кованое матовое | 0,90 |
| Железо, литьё неоксидированное расплав | 0,20 0,25 |
| Инконель оксидированный электрополировка | 0,83 0,15 |
| Латунь полированный оксидированный | 0,30 0,50 |
| Медь оксидированная Оксид меди | 0,72 0,78 |
| Оксид хрома | 0,81 |
| Платина чёрная | 0,90 |
| Свинец шероховатый | 0,40 |
| Сплав А3003 оксидированный шероховатый | 0,20 0,20 |
| Сталь холоднокатаная шлифованный лист полированный лист сплав (8% никель, 18% хром) | 0,80 0,50 0,10 0,35 |
| Сталь гальванизированная оксидированная сильно оксидированная свежекатаная шероховатая, ровная поверхность ржавая, красная мет. лист, с никелевым покрытием мет. лист, катаный Нерж. сталь | 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45 |
| Цинк оксидированный | 0,10 |

| Неметаллы | |
|--|----------------------|
| Асбест | 0,93 |
| Асфальт | 0,95 |
| Базальт | 0,70 |
| Бесшовный пол (стяжка) | 0,93 |
| Бетон, штукатурка, строительный раствор | 0,93 |
| Битумная бумага | 0,92 |
| Бумага все цвета | 0,96 |
| Вода | 0,93 |
| Гипс | 0,88 |
| Гипсокартонные листы | 0,95 |
| Глина | 0,95 |
| Гравий | 0,95 |
| Графит | 0,75 |
| Древесина необработанная бук, строганый | 0,88 0,94 |
| Земля | 0,94 |
| Известняк | 0,98 |
| Известь | 0,35 |
| Карборунд | 0,90 |
| Кварцевое стекло | 0,93 |
| Керамика | 0,95 |
| Кирпич красный | 0,93 |
| Кирпич силикатный | 0,95 |
| Кирпичная (каменная) кладка | 0,93 |
| Лак матовый черный жаропрочный белый | 0,97 0,92 0,90 |
| Ламинат | 0,90 |
| Лед гладкий с сильной изморозью | 0,97 0,98 |
| Материя | 0,95 |
| Мелкий щебень | 0,95 |
| Мрамор чёрный матовый сероватый полированый | 0,94 0,93 |
| Обои (бумага) светлые | 0,89 |
| Песок | 0,95 |
| Пластмасса прозрачная ПЭ, П, ПВХ | 0,95 0,94 |
| Радиатор чёрный анодированный | 0,98 |
| Резина твёрдая мягкая серая | 0,94 0,89 |
| Смола | 0,82 |
| Снег | 0,80 |
| Стекло | 0,90 |
| Стекловата | 0,95 |
| Трансформаторный лак | 0,94 |
| Уголь неоксидированный | 0,85 |
| Фарфор белый блестящий с глазурью | 0,73 0,92 |
| Фаянс, матовый | 0,93 |
| Хлопок | 0,77 |
| Цемент | 0,95 |
| Человеческая кожа | 0,98 |

8 Результаты определения микроклимата в помещении


Измерительный прибор снабжен откидным сенсором-преобразователем, измеряющим температуру окружающей среды и относительную влажность воздуха, а также вычисляющим точку росы. При откидывании сенсора-преобразователя процесс измерения ускоряется за счет более интенсивного потока воздуха.



При смене места и/или значительных различиях в микроклимате помещения следует всегда дождаться адаптации прибора к новым условиям и стабилизации показаний на дисплее.




Результаты измерения температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха обновляются автоматически независимо от нажатия кнопки пуска.

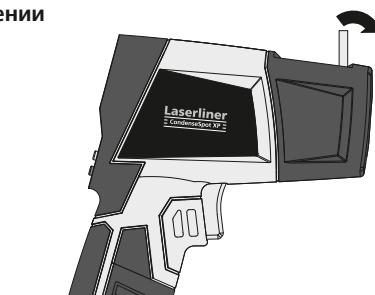

9 Режим температуры окружающей среды T-A



10 Режим относительной влажности воздуха rH (относительная влажность воздуха)

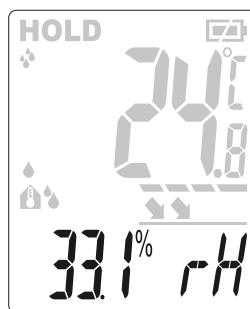

11 Режим точки росы dP / индикатор конденсата



Точка росы - это температура, до которой воздух должен охладиться, чтобы содержащийся в нем водяной пар начал конденсироваться в виде капель, тумана или росы. Таким образом, конденсат образуется, например, когда температура внутренней перегородки или оконного откоса ниже точки росы помещения. Тогда эти места становятся влажными и создают питательную среду для возникновения плесени, а также служат причиной порчи материала.


CondenseSpot XP вычисляет точку росы с помощью встроенных датчиков температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха. Одновременно с помощью инфракрасного измерения температуры определяется температура поверхности объектов. Таким образом, путем сравнения этих температур можно обнаруживать места, которые подвержены опасности воздействия конденсата. Индикатор конденсата выводит результат измерений на экран в виде гистограммы (б), а при высокой вероятности образования конденсата подает оптические и звуковые сигналы.



Опасности образования конденсата нет



Небольшая опасность образования конденсата мигает значок „dP“

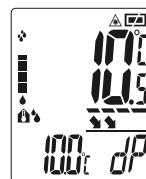

Опасность образования конденсата мигает значок „dP“ и подается звуковой сигнал

Индикатор конденсата (б) отображается в любом режиме прибора.

Таким образом, прибор постоянно показывает информацию об опасности присутствия конденсата.


12 Режим тепловых мостов HEAT

Тепловым мостом в зданиях называют участок, например, во внутренней перегородке, где тепло отводится наружу быстрее по сравнению с остальной внутренней перегородкой. По сравнению с внутренним пространством температура этих участков оказывается ниже, чем прилегающих участках, а по сравнению с температурой снаружи здания - выше. Часто это служит признаком неудовлетворительной или недостаточной теплоизоляции.



Для этого CondenseSpot XP сравнивает температуру окружающей среды с температурой поверхности. При больших расхождениях обоих значений температуры прибор выдает предупреждения 2 уровней. В предельном диапазоне появляется значок „СНК“, а при очень больших расхождениях подсветка экрана меняется с синей на красную.

Пример: чувствительность „MID“ (информацию о настройке см. в пункте 5):

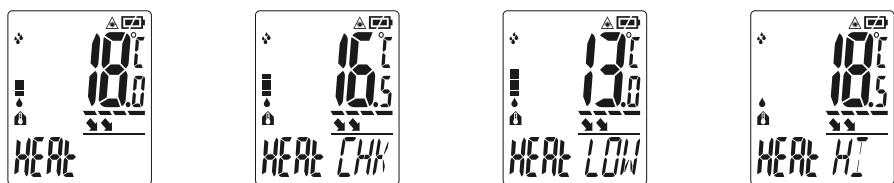

Temperatura okruzhayushchey sredy: 20°C
teplovoy most otсутствует

Temperatura okruzhayushchey sredy: 20°C
возможно наличие теплового моста, продолжить исследование участка

Temperatura okruzhayushchey sredy: 20°C
teplovoy most,
sinaya podsvetka ekran'a,
podается zvukovoy signal

Temperatura okruzhayushchey sredy: 12°C
teplovoy most,
krasnaya podsvetka ekran'a,
podается zvukovoy signal

| 2-уровневое предупреждение | Чувствительность | | |
|--|------------------|---------|---------|
| | „LOW“ | „MID“ | „HI“ |
| Проверка диапазона „СНК“ | ± 2°C | ± 3,5°C | ± 5°C |
| Дисплей: Красный („HI“) (высокий) / Синий („LOW“) (низкий) Обнаружение тепловых мостов | ± 4,5°C | ± 6,5°C | ± 8,5°C |

13 Режим макс., мин. и средних значений Max/Min/AVG



Режимы Max/Min/AVG относятся к измерению температуры в инфракрасной области спектра и выводят на экран, соответственно, максимальную, минимальную или среднюю температуру, определенные этим способом. Значения Max/Min/AVG определяются во время текущего измерения при нажатой кнопке пуска (9). При запуске нового измерения или в результате нажатия кнопки пуска (9) значение удаляется и вычисляется заново.


14 Дифференциальный режим dIF

Этот режим относится к инфракрасному измерению температуры и вычисляет разность между максимальной и минимальной температурой, определенной в инфракрасной области спектра в текущем измерении. При запуске нового измерения или в результате нажатия кнопки пуска (9) значение удаляется и вычисляется заново.



! Дифференциальный режим dIF позволяет выполнять оперативную оценку с помощью максимальной разности температур внутри какого-либо строительного элемента, например, входной двери / детали окна / кирпичной кладки.

15 Режим контактного измерения температуры Т-K (тип K)

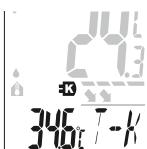

Прибор автоматически переключается в режим контактного измерения температуры Т-K, как только к нему подсоединяется датчик температуры (типа K). При подсоединенном датчике температуры прибор не выключается автоматически до тех пор, пока заряд батареи не упадет ниже 15%.

Показания минимального значения MIN



Показания максимального значения MAX



Мин./макс. значения удаляются при смене режимов, а также при включении / выключении прибора.

16 Температура по сухому термометру dbu



17 Температура по смоченному термометру Wbu



18 Функция памяти

В приборе имеется 50 ячеек памяти.




LOG
сохранить



Успешное сохранение данных подтверждается звуковым сигналом.

! В режиме HEAT функция сохранения недоступна. В режиме контактного измерения температуры результат измерения сохраняется только в том случае, если он выбран.

Обращение к памяти

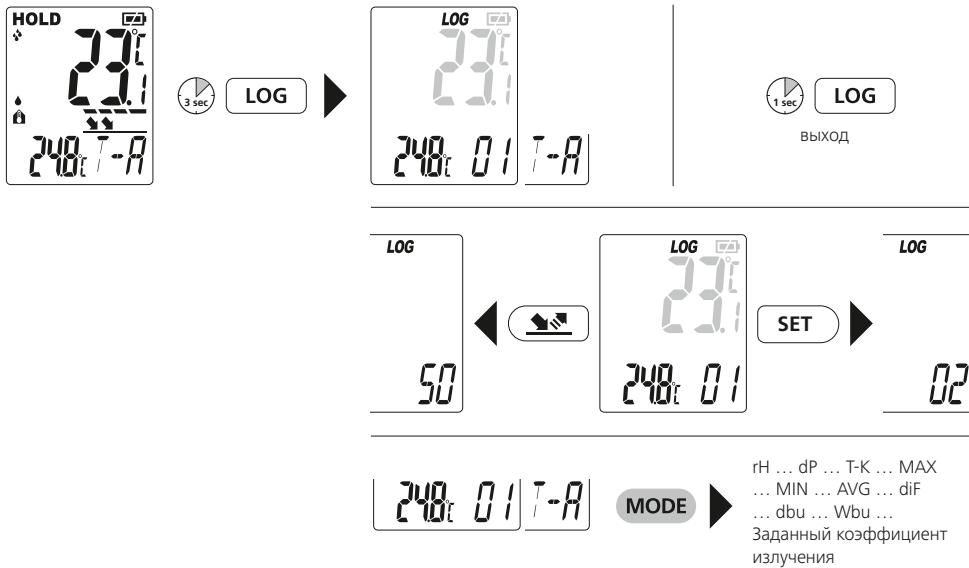

Передача данных

В приборе предусмотрено цифровое соединение, позволяющее осуществлять передачу данных по радиоканалу на мобильные конечные устройства с радиоинтерфейсом (например, смартфоны, планшеты). С системными требованиями для цифрового соединения можно ознакомиться на <https://packd.li/ble/v2>

Устройство может устанавливать радиосвязь с другими устройствами, совместимыми со стандартом беспроводной связи IEEE 802.15.4. Стандарт беспроводной связи IEEE 802.15.4 — это протокол передачи данных для беспроводных персональных сетей (WPAN). Радиус действия до окончного устройства составляет макс. 10 м и в значительной мере зависит от окружающих условий, например, толщины и состава стен, источников радиопомех, а также от характеристик приема / передачи окончного устройства.

Приложение (App)

Для использования цифрового соединения требуется приложение. Приложение можно загрузить в соответствующих магазинах мобильных приложений (в зависимости от конечного устройства):



Убедитесь в том, что радиоинтерфейс мобильного конечного устройства активирован.

После запуска приложения и активации цифрового соединения можно установить соединение между конечным мобильным устройством и измерительным прибором. Если приложение обнаруживает несколько активных измерительных приборов, выберите подходящий. При следующем запуске соединение с этим измерительным прибором будет устанавливаться автоматически.

Технические характеристики

(Изготовитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 23W11)

| | | |
|--|--|---|
| Температура, измеренная в инфракрасной области спектра | -40°C ... 800°C -40°C ... 0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C ... 33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$ в зависимости от большего значения) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$ в зависимости от большего значения) | -40°F ... 1472°F -40°F ... 32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F ... 91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ или $\pm 1\%$ в зависимости от большего значения) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ или $\pm 2\%$ в зависимости от большего значения) |
| Разрешения индикации | 0,1°C / 0,1% rH | 0,1°F / 0,1% rH |
| Температура окружающей среды /температуры по смоченному термометру | -20°C ... 65°C 0°C ... 50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) <0°C и >50°C ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -4°F ... 149°F 32°F ... 122°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$) <32°F и >122°F ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Относительная влажность воздуха | 1% ... 99% 20% ... 80% ($\pm 3\%$) <20% и >80% ($\pm 5\%$) | |
| Точка росы | -50°C ... 50°C 419°C rH ... 95% rH ($\pm 1,5^\circ\text{C}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 2^\circ\text{C}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 2,5^\circ\text{C}$) | -58°F ... 122°F 41% rH ... 95% rH ($\pm 2,7^\circ\text{F}$) 31% rH ... 40% rH ($\pm 3,6^\circ\text{F}$) 20% rH ... 30% rH ($\pm 4,5^\circ\text{F}$) |
| Контактная температура, тип K | -30°C ... 1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$ в зависимости от большего значения) | -22°F ... 2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ или $\pm 1\%$ в зависимости от большего значения) |
| Оптика | 30:1 (30 м расстояние измерения : 1 м точка замера) | |
| Коэффициент излучения | 0,01 - 1,0 регулируемая | |
| Лазер | 8-точечное пятно излучения лазера | |
| Длина волны лазера | 650 нм | |
| Класс лазеров | 2, < 1 мВт | |
| Электропитание | Батарейки 2 x 1,5 В тип АА | |
| Время работы | 20 часов | |
| Рабочие условия | 0 ... 50°C, 80% rH, без образования конденсата, Рабочая высота макс. 2000 м | 32 ... 122°F, 80% rH, без образования конденсата, Рабочая высота макс. 2000 м |
| Условия хранения | -10 ... 60°C, 80% rH, без образования конденсата | 14 ... 140°F, 80% rH, без образования конденсата |
| Эксплуатационные характеристики радиомодуля | Интерфейс IEEE 802.15.4. LE \geq 4.x (Digital Connection); Диапазон частот: Диапазон ISM (промышленный, научный и медицинский диапазон) 2400-2483,5 МГц, 40 каналов; Излучаемая мощность: макс. 10 мВт; Полоса частот: 2 МГц; Скорость передачи данных в бит/с: 1 Мбит/с; Модуляция: GFSK / FHSS | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 150 x 205 x 60 мм | |
| Вес (с батарейки) | 412 г | |

Предписания ЕС и Великобритании и утилизация


Прибор соответствует всем необходимым требованиям, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС и Великобритании.

Данное изделие, включая комплектующие принадлежности и упаковку, является электрическим устройством, которое согласно директивам ЕС и Великобритании о старых электрических и электронных устройствах, элементах питания, аккумуляторах и упаковочных материалах должно быть передано на утилизацию экологически безопасным способом с целью получения ценного сырья.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см.
по адресу: <http://laserliner.com/info?an=cospp1>

CondenseSpot XP

CondenseSpot XP

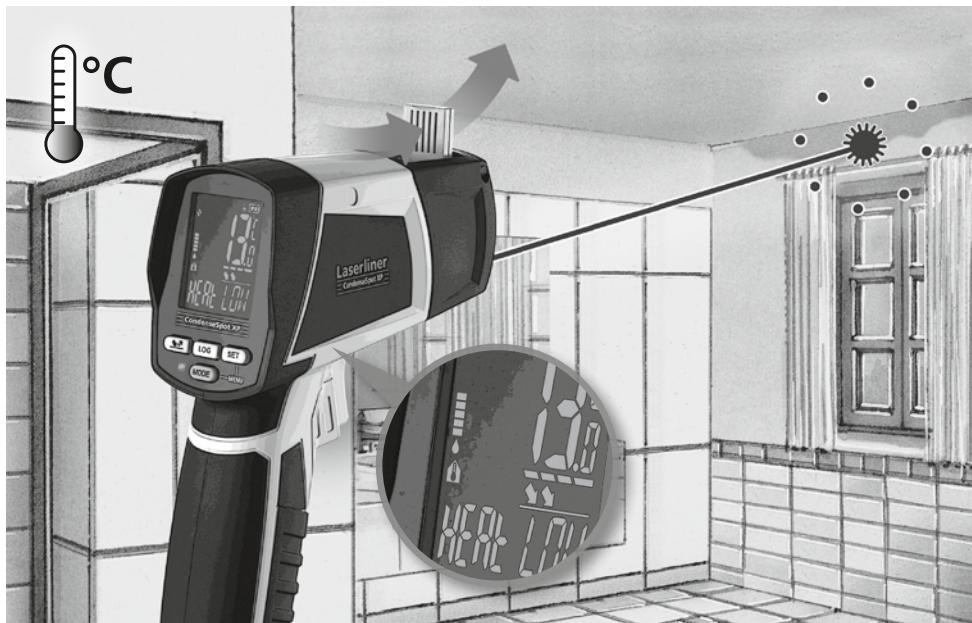

SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –
Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-3
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300
www.laserliner.com

8.082.96.131.1 / Rev23W11



Laserliner